

# **Most 20812-2**

Most v obci Dlouhá Lomnice přes Lomnický potok

## **HLAVNÍ PROHLÍDKA**

**Objekt: Most ev.č. 20812-2 (Most v obci Dlouhá Lomnice přes Lomnický potok)**

Okres: Karlovy Vary

Prohlídku provedl: Křemeček David, Ing.

číslo oprávnění 115/2006

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 7.4.2018

Poznámka:

HPM byla provedena na základě smlouvy o dílo č. 76/ODO/2018 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.

Jedná se o jednoplovový, kolmý most přes vodoteč.

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Přístup pod most možný po svahu obsypu mostního objektu.

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 20812

Staničení km: 1.834km

Ev.č.mostu: 20812-2

Název objektu: **Most v obci Dlouhá Lomnice přes Lomnický potok**

Staničení ve směru:

**B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU****1. Spodní stavba**

- |       |     |                                  |                                                                                                                                                            |
|-------|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | základy podpěr nepřístupné, způsob založení nebyl v rámci HPM ověřován, pravděpodobně plošné založení                                                      |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla          | krajní opěry monolitické betonové, povrch místy sanován cementovou omítkou;<br>křídla monolitická betonová vetknutá - na vtoku kolmá, na výtoku rovnoběžná |

**2. Nosná konstrukce**

- |       |     |                  |                                                                   |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | jednoplovová, kolmá, z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-61 |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby  | NK na spodní stavbu uložena plošně bezložiskově                   |
| [2.3] | 2.3 | Mostní závěry    | nejsou patrné, zřejmě podpovrchové, případně nejsou provedeny     |

**3. Mostní svršek**

- |       |       |                          |                                                                                                                                                                             |
|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | 3.1   | Vozovka                  | na mostě provedena asfaltobetonová vozovka                                                                                                                                  |
| [3.2] | 3.3.1 | Římsa                    | zřejmě železobetonové prefabrikované s monolitickou dobetonávkou a s kamennými obrubníky, na povrchu opatřené sanační stěrkou, konce říms zřejmě železobetonové monolitické |
| [3.3] | 3.5   | Izolační systém mostovky | nepřístupný, s ohledem na typ mostu zřejmě celoplošný z NAIP                                                                                                                |

- |       |     |                 |                                                                                                                                                   |
|-------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | 3.6 | Odvodnění mostu | odvodnění povrchu mostu zajištěno spádovými poměry vozovky na mostě, na předmostích - na koncích říms voda volně stéká na svahy silničního tělesa |
|-------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Vybavení mostu

- |       |     |                                     |                                                                                                                                                                |
|-------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí                            | na mostních římsách po obou okrajích objektu osazeno ocelové trubkové třímadlové zábradlí                                                                      |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu    | na obou předmostích osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu a dále značky s vyznačením normální a výhradní zatížitelnosti (neaktuální, ale bezpečné hodnoty) |
| [4.3] | 4.6 | Území pod mostem a přístupové cesty | koryto vodoteče v mostním otvoru v přírodním nezpevněném stavu; přístup pod most možný po svahu obsypu mostního objektu                                        |
| [4.4] | 4.7 | Cizí zařízení na mostě              | na mostě v rámci HPM nezjištěno, ML neuvádí, v prostoru mostu vedeno vzdušné silové / sdělovací vedení                                                         |

### C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

#### 1. Spodní stavba

- |       |     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | z důvodu nepřístupnosti stav nezjištěn, na mostním objektu nejsou patrné žádné závady signalizující případné poruchy založení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla          | na povrchu opěr patrné stopy zatékání na úložné prahy a pod omítku s výluhy pojiva, beton místy povrchově degradován; na pravobřežním výtakovém čele hloubkový rozpad v čelní ploše křídla v oblasti konce krajního nosníku; v místě kolísání hladiny normálních průtoků u pravobřežní opěry dochází k degradaci betonu do 5 cm, v místě napojení dříků opěr na kolmá křídla trhliny; oproti předchozí HPM došlo k mírnému zhoršení stavu zjištěných závad |

#### 2. Nosná konstrukce

- |       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | na spodním líci NK dochází místy vlivem nedostatečného krytí výztuže betonem a následné koroze výztuže k odpaadu krycí vrstvy, viditelná rozdělovací výztuž povrchově zkorodována, do spár mezi 1. a 2. krajními nosníky silně zatéká, s výluhy pojiva a tvorbou krápníčků, na bočních plochách NK patrné stopy silného zatékání s degradací betonu; nejhorší situace na pravobřežním výtoku, zde hloubková degradace čela hlavního nosníku, oproti předchozí HPM došlo k mírnému zhoršení stavu zjištěných závad |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3. Mostní svršek

- |       |     |         |                                                              |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | přebalená, nerovná, podél vtokové římsy trhliny v krytu, pod |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|

obrubníky nečistoty s uchycenou vegetací

- [3.2] 3.3.1 Římsa sanační stěrka místy popraskaná, v místě napojení prefa částí říms na koncové monolitické části říms příčné trhliny, na výtoku vpravo viditelný pokles koncové části římsy; rozpad podbetonování říms a na výtokové straně
- [3.3] 3.5 Izolační systém mostovky s ohledem na stopy zatékání na spodním líci NK a na spodní stavbu je možno předpokládat porušení izolačního systému

#### 4. Vybavení mostu

- [4.1] 4.2 Zábradlí lokální odpad PKO a koroze prvků zábradlí

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Není předmětem této prohlídky.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

#### 2.odstranění nutno do 5 let

- [1] 2.1 Nosná konstrukce provést opravy krajních oblastí NK - obnova izolace, nové římsy a zábradlí, sanace NK a spodní stavby v krajních oblastech

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 29.6.2018

Číslo jednací:

Poznámka:

Zjištění a závěry této HPM byly projednány se zástupcem KSÚS Karlovarského kraje p. Pavlem Křížkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

#### Stavební stav

#### Zatížitelnost

##### Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý (koefic.  $a=0.8$ )

$V_n = 21.0t$

##### Nosná konstrukce

$V_r = 62t$

Stavební stav:

$V_e = 246t$

IV - Uspokojivý (koefic.  $a=0.8$ )

Max.nápravový tlak = 15.8t

Použitelnost: I - Použitelné

**Poznámka ke stavu a použitelnosti**

**Poznámka k zatížitelnosti**

Jedná se o zatížitelnost převzatou z BMS, která byla stanovena dle ČSN 73 6222 / 2009.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2022

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Uspořádání na mostě



Uspořádání na vtokové římse



Uspořádání na výtokové římse





Pohled na výtokovou stranu objektu



Pohled na vtokovou stranu objektu



Pohled na líc levobřežní opěry a podhled NK



Pohled na líc pravobřežní opěry a podhled NK



Rozpad podbetonování říms na výtakovém čele



Rozpad opěry na výtakovém čele





Poruchy v podhledu NK



Poruchy v podhledu NK