

# REVIZE

Stávajícího stavu ležaté kanalizace objektu SZŠ a VOŠ – Hradební 10, Cheb  
Část A a B.

Na základě objednávky SZŠ a VOŠ – Cheb byla provedena dne 19.9, 26.9 a 4.10.2016 revize stávající ležaté kanalizace v 1. podzemním podlaží výše uvedeného objektu.

Prohlídka byla provedena f. GVOŽDÍK s.r.o., Zlatá 12, Karlovy Vary kamerou bez pohonu typ KUMMERT z důvodu lepší dostupnosti v malých profilech do Ø 100 mm - FLEX  
Celý záznam prohlídky byl zaznamenán na DVD a v grafické formě v jednotlivých částech – reportu úseku kanalizace a skutečnost opravena do půdorysu ležaté kanalizace části A, části B.  
V některých částech zaneseného potrubí bylo nutno provést dostupné, částečné vyčištění potrubí pro možný průchod kamery.

Zjištěné poruchy na potrubí

- a) Dešťové svody obj. A, B  
Dešťové svody litinové neplní svou funkci. Schází mřížky v čistících kusech, některé jsou propadlé do odpadního potrubí a zapříčiňují ucpávání svodu. V některých případech úplně chybí.
- b) Ležatá kanalizace A  
- zanesené potrubí zejména na začátku u stoupaček (litina) 1-5, přes RŠ 2a; RŠ 2b  
- vyčistit potrubí JS 150 – RŠ3 – RŠ5
- c) Ležaté kanalizace B  
- potrubí RŠ-10 – RŠ-11 usazeniny  
tvrdý nebo zhutněný materiál  
- odbočka D'10 – 30' stojí voda

Doporučuji ve výše uvedených úsecích a,b,c provést výměnu zaneseného a poškozeného potrubí ležaté kanalizace.

Příloha : Grafická forma jednotlivých částí

DVD záznam prohlídky 2ks

Půdorys ležaté kanalizace předpoklad objekt A,B

Karlovy Vary 10/2016

Zpracoval : M. Murin

U. Ovčárny 14

Karlovy Vary