

BOČNÍ KOPULE- REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010
- NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTI
KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍRSKÉ
PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ,
KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN

PŘEDNÍ KOPULE- REALIZACE BYLA
PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ
KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ,
OPRAVA ČÁSTI KROVU KTERÉ BYLY V
HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍRSKÉ
PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH
KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL
CHEMICKY OŠETŘEN

V ROCE 2010 NEBYLA REALIZOVÁNA
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU.
BUDE SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY.

BOČNÍ SEDLOVÁ ČÁST- REALIZACE BYLA
PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ
KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ,
OPRAVA ČÁSTI KROVU KTERÉ BYLY V
HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍRSKÉ
PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH
KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL
CHEMICKY OŠETŘEN

BOČNÍ KOPULE- REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010
- NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTI
KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍRSKÉ
PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ,
KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN

LEGENDA BOURÁNÍ:


BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- DEMONTOVANÁ SKLADANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- DEMONTOVANÁ BRDLÁČNÁ KRYTINA
- DEMONTOVANÁ ASFALTOVÁ KRYTINA
- DEMONTOVANÉ SVĚTLÍKY (KRAKOSLOPOLYKARBONÁT)
- DEMONTOVANÉ SKLOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- VYTVOŘENÍ NOVOHO PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- DEMONTOVANÁ ASFALTOVÁ KRYTINA VČ. BEDNĚNÍ A DR. PRVKŮ

POZNÁMKY:

- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TOHOTO PROJEKTOU.
- PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLEHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁNÍ.
- OBOHODNĚNÍ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU REPAROVÁNY A VYPRÁVNĚNY. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY DOPROVÁZENÍ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VÝROBKŮ - VIZ RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE.
- JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NEJENÍ TO V PROJEKTU UVEDENO.
- NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A OCELOVÉ) VIZ. PD. STATIKA.
- PŘEKLADY, NOSNÉ OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD. STATIKA.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝSLEDKY OVĚŘÍ DODATEL NÁ STAVNÍ PŘEMĚŘENÍ A V PŘÍPADĚ ROZPORŮ S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KORIGOVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ.
- BOURNÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍ ZDVA VŽDY OPATŘIT VÝHODNÝM PŘEKLADNEM - VIZ PD. STATIKA.
- ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VYKOPĚCH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO POD NÍ.
- PŘED BOURÁNÍM STROPU OVĚŘIT TLUŠKOKU.
- PŘI OSTRÁKOVÁNÍ CHEMIKÝCH GLAZUR POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ.
- KRUHOVÉ OTVORY KOTOVÁNÍ NA STŘED.
- BOURNÉ OTVORY DO SPECIÁLISTY OSAHLÉ PO NOVÝ STAV.
- DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURÁNÍ VIZ PD. STATIKA.

- 1) V LÉTO 2012 - 2018 SE UŠETŘENÁ PŘEDSTAVU ČÁSTEČNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPUL V LÉVNĚ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULÍCH A VČETNĚ RESTAUROVÁNÍ ZDE UMÍSTĚNÝCH CENNÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-REMISLÝCH PRVKŮ. REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTI KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN.

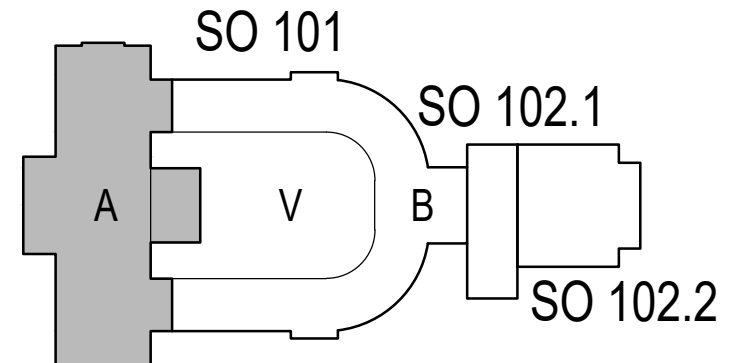

REVIZE	POPS. ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
X	X		X
X	X		X
X	X		X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0.000 ± 385.29 m n. m.		STUPNĚNÍ PODS. - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ARČE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LAZNÍ	OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
INVESTOR A OBEDNATEL:	Zavodní 30388, 360 51 Karlovy Vary, Česká republika	ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO:	30388/11.4
MÍSTO STAVBY:	Maršalkova 3902, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, 1.0. Karlovy Vary	AUTORIZACE:	12/2018
GENERALNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Strnad, mstrnad@intar.cz	FORMÁT:	25 x A4
VEDOUcí PROJEKTU:	Jaroslav Klupr, jklupr@intar.cz	KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Ing. Martin Strnad, mstrnad@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1 : 50
DOPROVĚDČÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Strnad, mstrnad@intar.cz	PŘÍLOHA:	BOURÁNÍ - PŮDORYS STŘECHA ČÁST A
VYPRACOVAL:	Ing. Rudolf Jirán, Ing. Arch. Pavel Šlechta	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30388/11.4-SD-101/0.1.1.a
		ČÍSLO VÝKRESU:	117A
		REVIZE:	