
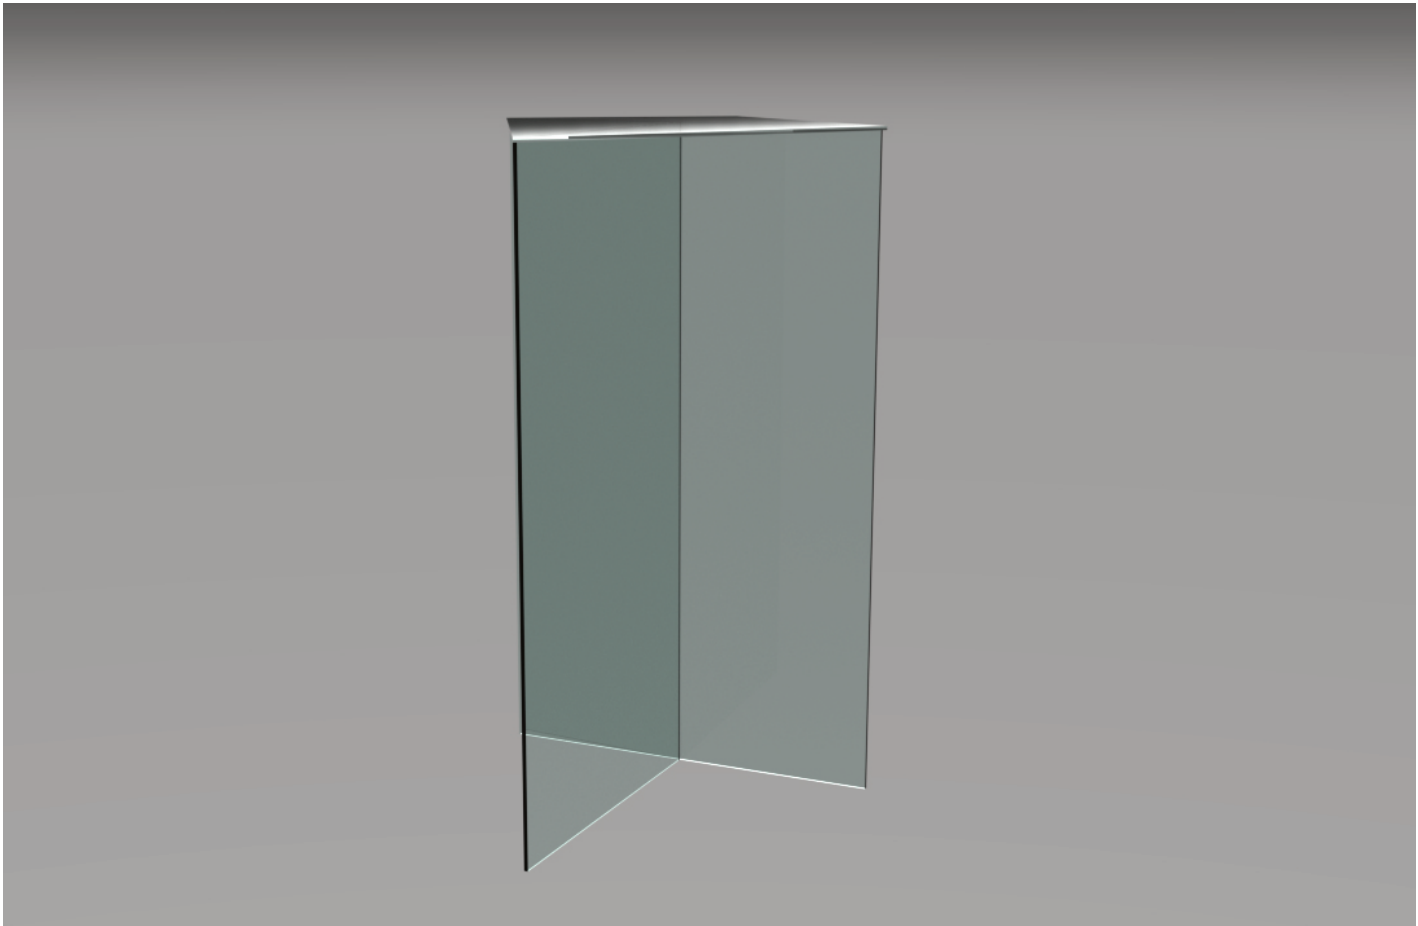



ST5 - STOLEK KE STÁNÍ

/ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

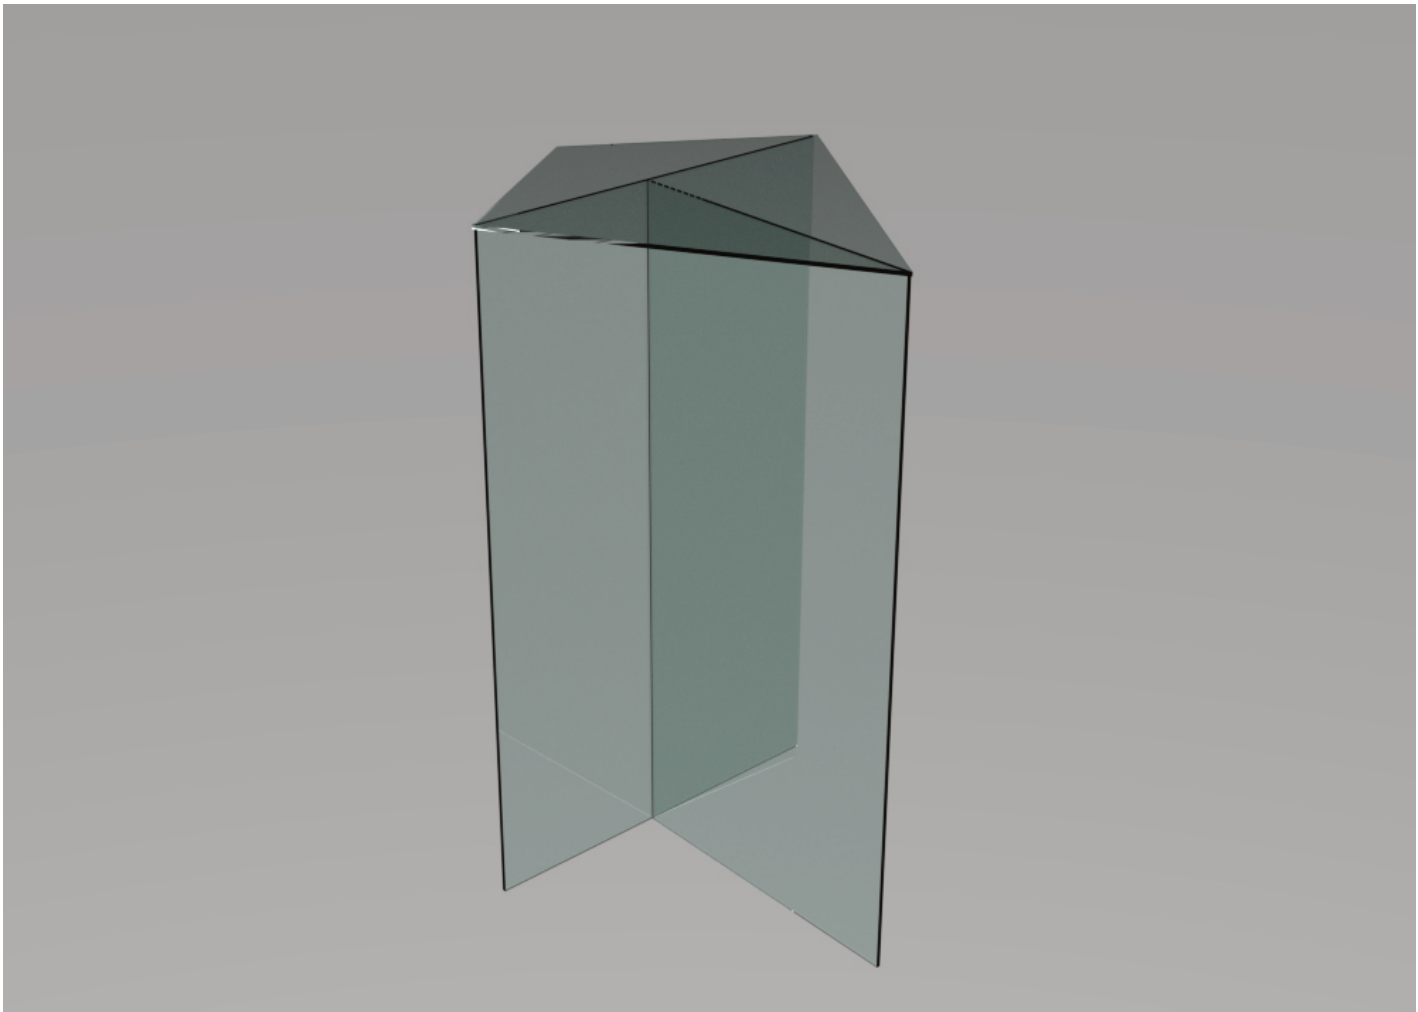


M. 1:10
0cm 25cm 50cm


Pohled shora

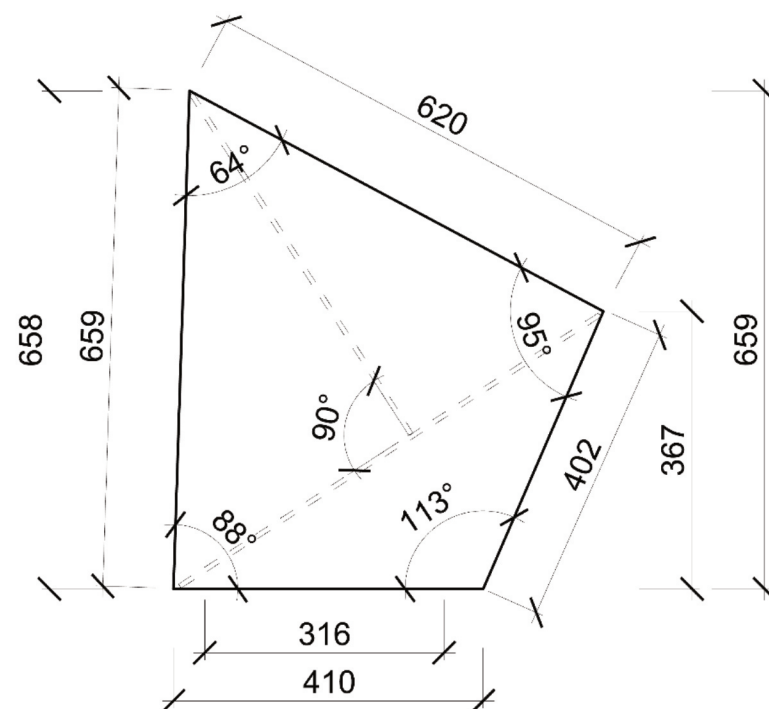


Perspektivní zobrazení


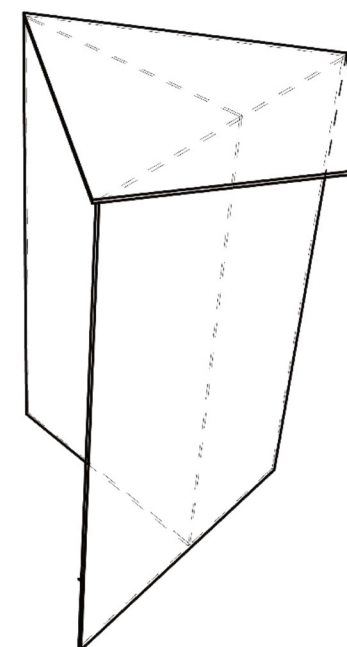


Pohled čelní

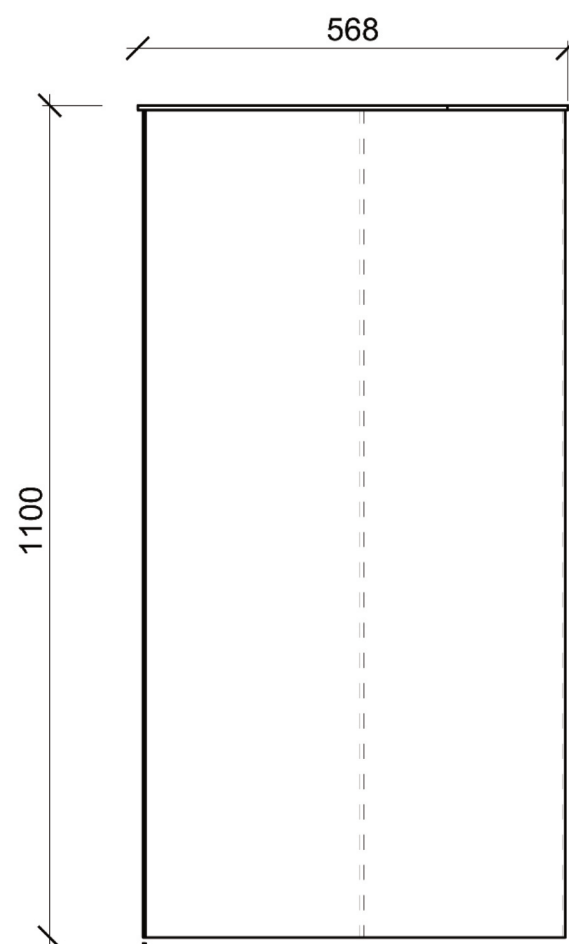

Pohled boční

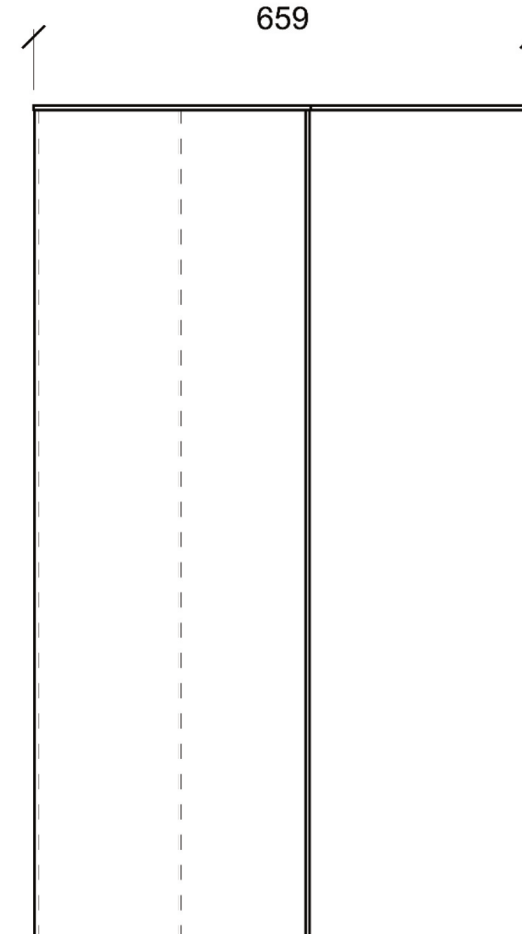

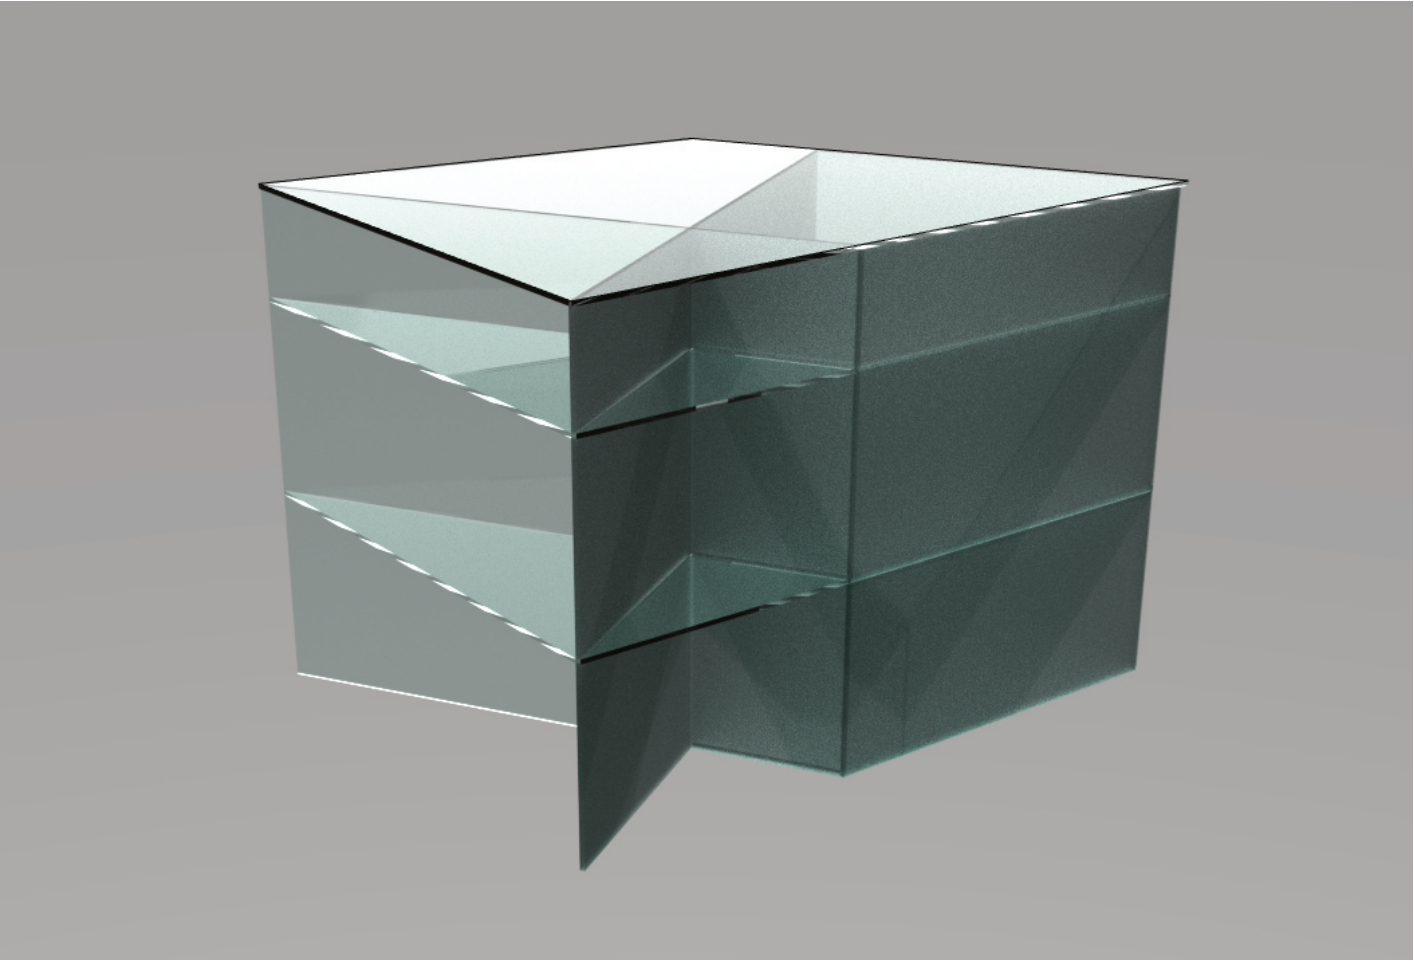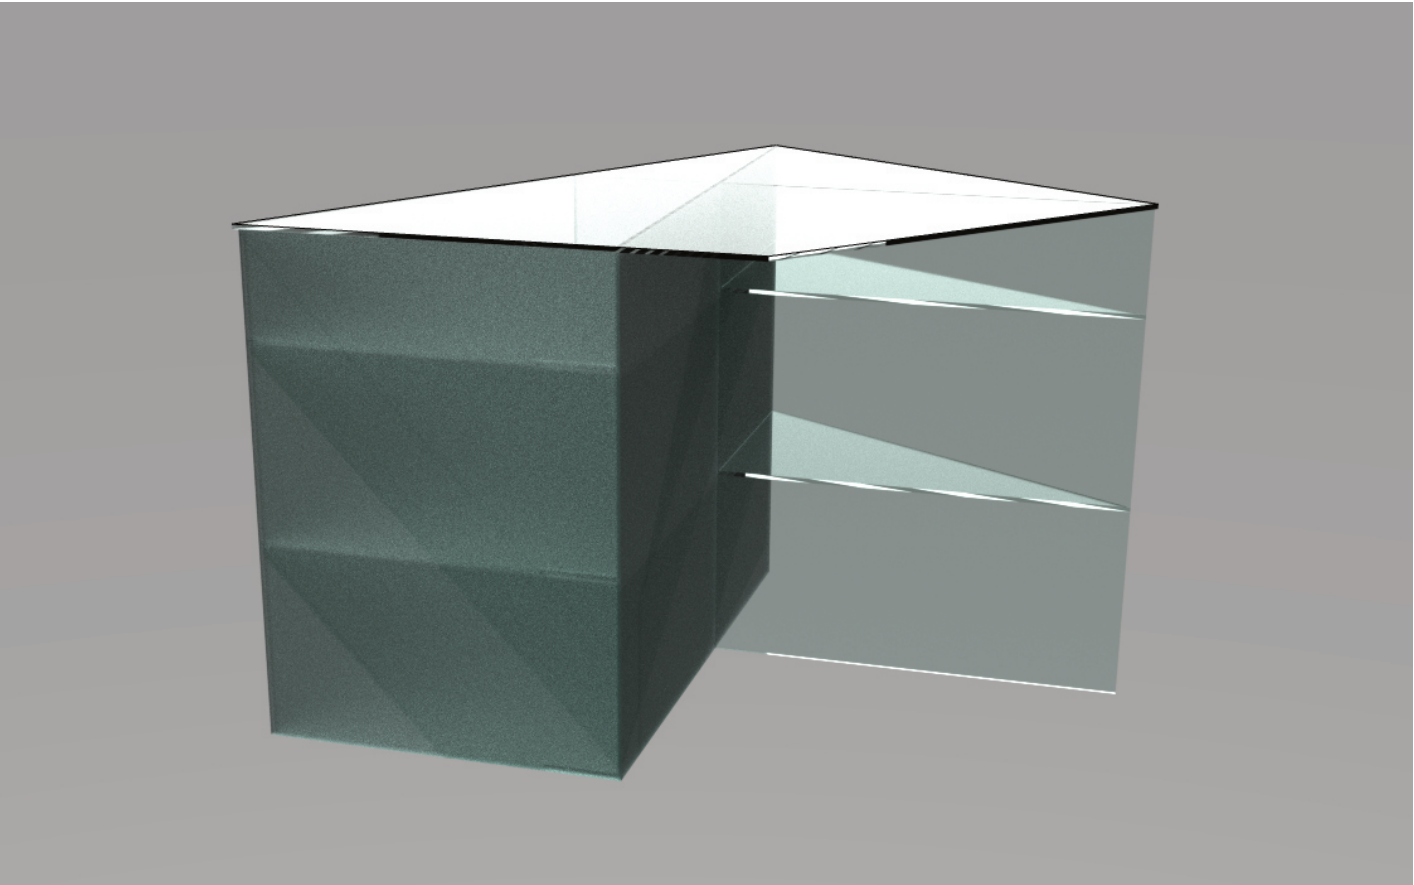


ST7 - STŮL SKLENĚNÝ ATYP

Skleněná konstrukce pracovních stolů nebudou průhledné, ale průsvitné. Skleněné konstrukční desky budou v těchto případech průsvitné nebo pokovené. Stupeň průsvitnosti bude ověřen na vzorcích.


/ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY




M. 1:10




Pohled boční

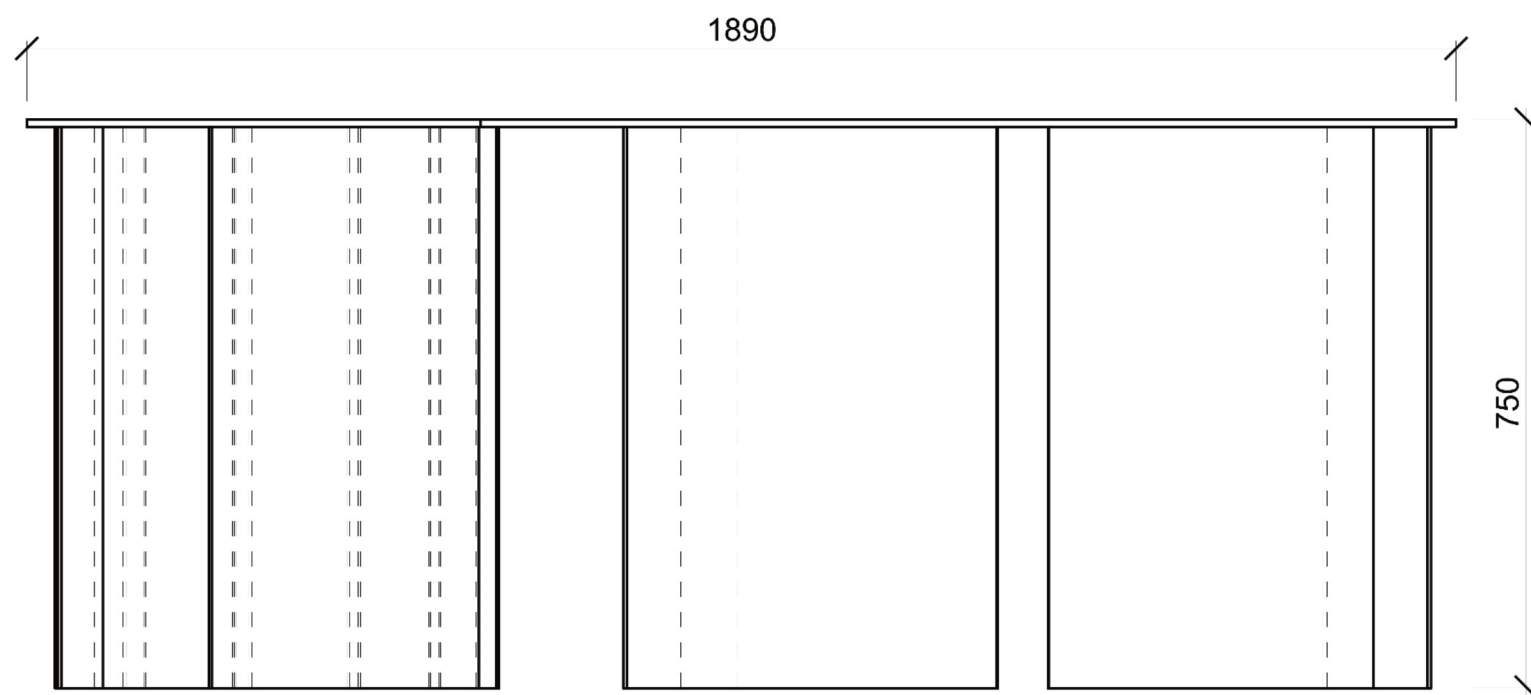

Perspektivní zobrazení

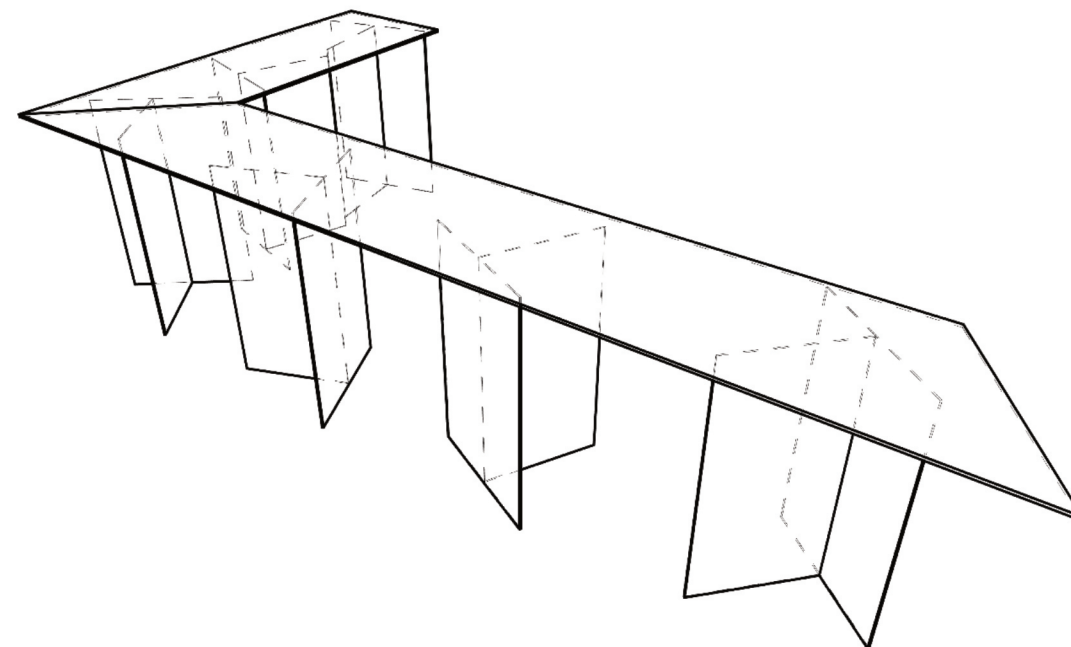

Pohled čelní

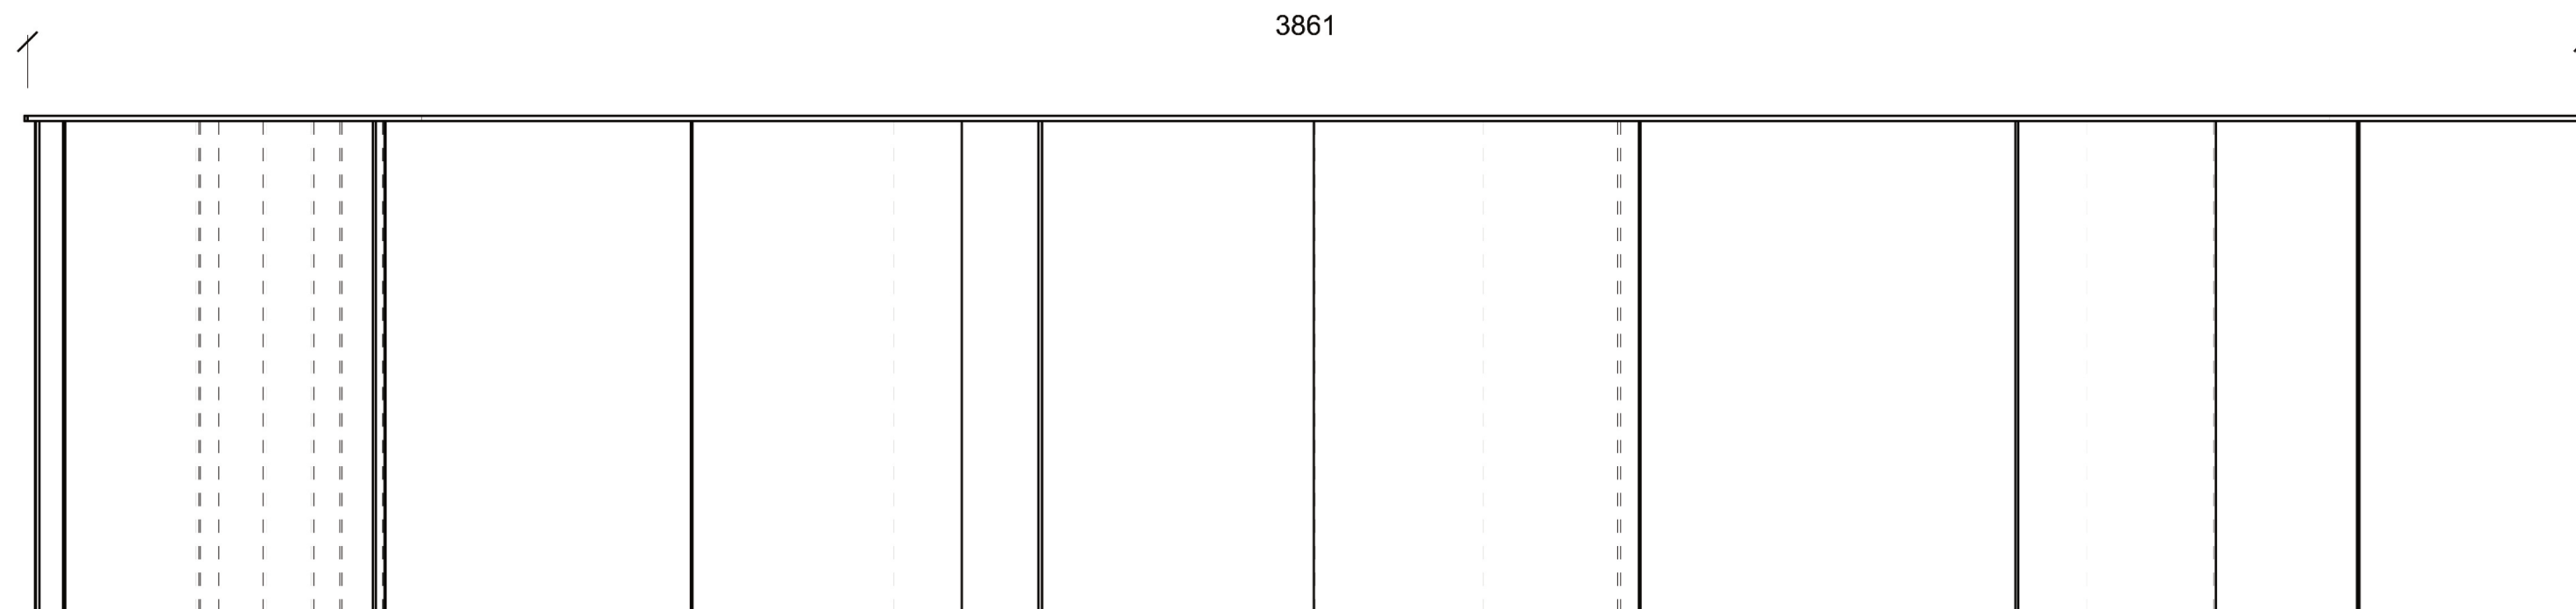


ST7 - STŮL SKLENĚNÝ ATYP

Skleněná konstrukce pracovních stolů nebudou průhledné, ale průsvitné. Skleněné konstrukční desky budou v těchto případech průsvitné nebo pokovené. Stupeň průsvitnosti bude ověřen na vzorcích.



M. 1:10




VP2A - VITRÍNA POLICOVÁ S UZAVŘENÍM
VP2B - KNIHOVNA

/ VP2 B NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY


/ POVRCH SKEL BUDE
OPATŘEN ČERVENÝM
POTISKEM V RASTRU
TAHOKOVU (EV.POTISK
FOLIE MEZI SKLENĚNÝMI
DESKAMI)




M. 1:10




Pohled shora

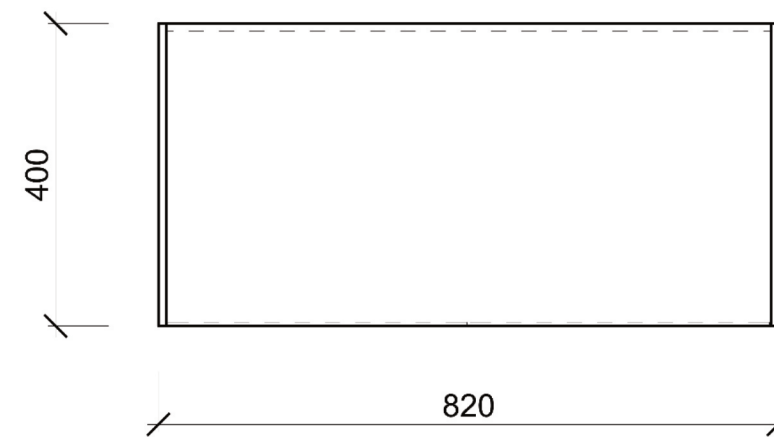


Perspektivní zobrazení

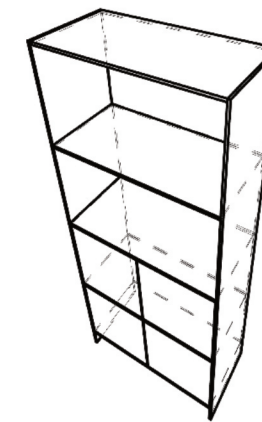

Pohled čelní

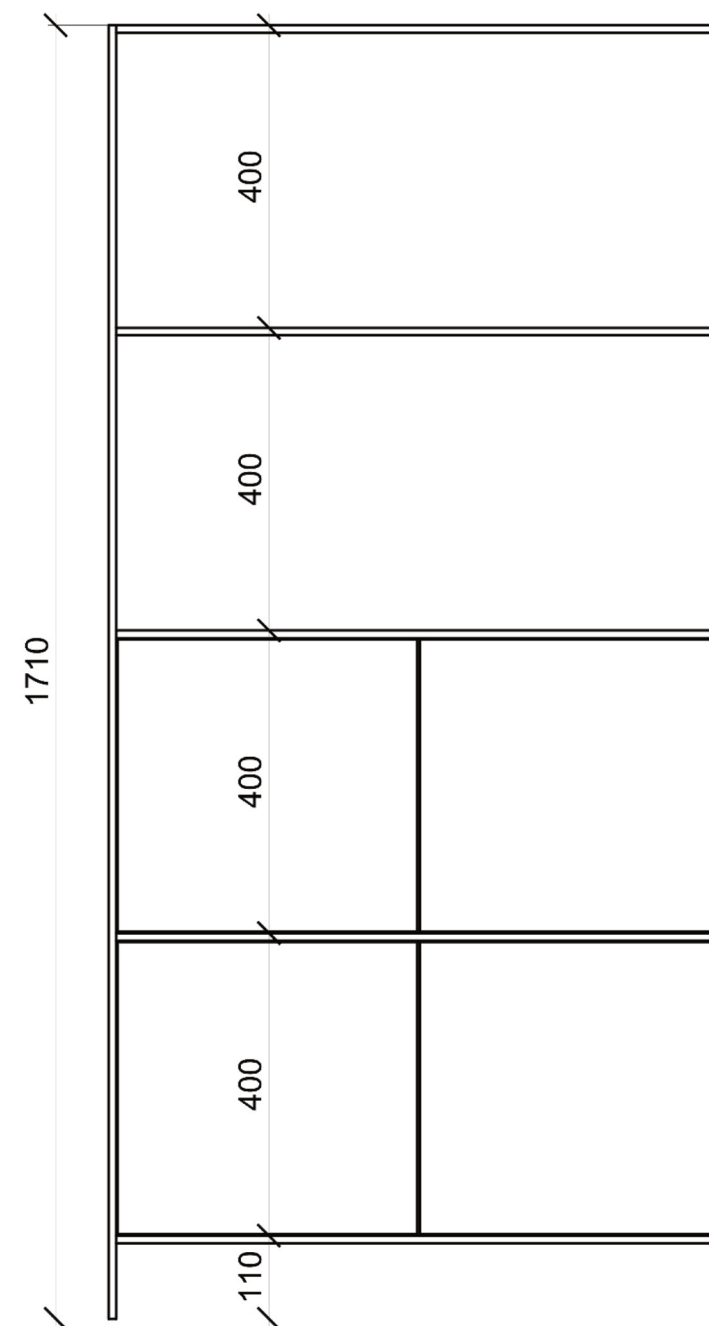

Pohled boční

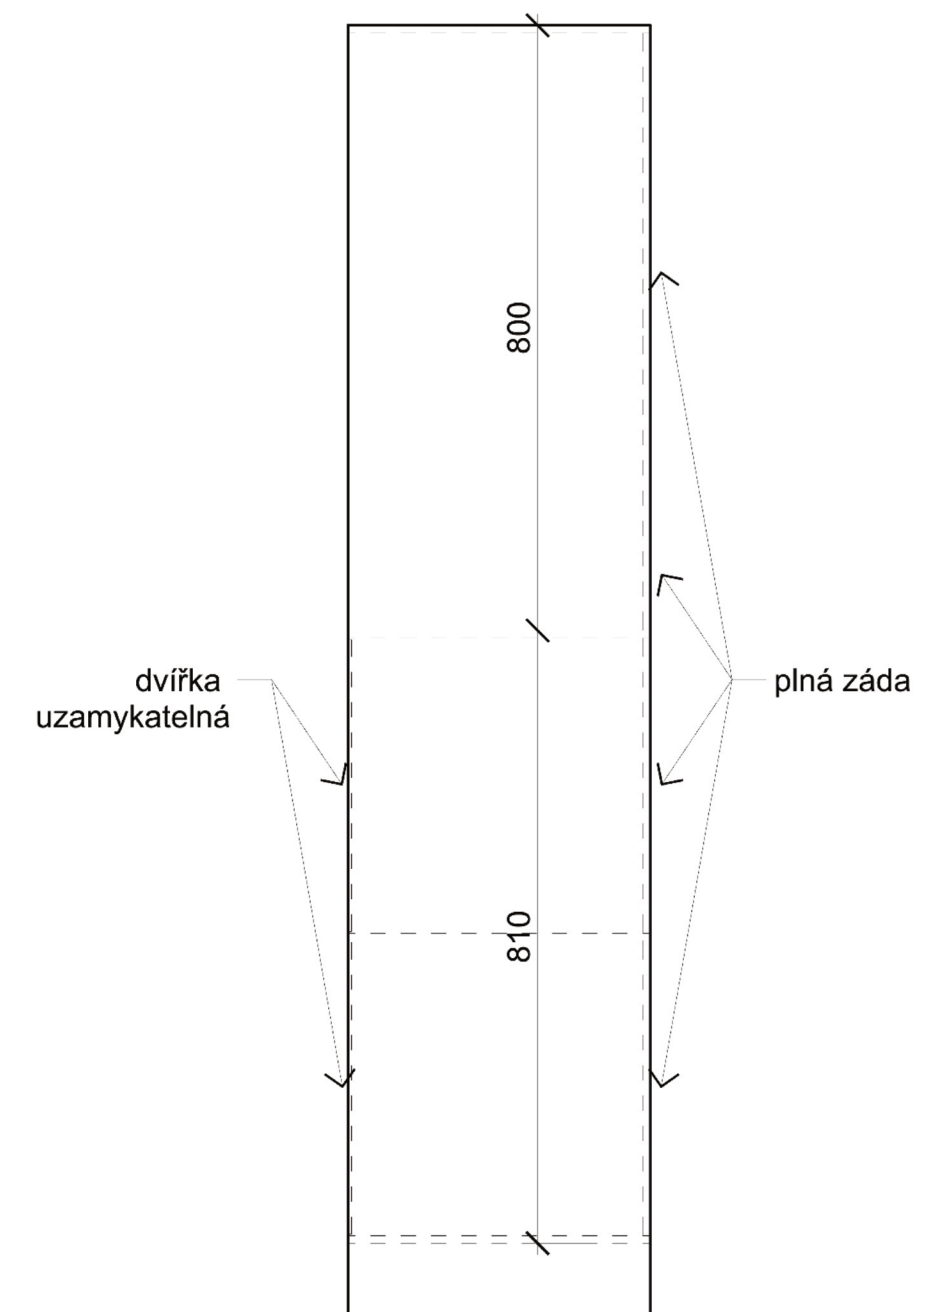

VP3 - VITRÍNA POLICOVÁ SKLENĚNÁ ATYP S
UZAVŘENÍM


/ POVRCH SKEL BUDE
OPATŘEN ČERVENÝM POTISKEM
V RASTRU TAHOKOVU
(EV.POTISK FOLIE MEZI
SKLENĚNÝMI DESKAMI)




M. 1:10

60
0cm 25cm 50cm


Pohled shora

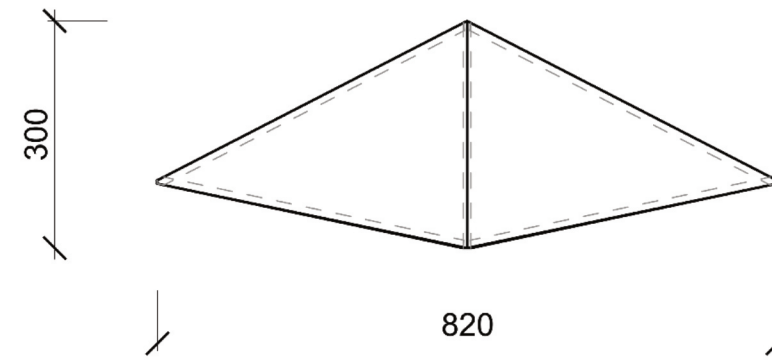


Perspektivní zobrazení

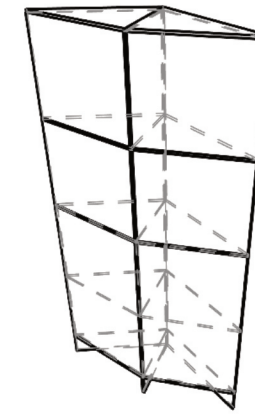

Pohled čelní

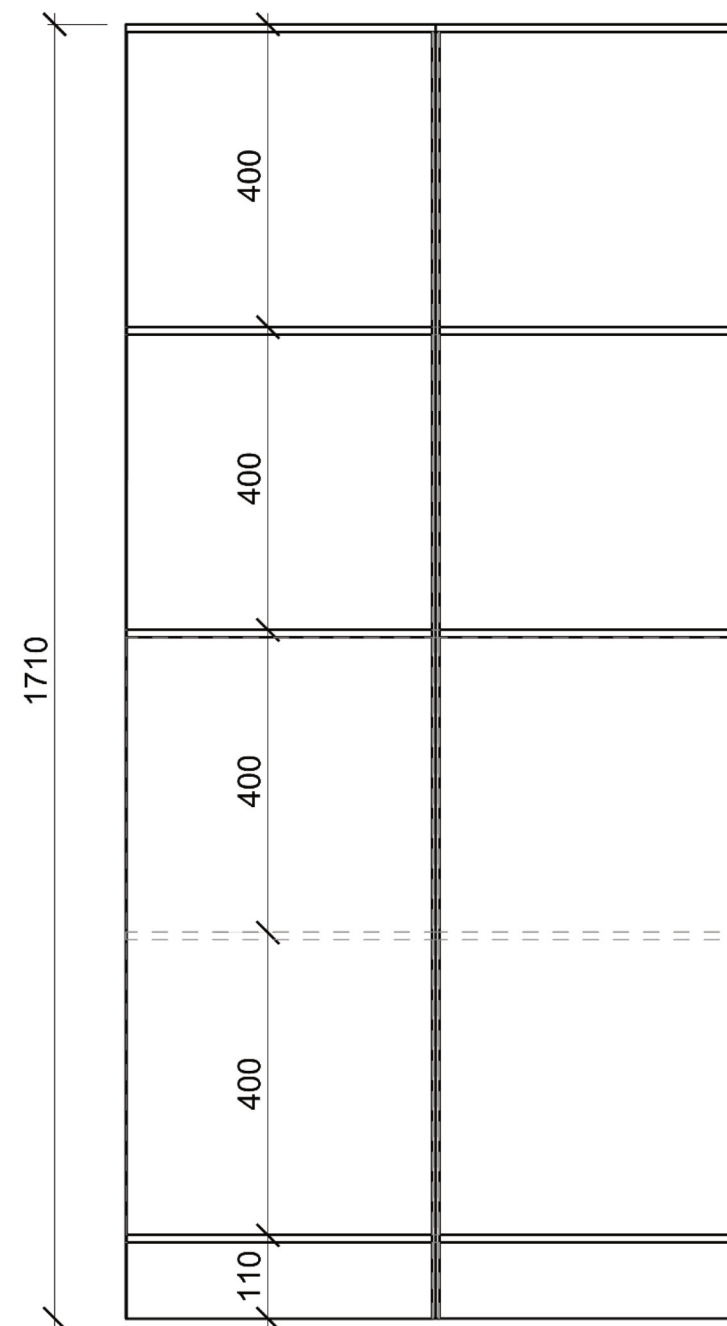


Pohled boční

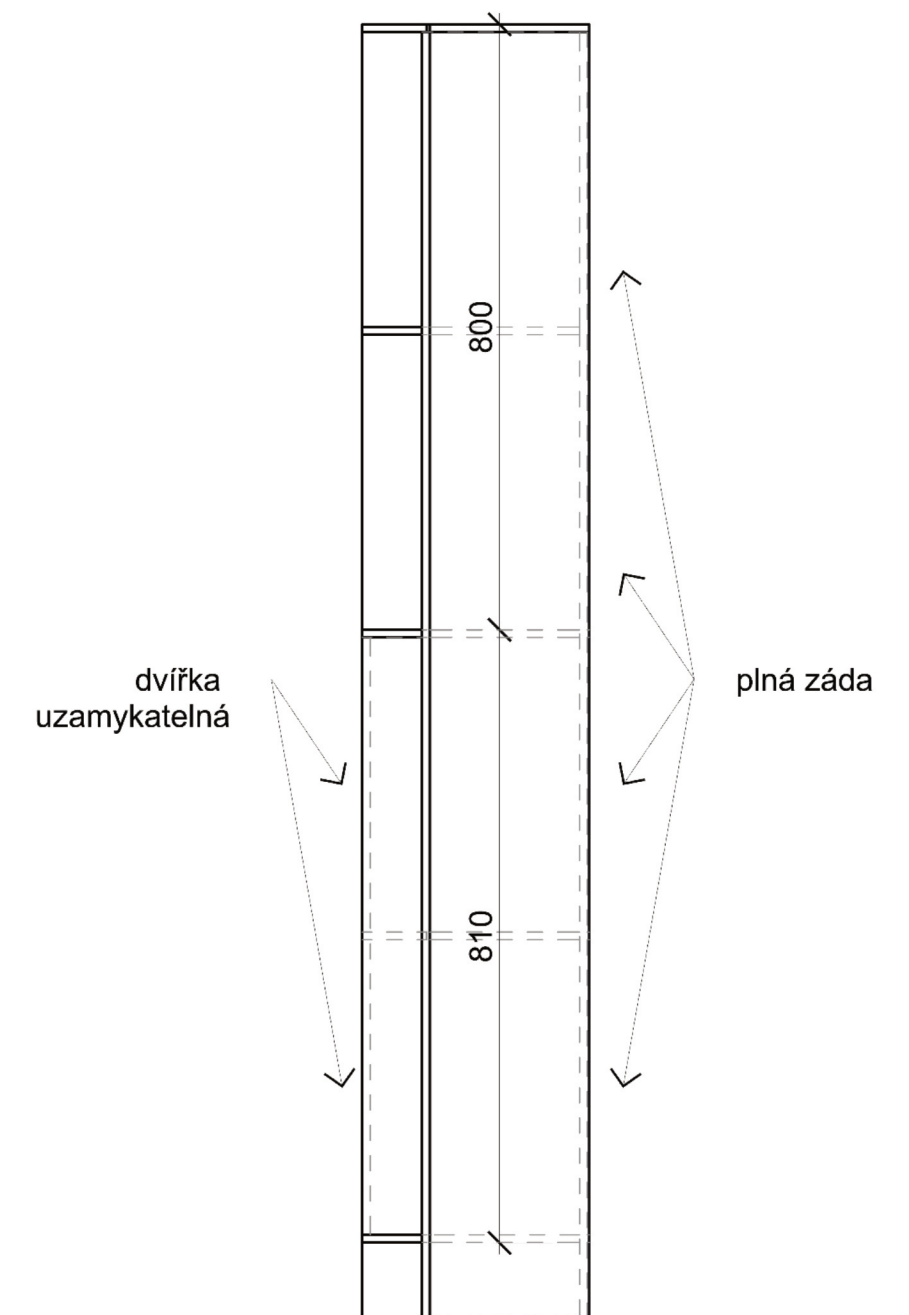


/NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY


PŮDORYS 1:10

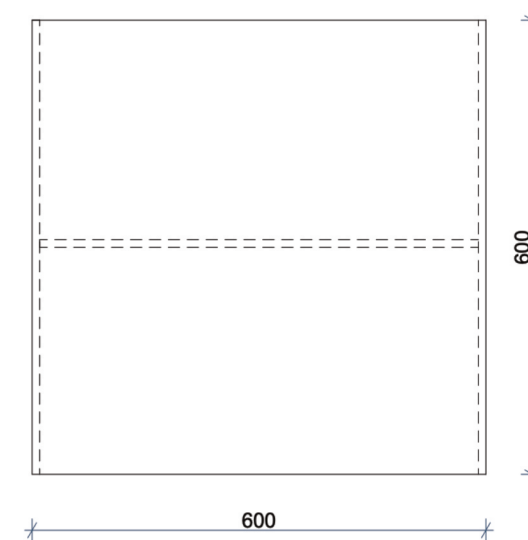


POHLED ZEPŘEDU 1:10




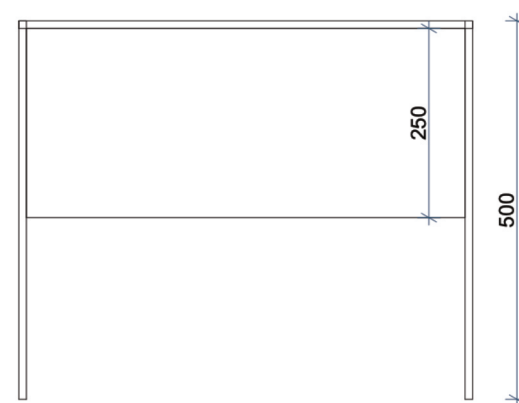


POHLED Z BOKU 1:10

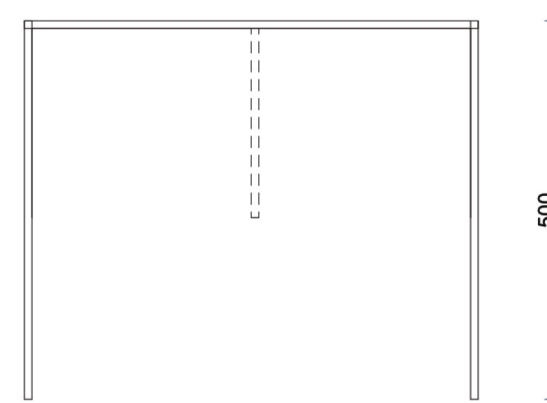

M. 1:10





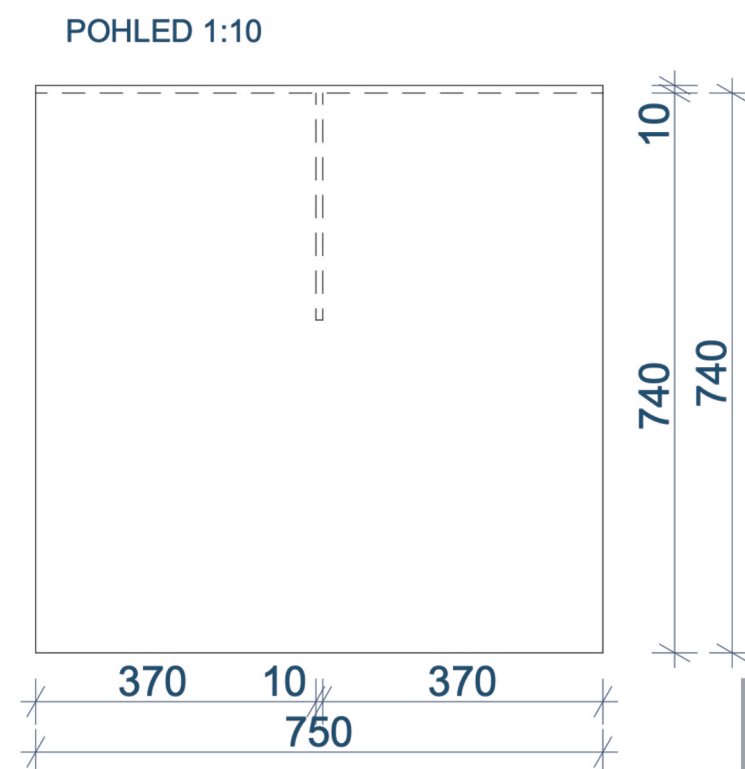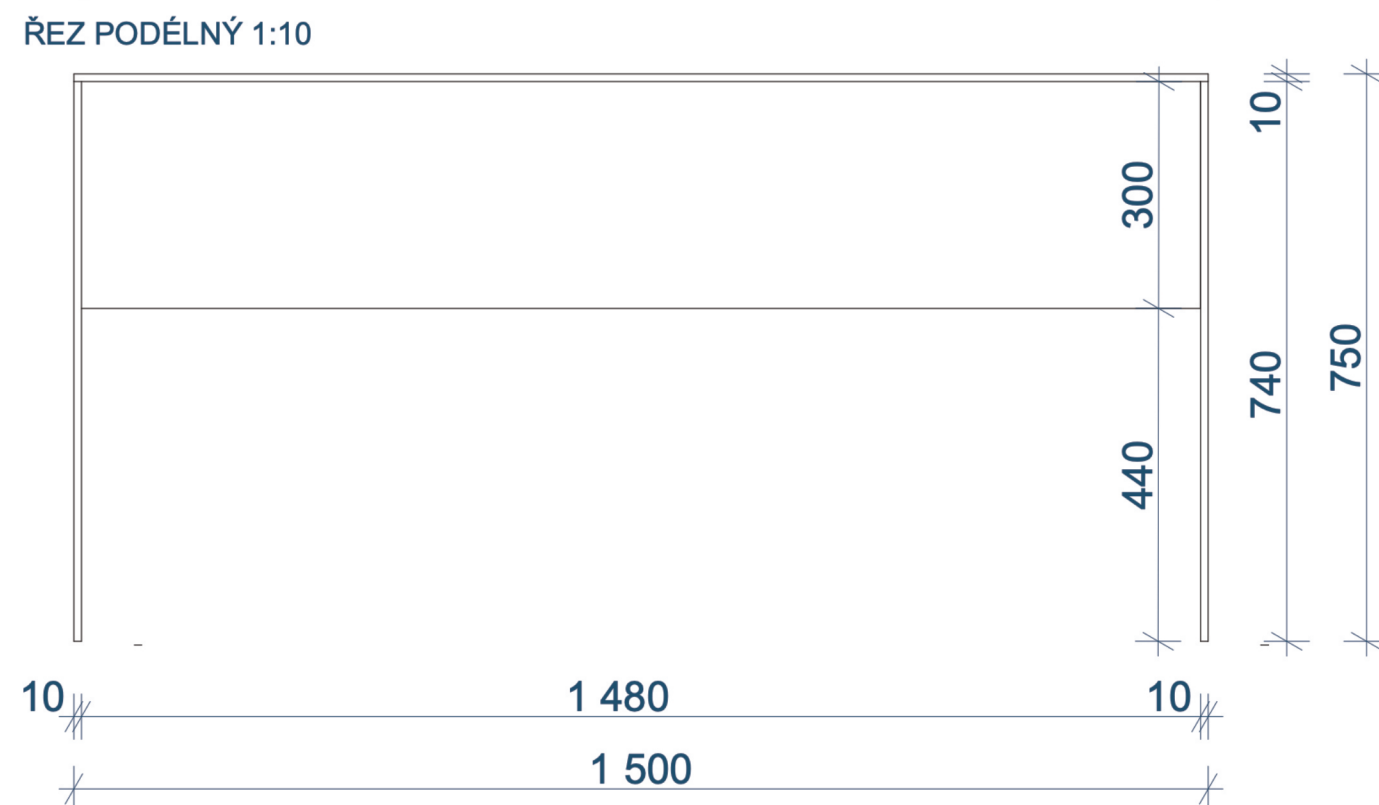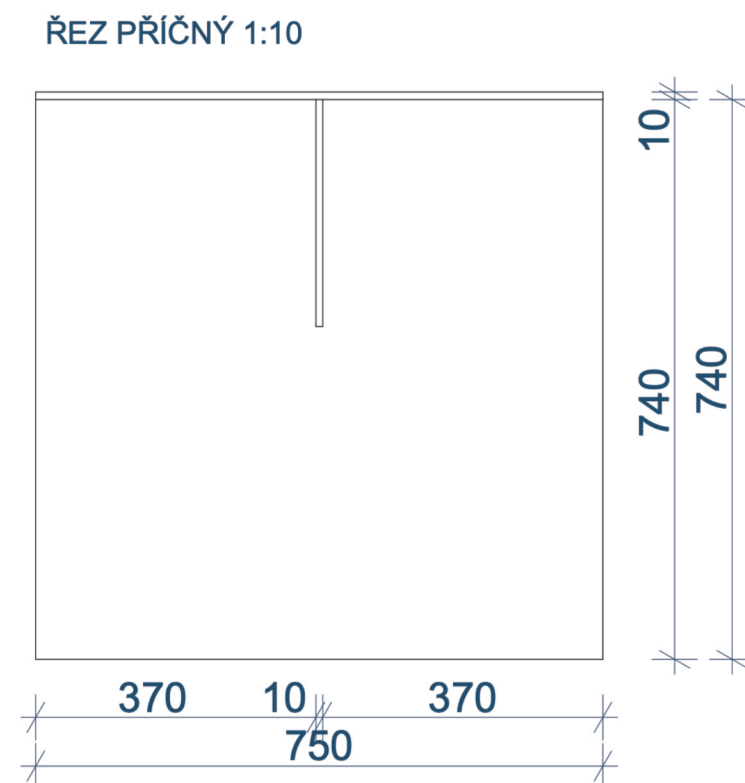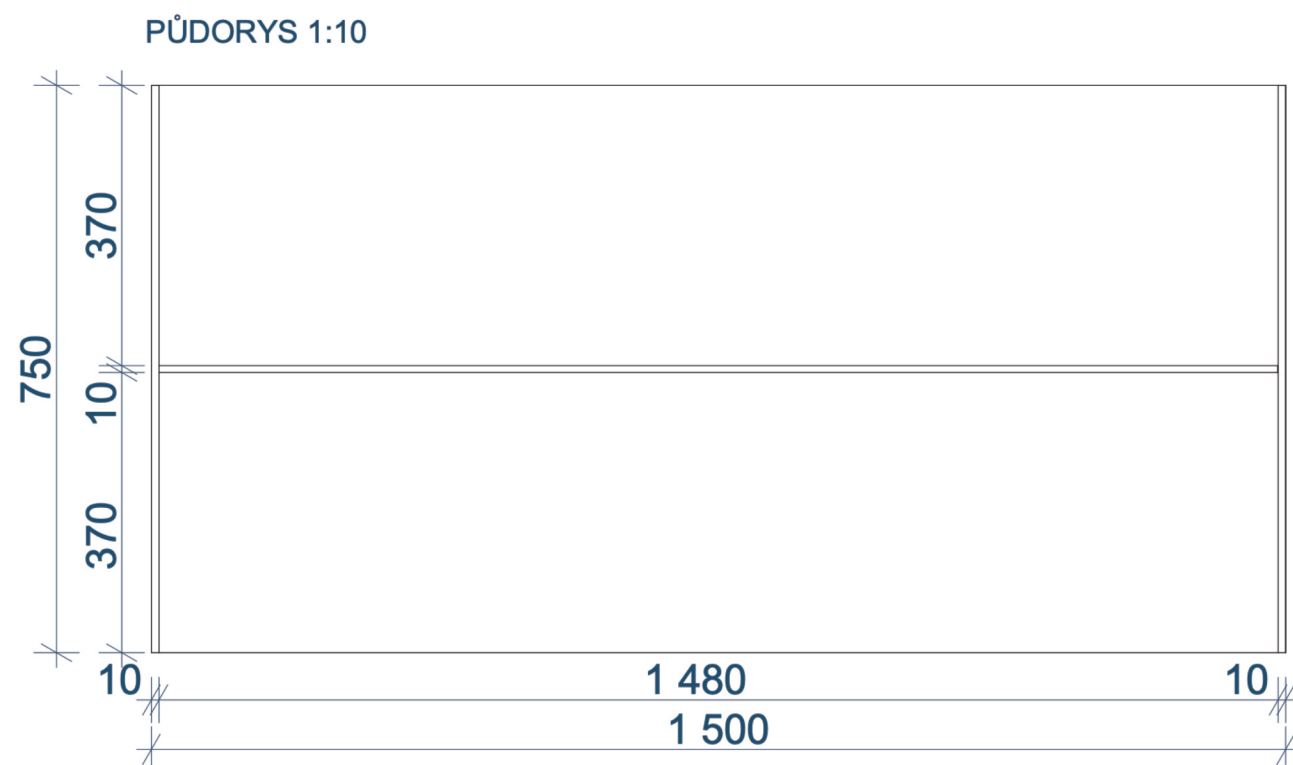

ST1 - STŮL

/ POVRCH SKEL BUDE
OPATŘEN ČERVENÝM POTISKEM V
RASTRU TAHOKOVU (EV.POTISK
FOLIE MEZI SKLENĚNÝMI
DESKAMI)

M. 1:10

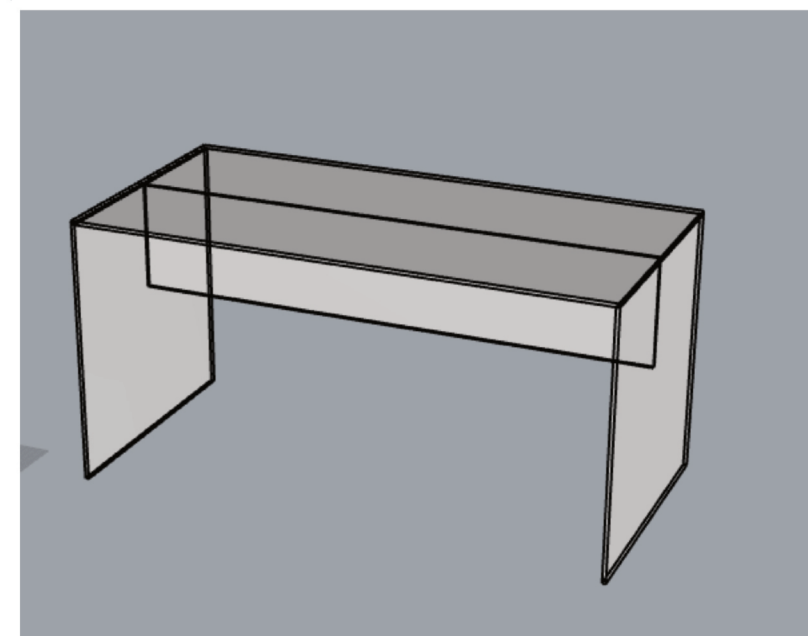


II.


Návrh typového mobiliáře

Pohled shora

500

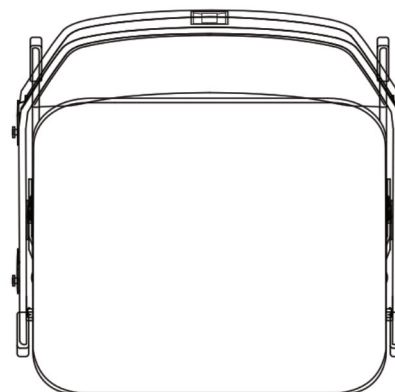


Pohled čelní

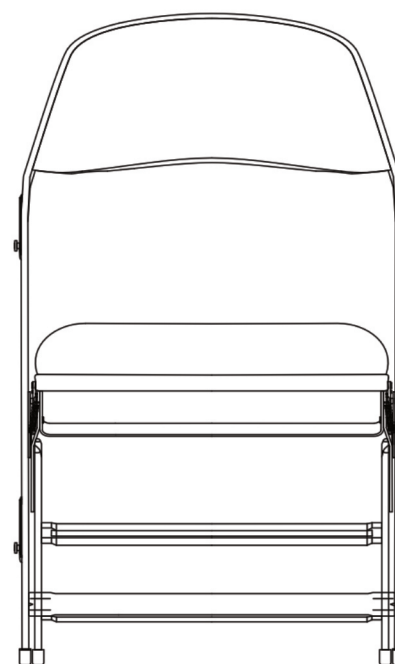

Pohled boční

565

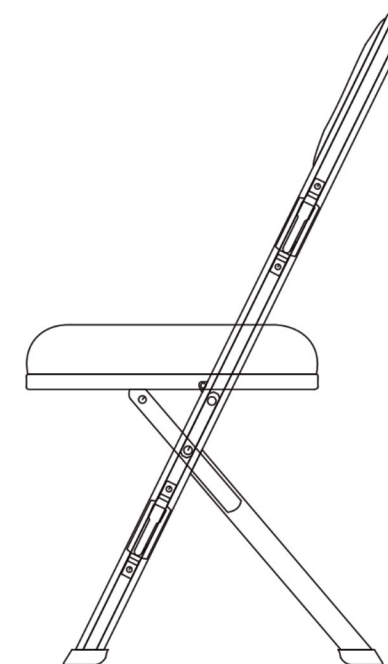

Ž5 - ŽIDLE DO ZANDEROVA SÁLU

Popis:

Pohodlná skládací židle. Čalouněný sedák i opěrák. Ocelová konstrukce lakovaná. Ocelové konstrukce i čalounění sedáku a opěráku černé barvy.

Výška při složení:	101cm
Hloubka při složení:	12cm
Výška opěráku:	81cm
Šířka sedáku:	50cm
Hloubka sedáku:	55cm
Výška sedáku od země:	46cm
Hmotnost:	9kg

/ OPRAVA: BARVA SEDÁKU JE ČERVENÁ (LÁTKA DLE SEDEDEL V KONCERTNÍM SÁLE, RÁM LAK BARVA BRONZ)

VOZ1 - TRUCK PRO PŘEPRUVU A USKLADNĚNÍ ŽIDLÍ

Popis:

Úložný a přepravní vozík pro skládací židle. Ocelová konstrukce lakovaná, doplněná pryžovými koly.


Kapacita skládacích židlí:	22ks
----------------------------	------

Výška:	113 cm
Šířka:	266cm
Hloubka:	55cm

830


450

M. 1:10




Pohled shora

2660

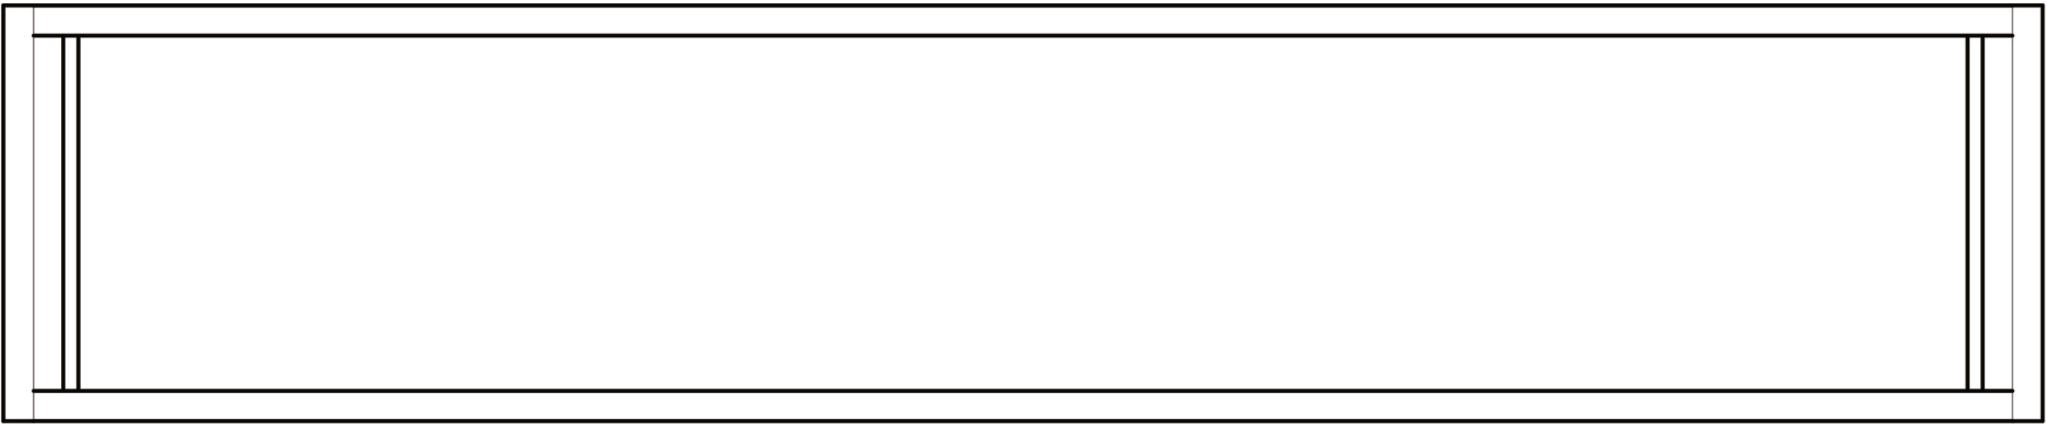


Perspektivní zobrazení
s příkladem uložení složených židlí

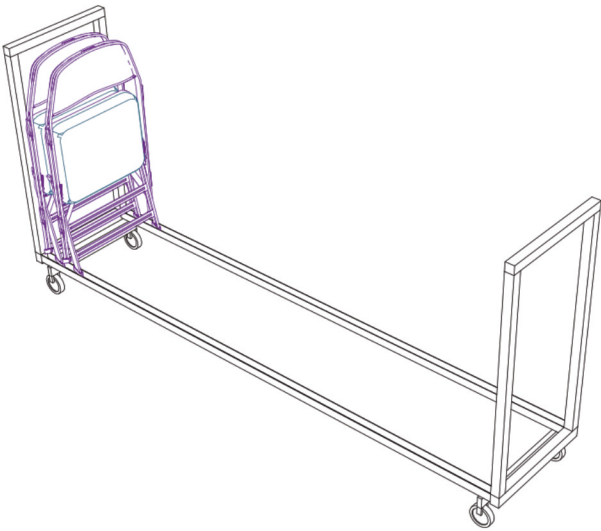


Pohled čelní

1130

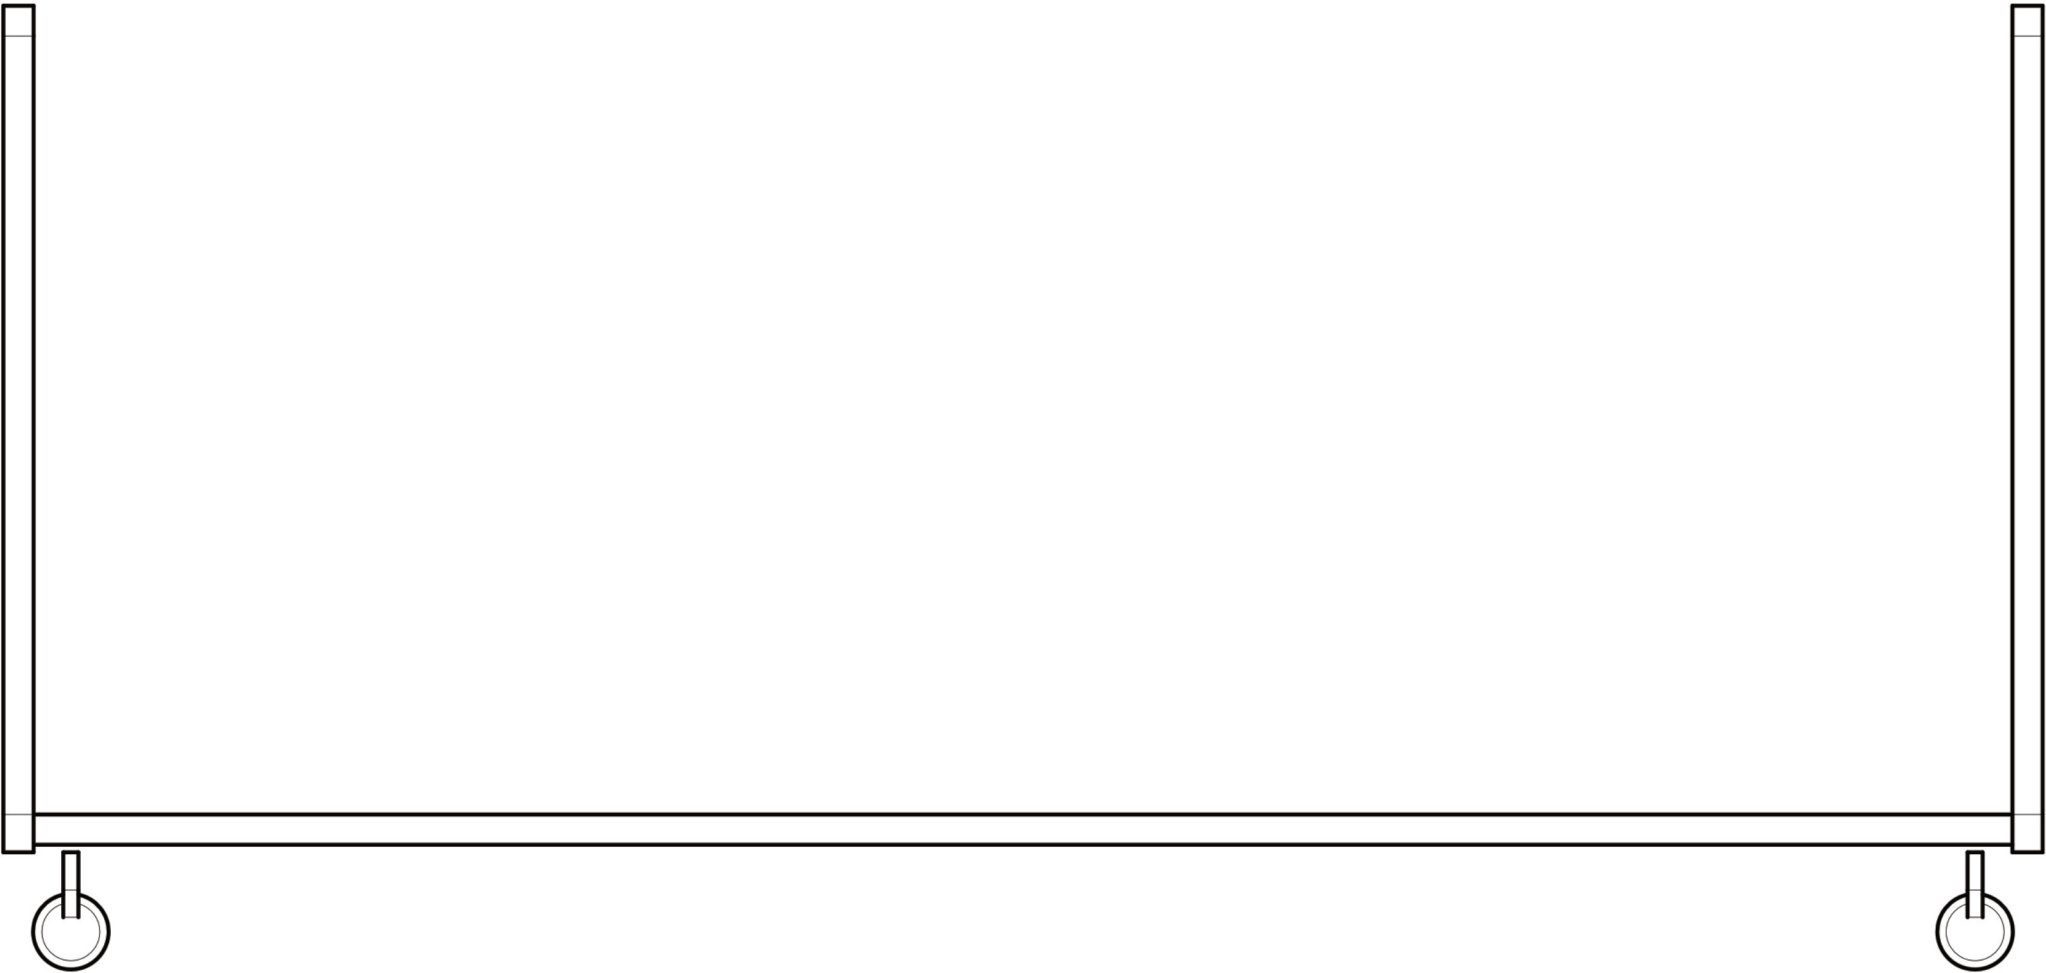


Pohled boční

550

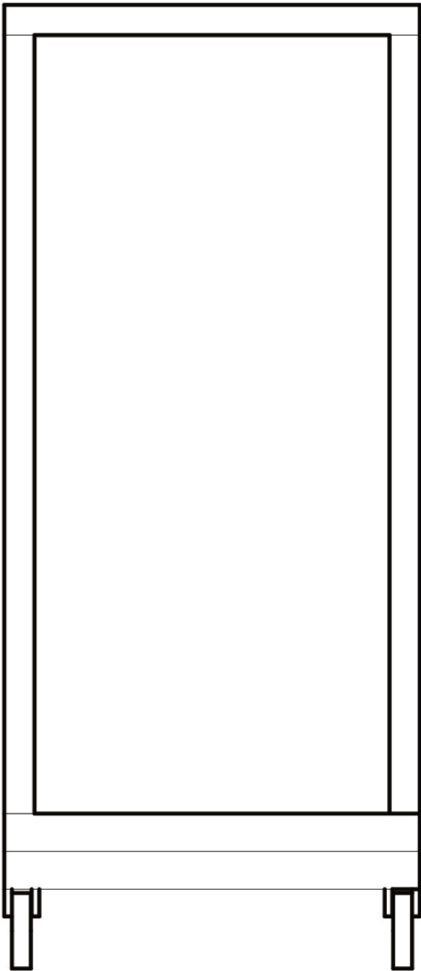

M. 1:10



Ž1 - ŽIDLE


Pohodlná stohovací židle. Ocelová konstrukce lakovaná. Sedák a opěrák z jednoho kusu měkké pryže. Ta je mírně poddajná a přizpůsobuje se tak tvaru těla sedícího.

Barva ocelové konstrukce i pržových částí je šedá.


/ OPRAVA BAREVNOSTI:
BARVA SDRUŽENÉHO
OPĚRÁKU A SEDÁKU JE
ČERVENÁ, BARVA PODNOŽE
JE VE STEJNÉ ČERVENÉ
RAL (EV. PO ZDŮVODNĚNÍ
DODAVATELEM A NÁSLEDNÉM
ODSOUHLASENÍ
ARCHITEKTEM A
INVESTOREM ŠEDÁ)

Pohled shora

435

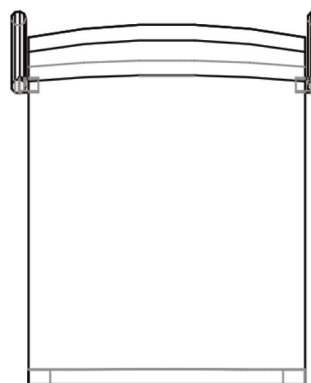

Perspektivní zobrazení



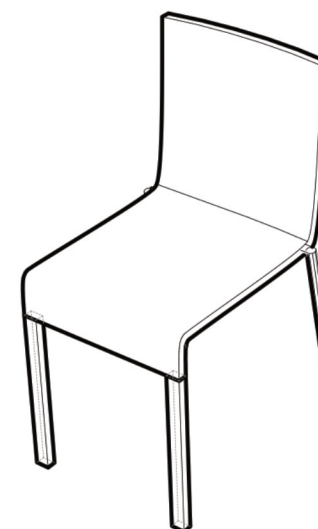


Pohled čelní


Pohled boční

Příklad stohování

525

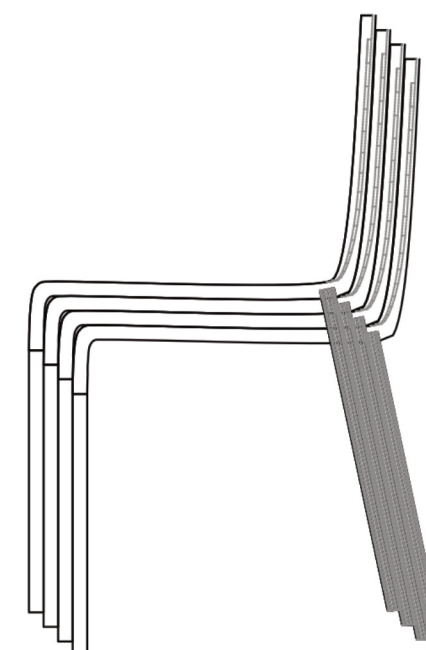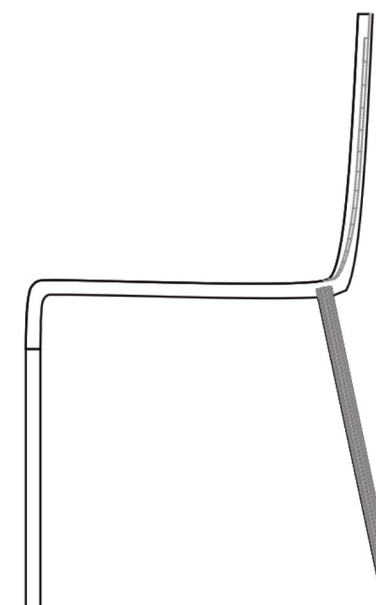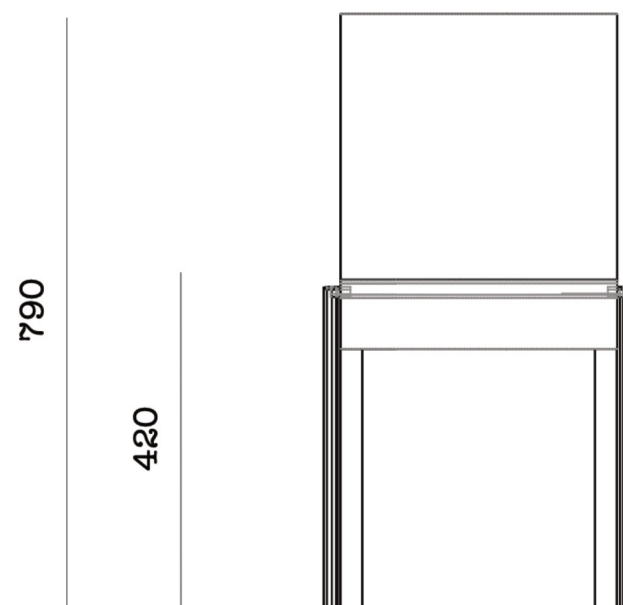

M. 1:10



Ž3 - PRACOVNÍ ŽIDLE


Pohodlná pracovní židle na kolečkách s područkami. Stavitelná výška. Ocelová konstrukce lakovaná. Sedák a opěrák z jednoho kusu měkké pryže. Ta je mírně poddajná a přizpůsobuje se tak tvaru těla sedícího.

Barva ocelové konstrukce i pržových částí je šedá.


/ OPRAVA BAREVNOSTI:
BARVA SDRUŽENÉHO OPĚRÁKU A
SEDÁKU JE ČERVENÁ, BARVA
PODNOŽE JE VE STEJNÉ ČERVENÉ
RAL (EV. PO ZDŮVODNĚNÍ
DODAVATELEM A NÁSLEDNÉM
ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A
INVESTOREM ŠEDÁ)

Pohled shora

565

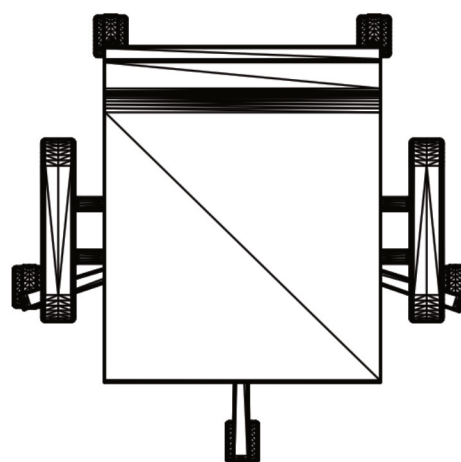

Pohled čelní

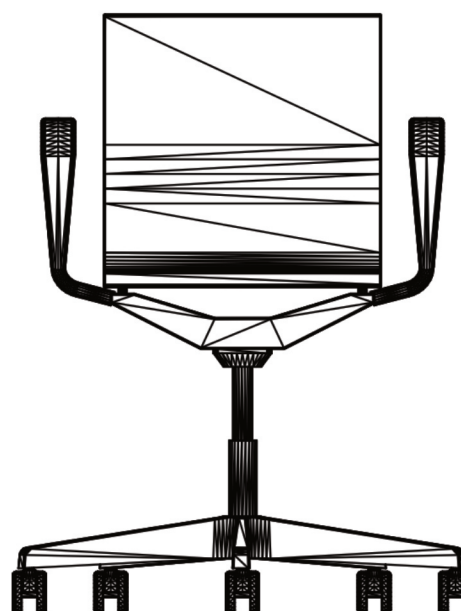


Perspektivní zobrazení



Pohled boční

490-530

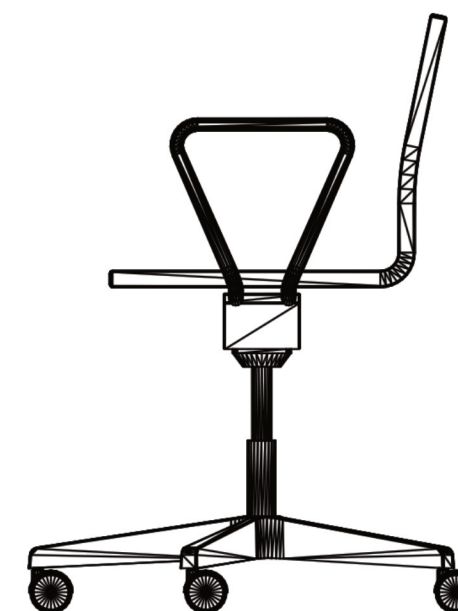

805-930

420-540

M. 1:10

0cm 25cm 50cm


Ž4 - PRACOVNÍ ŽIDLE REPREZENTATIVNÍ

Pohodlná kožená židle na kolečkách s područkami. Ocelová chromovaná konstrukce. Vysoce ergonomické provedení. Vysoká míra uživatelného komfortu. Reprezentativní vzhled.

/ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Pohled shora


580

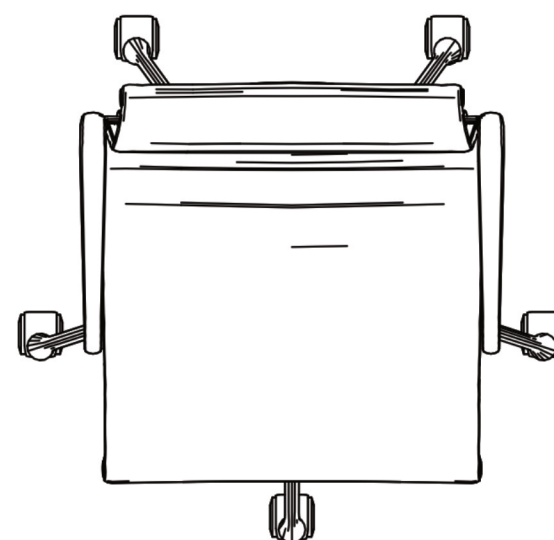

Perspektivní zobrazení




Pohled čelní

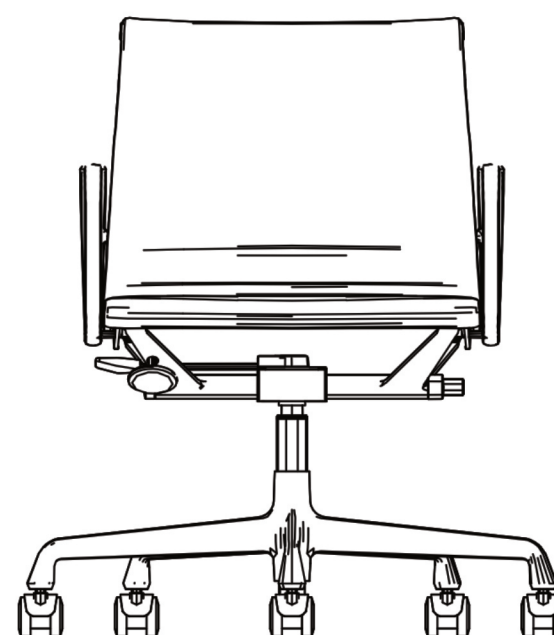

Pohled boční

565-650

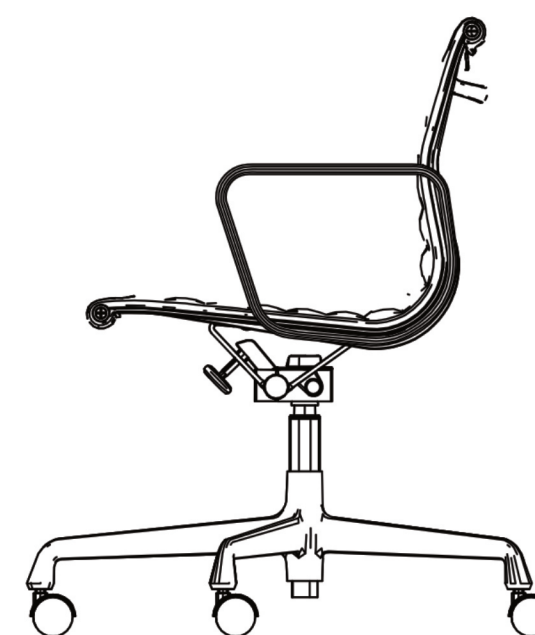

830-950

385-505

M. 1:10

25cm

50cm

0cm

Ž6 - BAROVÁ ŽIDLE


Pohodlná barová židle na kolečkách s područkami. Stavitelná výška. Ocelová konstrukce lakovaná. Sedák a opěrák z jednoho kusu měkké pryže. Ta je mírně poddajná a přizpůsobuje se tak tvaru těla sedícího.

Barva ocelové konstrukce i pržových částí je šedá.


**/ OPRAVA BAREVNOSTI:
BARVA SDRUŽENÉHO OPĚRÁKU A
SEDÁKU JE ČERVENÁ, BARVA PODNOŽE
JE VE STEJNÉ ČERVENÉ RAL (EV. PO
ZDŮVODNĚNÍ DODAVATELEM A
NÁSLEDNÉM ODSOUHLASENÍ
ARCHITEKTEM A INVESTOREM ŠEDÁ)**

Pohled shora


565

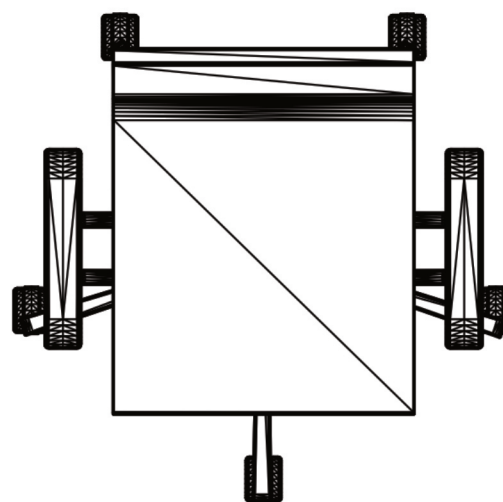

Pohled čelní

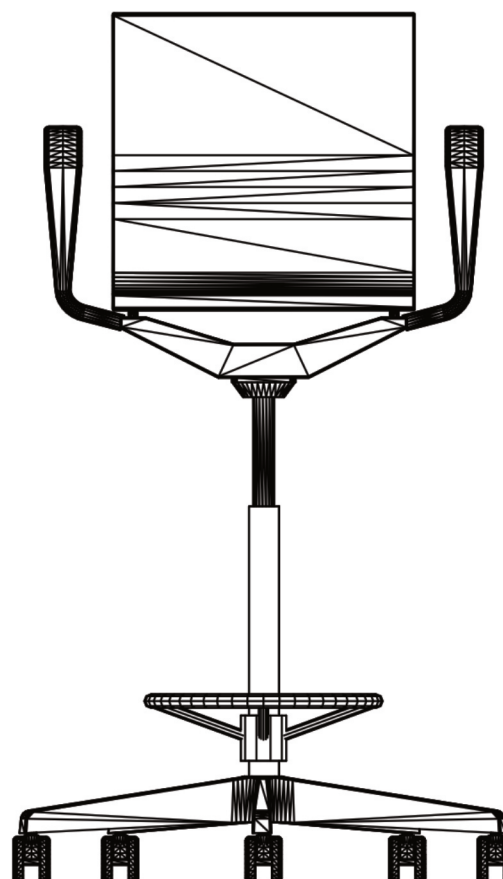


Perspektivní zobrazení

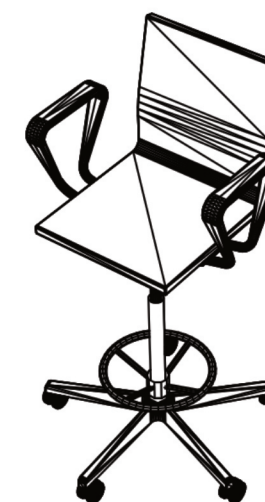

Pohled boční

490-530

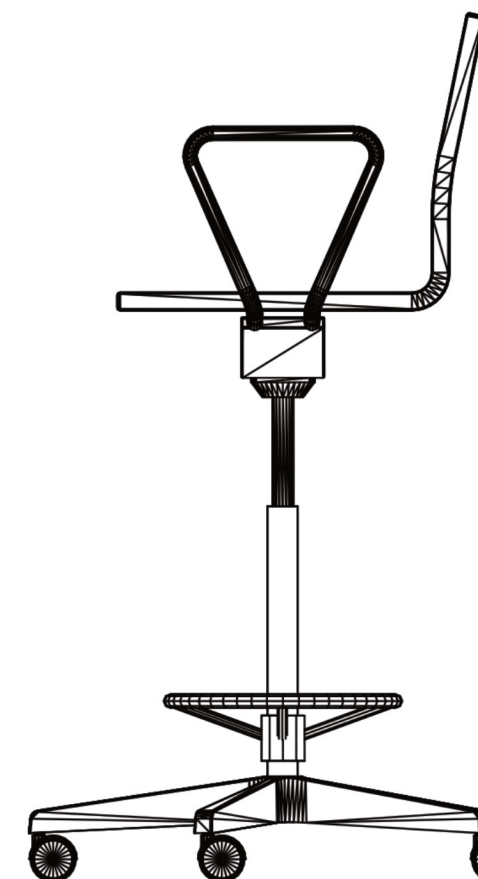


1075-1190

680-795


M. 1:10

0cm 25cm 50cm

Pohled shora

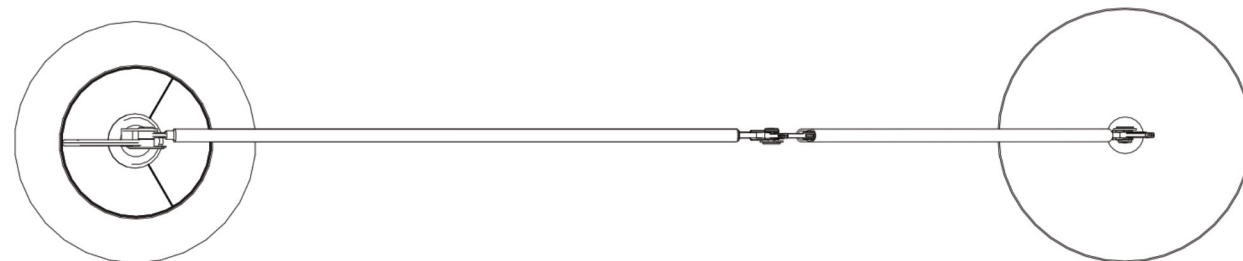


Pohled čelní

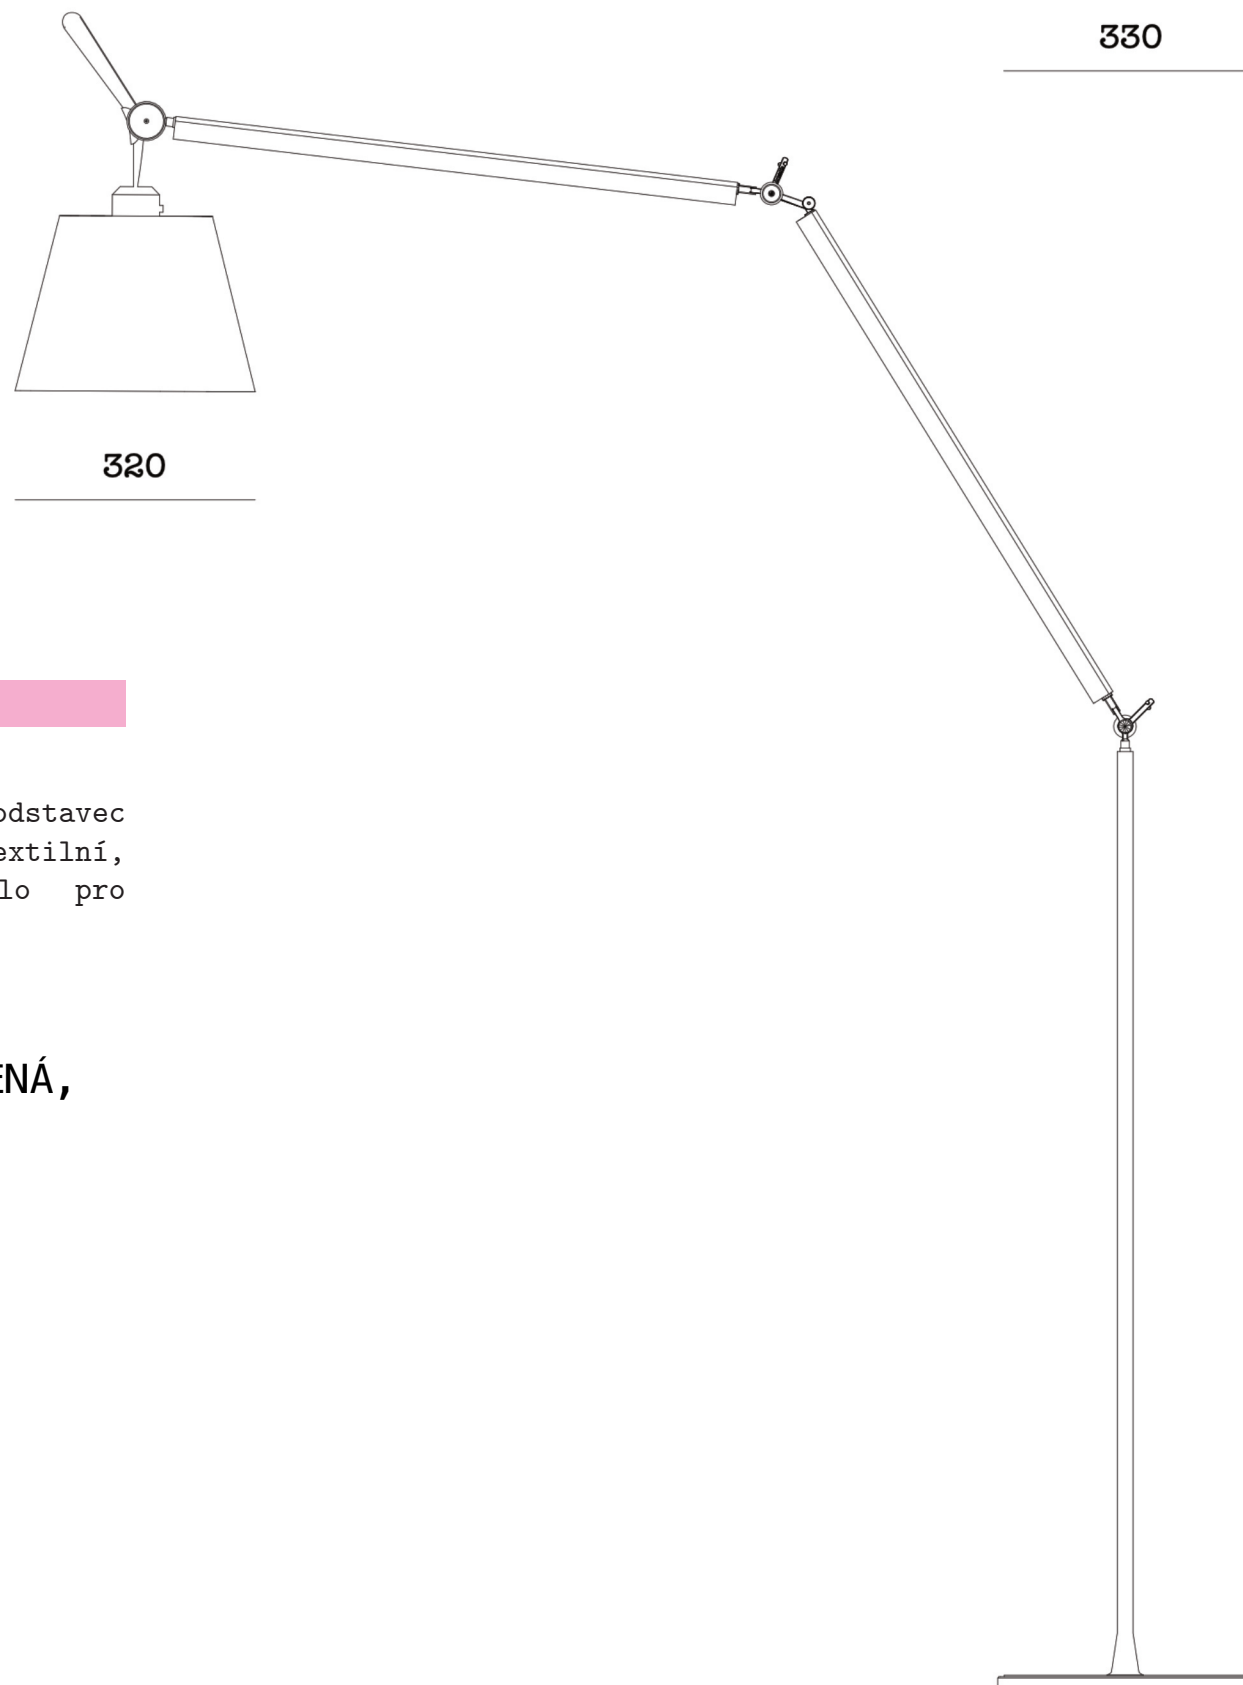

Perspektivní zobrazení



Pohled boční

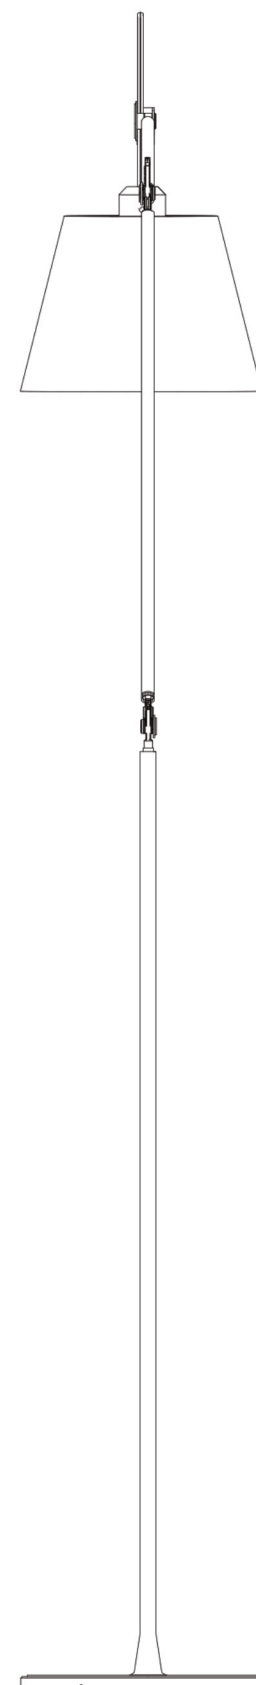


SV3 - Svítidlo

Stojací lampa vysoká. Ramena a podstavec ocelové, chromovaná. Stínítko textilní, šedé barvy. Chromované držadlo pro manipulaci se stínítkem.

/ BARVA KONSTRUKCE ČERVENÁ,
BARVA ŠIRMU ŠEDÁ

1480

M. 1:10




SV2 - STOLNÍ LAMPA

Stolní lampa. Ramena a podstavec ocelové, chromovaná. Stínítko textilní, šedé barvy. Chromované držadlo pro manipulaci se stínítkem.

/ BARVA KONSTRUKCE ČERVENÁ
/ BARVA ŠIRMU ŠEDÁ





750

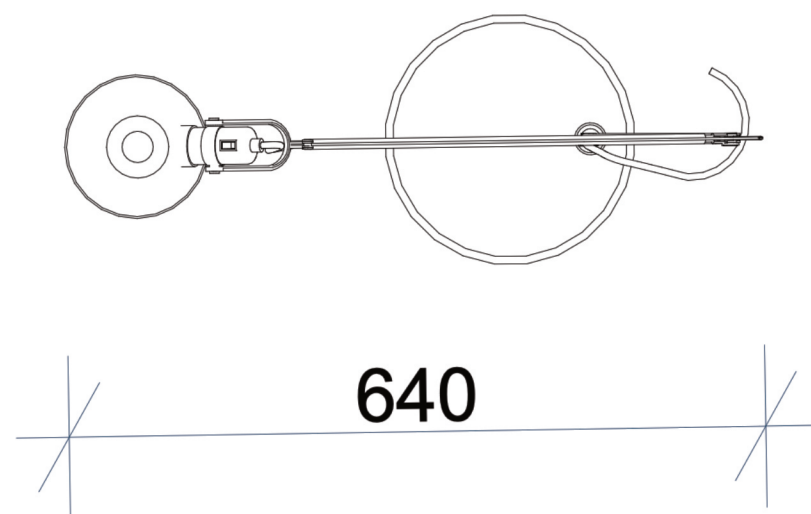

640

M. 1:10

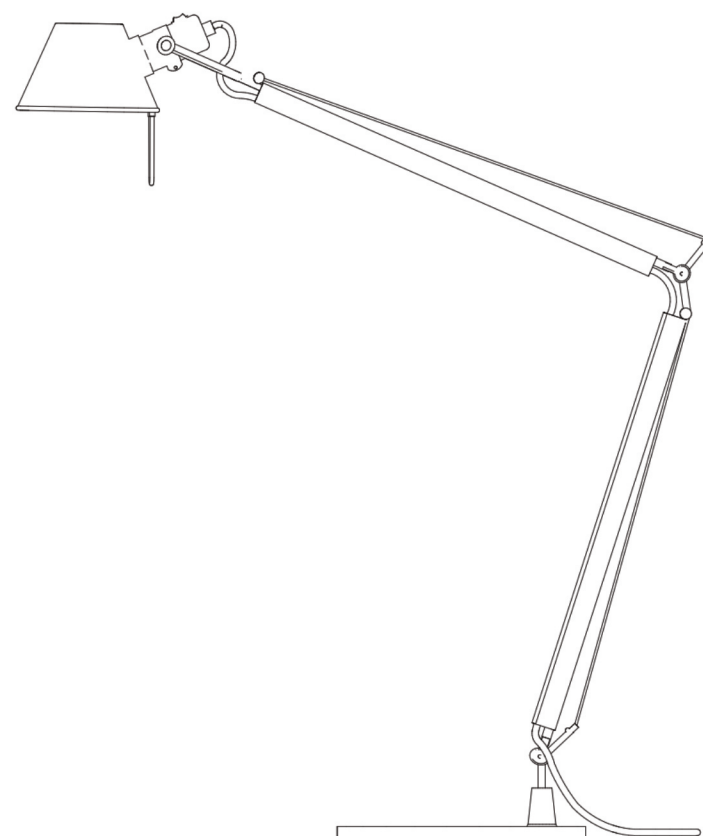

K01 + K02 - KOBERCE DO VSTUPNÍCH PROSTOR A NA HLAVNÍ SCHODIŠTĚ


Koberec musí vykazovat třídu reakce na oheň nejhůře C_{fl} - s1

Barva červená.

K01: šíře koberce 1700mm

K02: šíře koberce 2500mm


Délky dle jednotlivých schodišťových ramen.

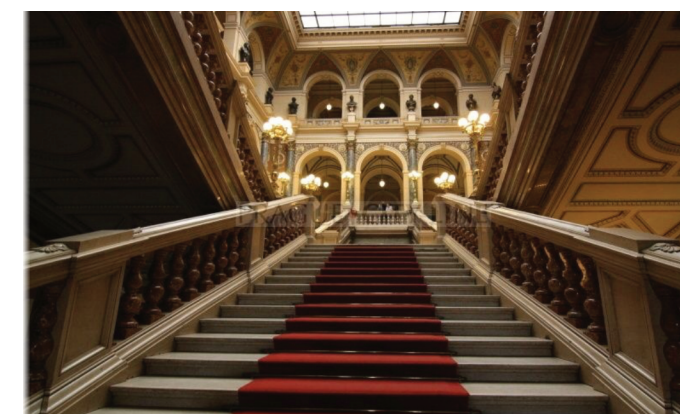


PH - POHOVKA

Pohovka atyp, ocelová konstrukce s černým nátěrem. Vysoké čalounění.


/ OPRAVA BAREVNOSTI:
KONSTRUKCE V ČERVENÉ BARVĚ RAL
DLE VESTAVBY KONCERTNÍHO SÁLU,
BARVA A DRUH LÁTKY DLE SEADEL V
KONCERTNÍM SÁLE V ČERVENÉ BARVĚ

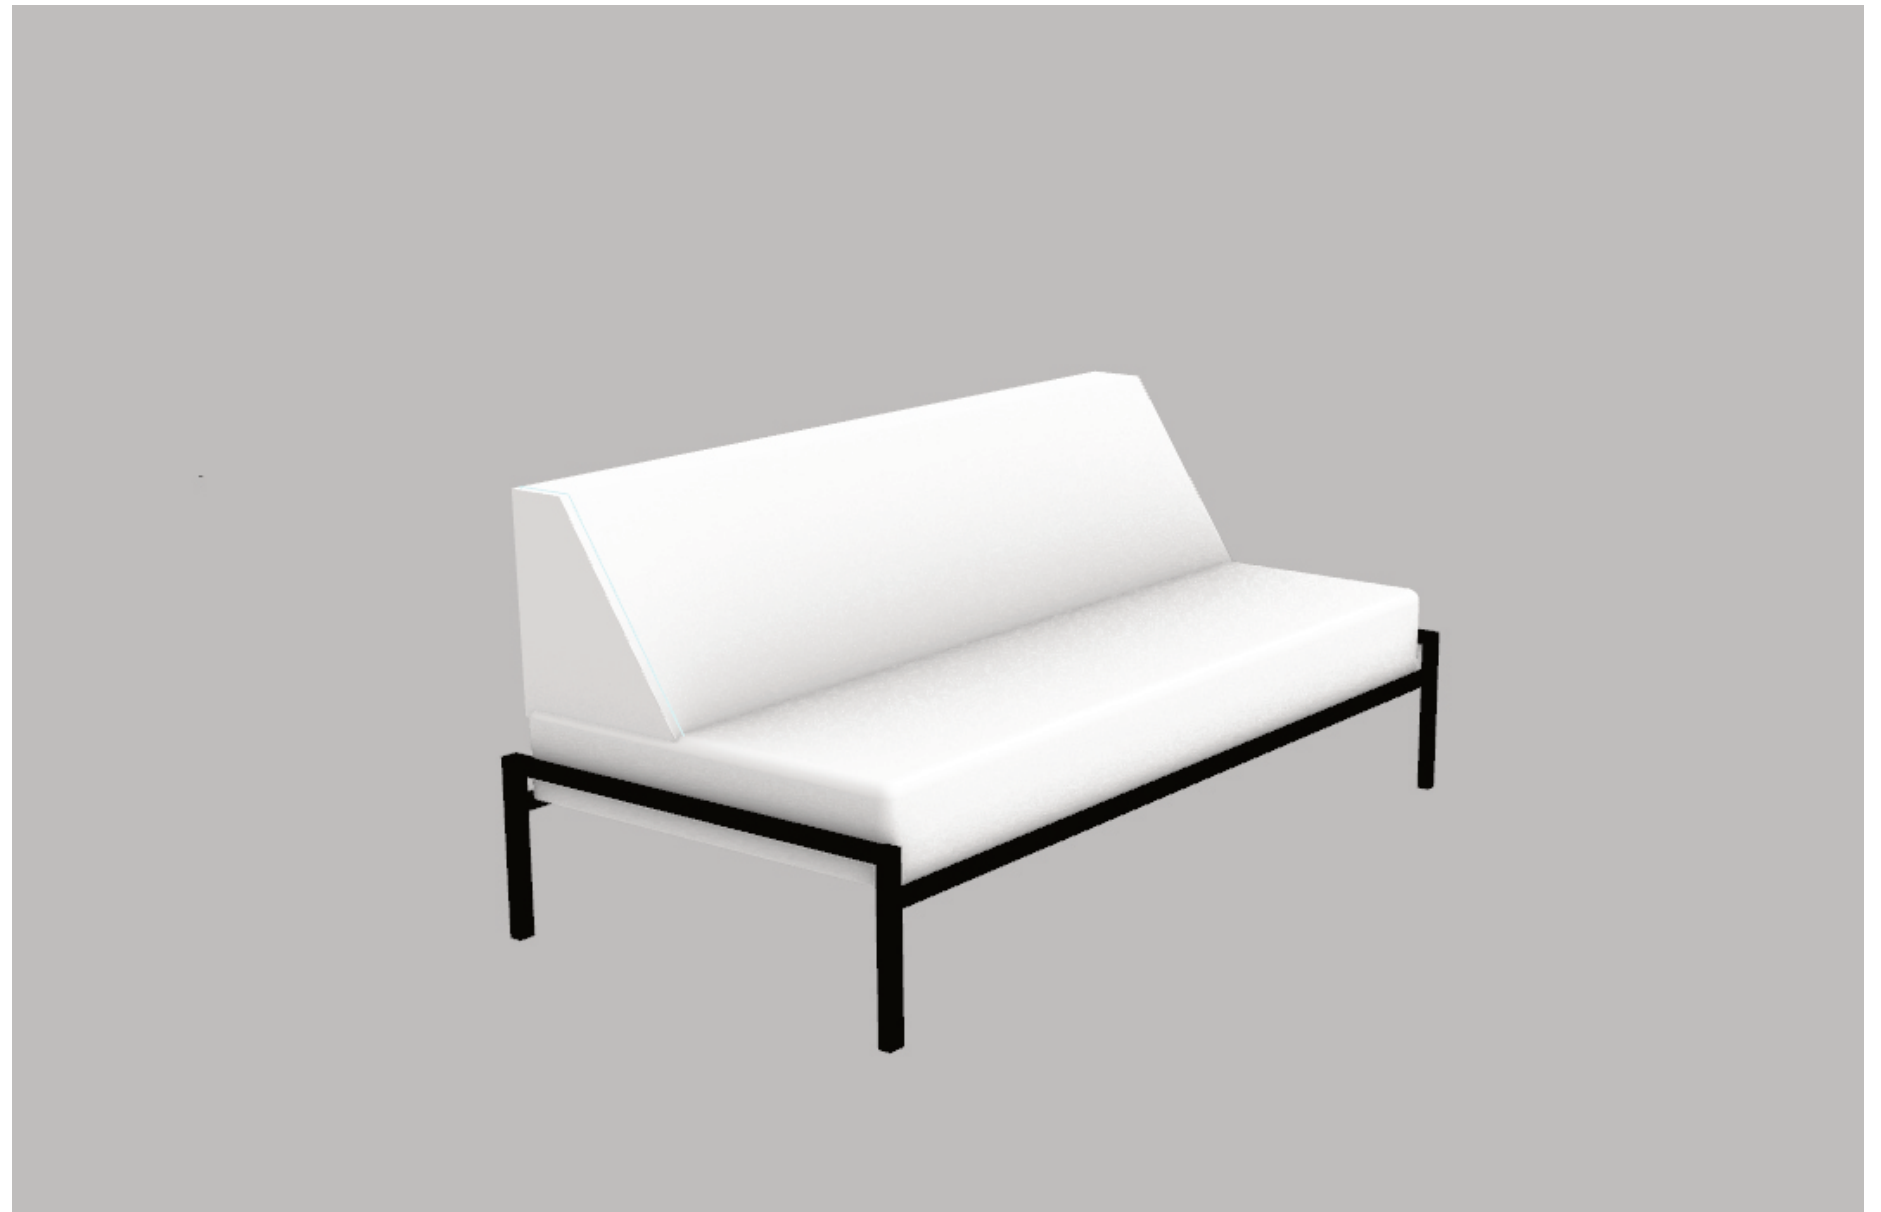


M. 1:10




POHLED ZEPŘEDU

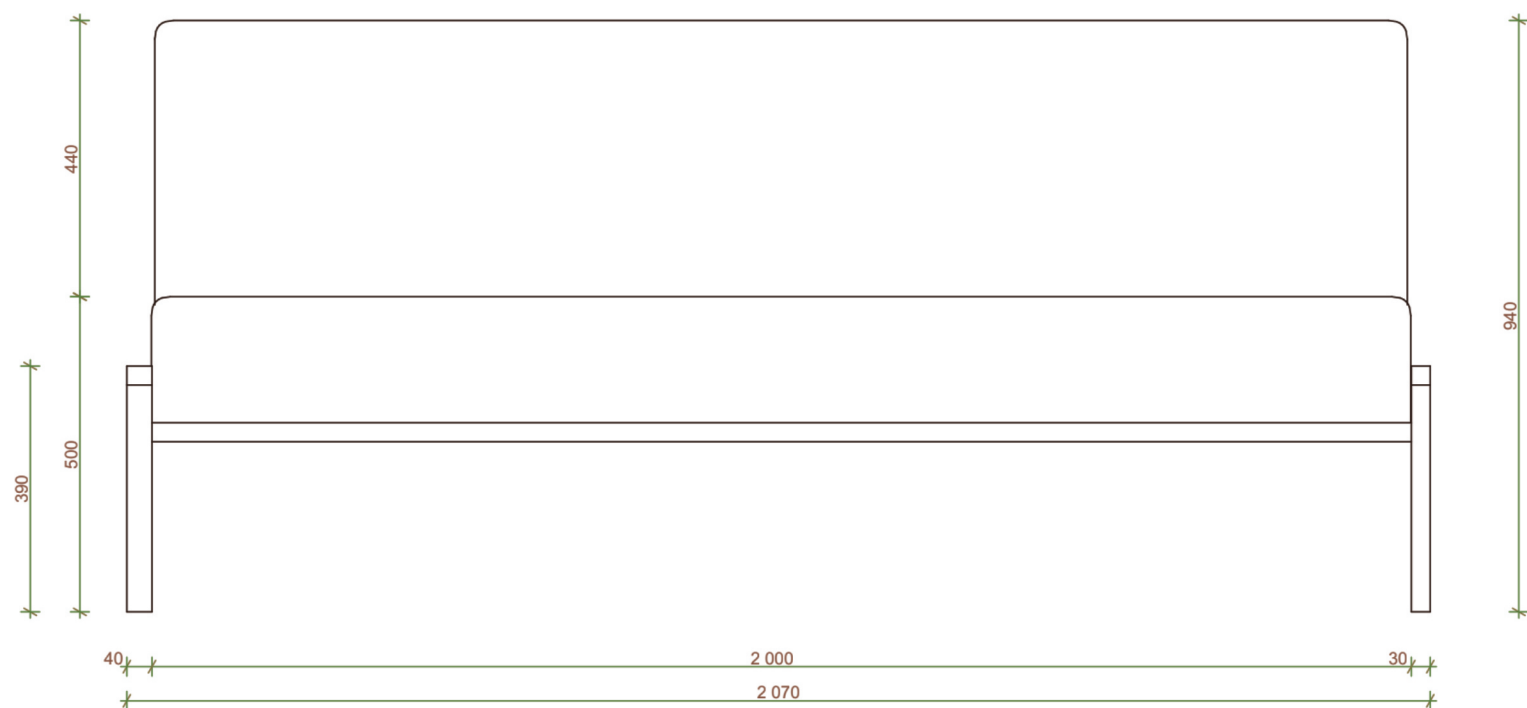

POHLED Z BOKU

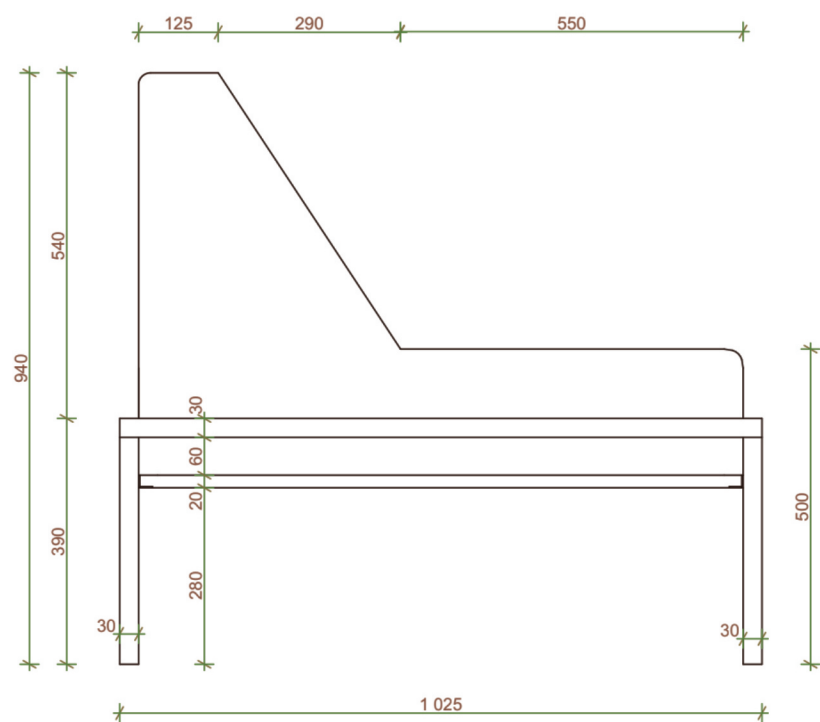


POHLED SHORA

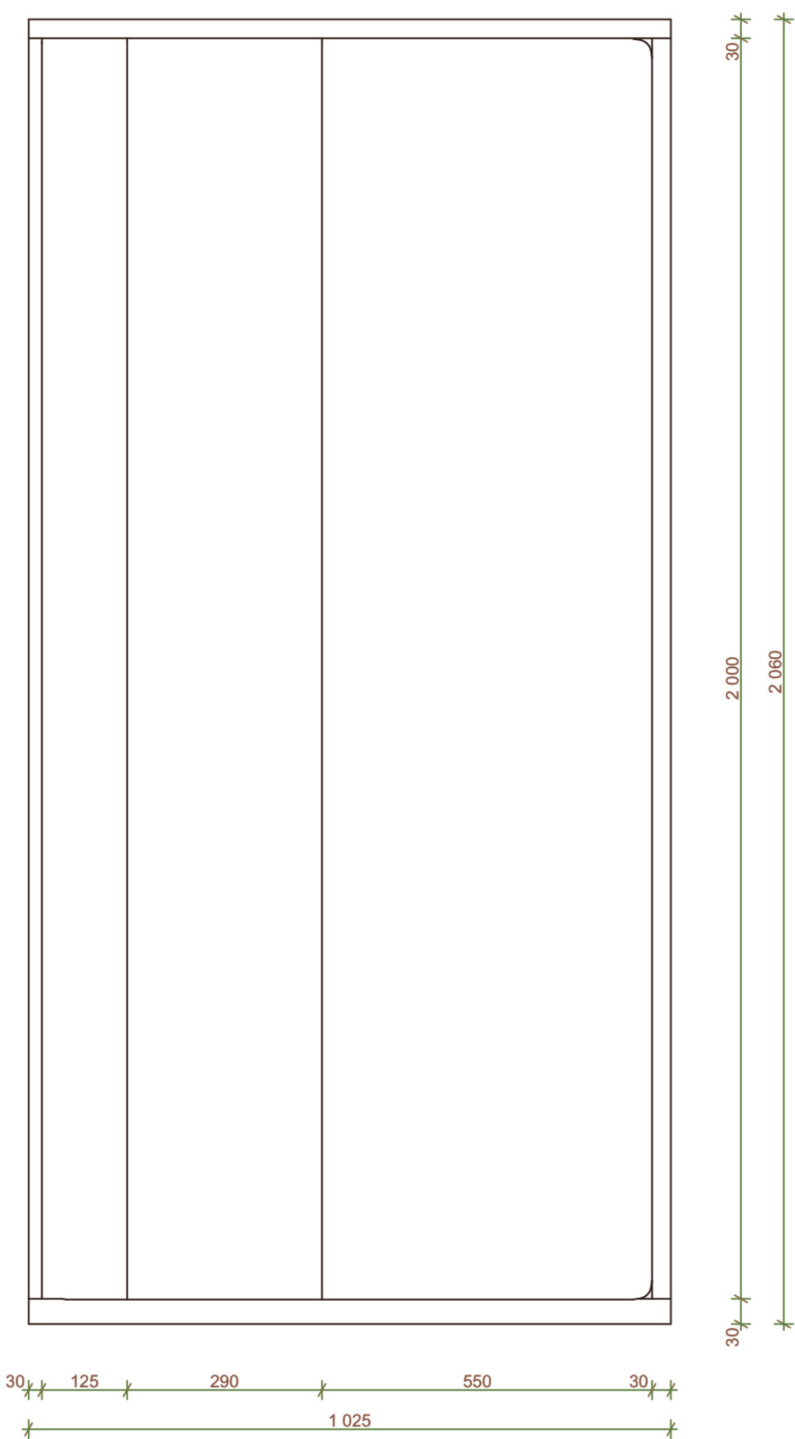


SK1D - ŠATNÍ SKŘÍŇKA DŘEVĚNÁ

/SK1D - DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ Z
DUBOVÉ PŘEKLIŽKY (BEZ
VYSPRÁVEK) MAXIMÁLNÍ TL. DÝH
1,5MM, POVRCH MOŘENÝ
ČERVENOU BARVOU RAL DLE
VESTAVBY KONCERTNÍHO SÁLU,
OTVÍRACÍ DVÍŘKA KOMPLETNĚ Z
VNĚJŠKU OPATŘENY V PLNÉM
ROZMĚRU ZRCADLEM

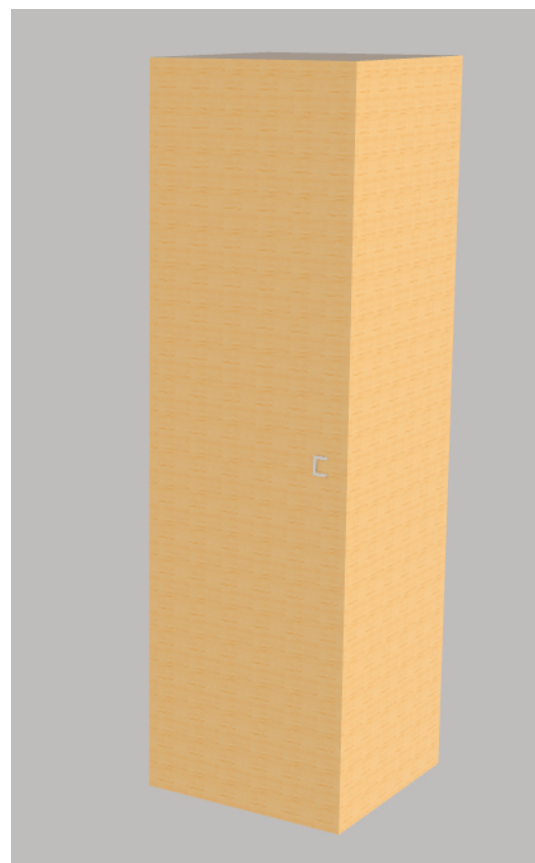


PŮDORYS 1:10

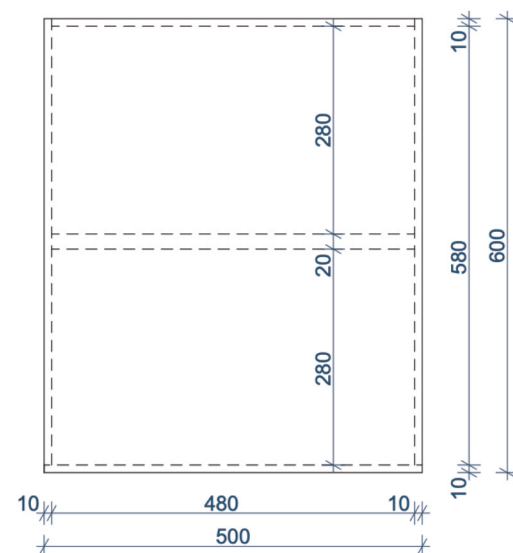


SK1DBZ - DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ Z
DUBOVÉ PŘEKLIŽKY (BEZ
VYSPRÁVEK) MAXIMÁLNÍ TL.
DÝH 1,5MM, POVRCH MOŘENÝ
ČERVENOU BARVOU RAL DLE
VESTAVBY KONCERTNÍHO SÁLU,
OTVÍRACÍ DVÍŘKA BEZ
ZRCADLA


POHLED ZEPŘEDU 1:10


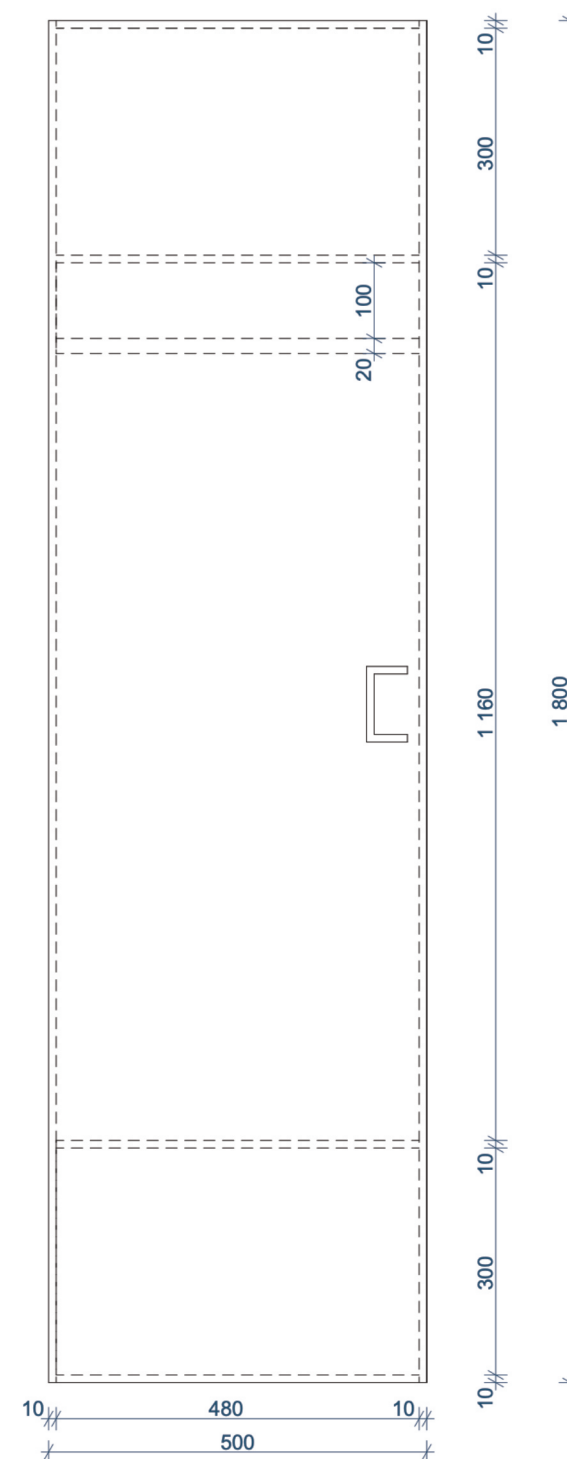


POHLED Z BOKU 1:10

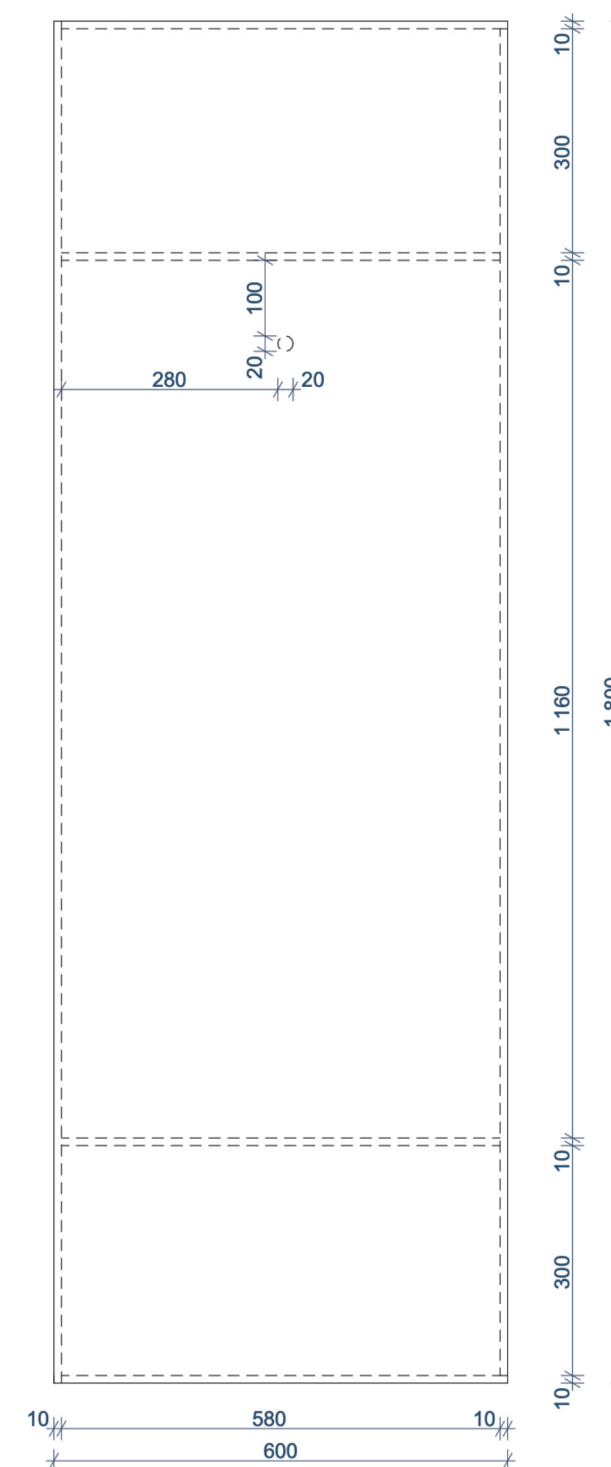



M. 1:10



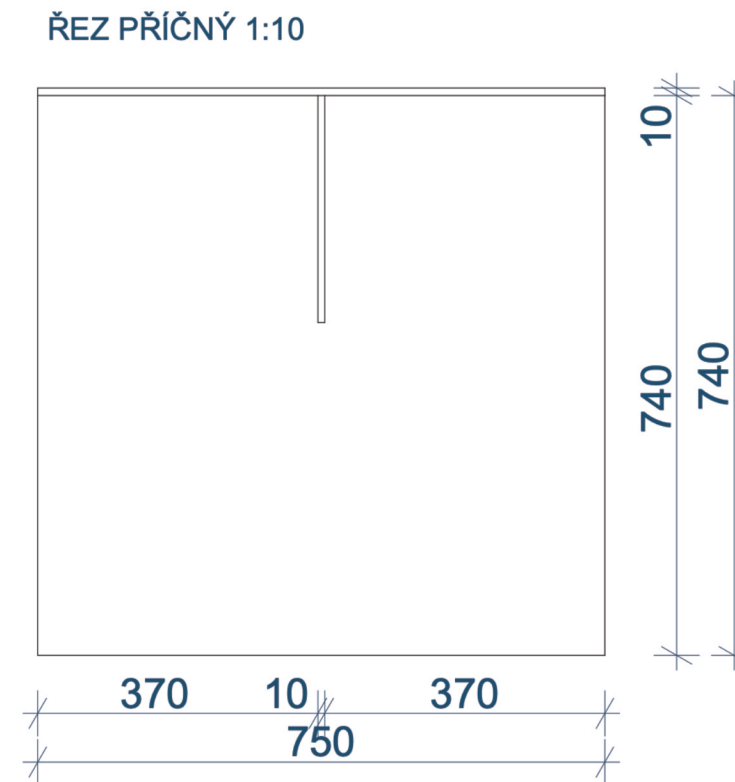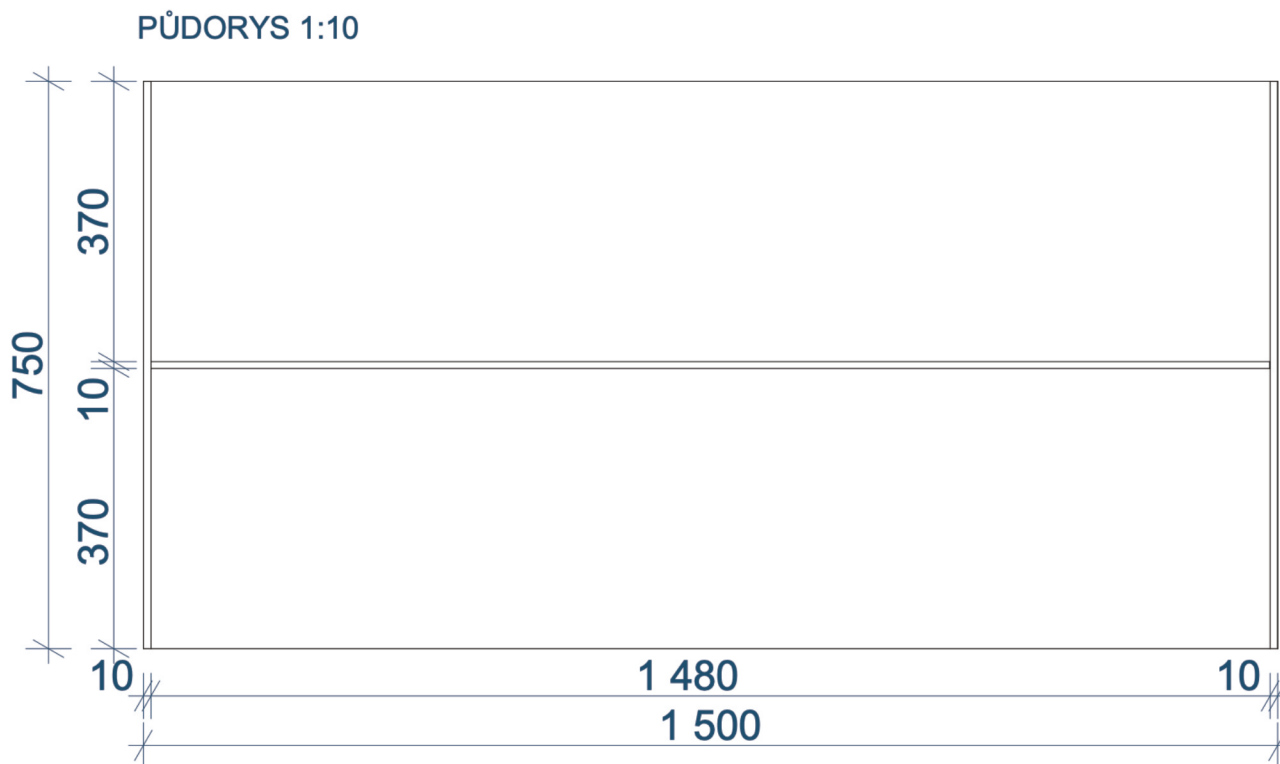


ST1D - STŮL DŘEVĚNÝ

/SK1D - DŘEVĚNÝ STŮL Z
DUBOVÉ PŘEKLIŽKY (BEZ
VYSPRÁVEK) MAXIMÁLNÍ TL.
DÝH 1,5MM, POVRCH MOŘENÝ
ČERVENOU BARVOU RAL DLE
VESTAVBY KONCERTNÍHO SÁLU

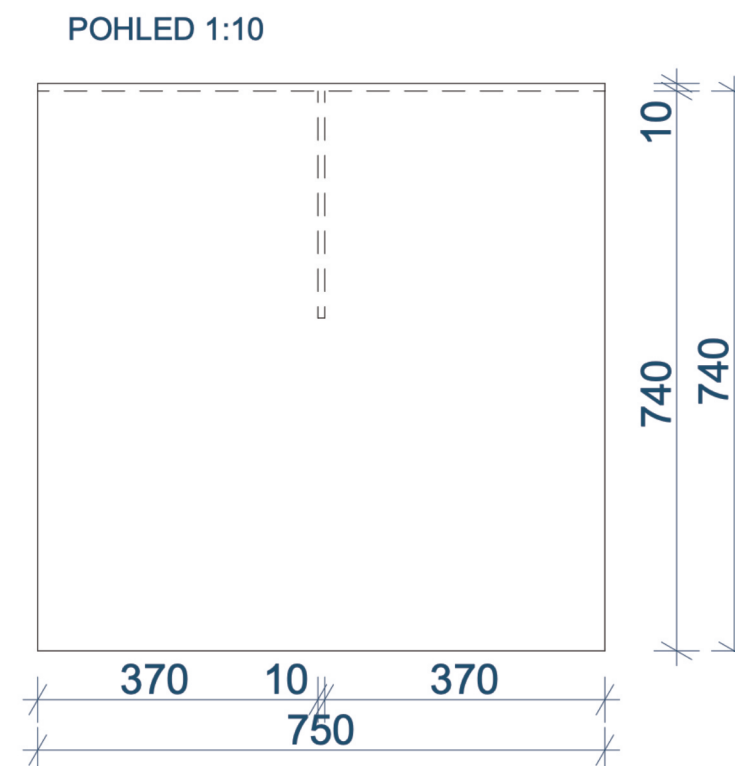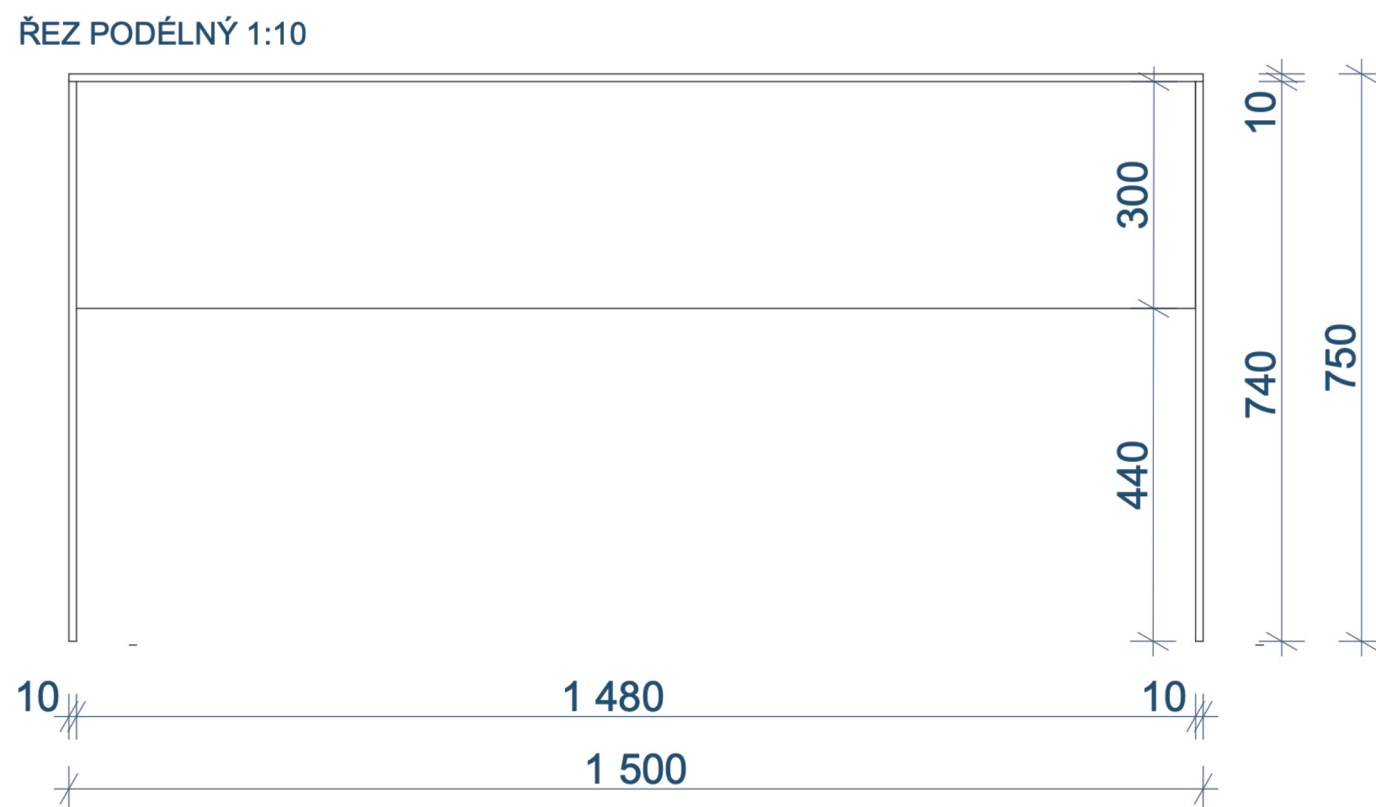

M. 1:10



III.

Soupis historického mobiliáře

/ HISTORICKÝ MOBILIÁŘ MŮŽE BÝT Z DODÁVKY
VYLOUČEN

ŠATNÍ VĚŠÁKOVÁ STĚNA

Foto: D-02	š: 3500 mm	v: 2000 mm	D/hl: 330 mm	1 kus
------------	------------	------------	--------------	-------

D.02

-1.162

Nálezová zpráva

Materiál	smrk
Povrchová úprava	email slonová kost

Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování

Vyhodnocení průzkumu

Lze restaurovat

Původní umístění a označení

Předsín	-1.128
---------	--------

Foto: D-02-1, 2

Popis: Věšáková stěna rámové konstrukce ve středním poli se skříňkou s dvoukřídlými dvířky a zásuvkou pod horní dřevěnou deskou. Nad skříňkou osazeno zrcadlo 610x810. U vrchu stěny je po celé délce umístěna odkládací plocha tvořená třemi tyčemi uchycenými na čtyřech konzolách. Po stranách zrcadla jsou dva páry věšáček. Celá stěna je strohá, bez zdobných prvků.

Stav: Povrch se odlupuje, pod barvou zvýrazněné spáry mezi spoji dřevěných prvků, dvířka skříňky nedoléhají a špatně zavírají, věšáčky částečně přetřeny barvou, zrcadlo rozbité – uloženo u vstupu do rašelin. pavilonu.



STOLEK OSMIBOKÝ				
Foto: D-04	š: 1100 mm	v: 700 mm	D/hl:1100mm	2 kusy

D.04
3.003

Nálezová zpráva	
Materiál	masiv smrk, dub,ořech,buk, dýha,překližka,laťovka
Povrchová úprava	mořeno, směs šelaku a kalafuny
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vestibul	1.002
Foto: D-04-1, 2	

- Popis:

Podnož křížová s profilací na hraně, osmiboká stolová deska - dýha ořech, po obvodě profilovaný bukový náklížek, luby z masivu dub. Podnož - laťovka oboustranně oklížena překližkou, vyříznutá hrana laťovky a překližka ponechána v původním surovém stavu (nebyla odýhována), nohy- smrk oklížen dubovým masivem
- Stav:

U obou kusů povrchová úprava opotřebovaná, jeden kus chybějící luby – 3 kusy, prasklá středová svislá dubová část nohy, nutno doplnit chybějící části, opravit uvolněné spoje, obnovit povrchovou úpravu



STOLEK KULATÝ – ORIGINÁL				
Foto: D-06	š: 1000 mm	v: 750 mm		2 ks

D.06
3.103

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, jasan (jilm), mramor
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vestibul	1.002
Foto: D-06-1, 2	

- Popis:

Čtyřboké esovitě prohnuté nohy /jasan – jilm/ po hranách s řezbou, ukončené volutou stolová deska - kulatá mramorová šedobílá deska s oblou fazetkou na hraně, pod ní kruhový lub dýhovaný jasanem (jilm)
- Stav:

1.ks - Defekty lubu, lubové lišty a nohou, značně poškozená povrchová politura, lze doplnit chybějící části, zpevnit vazbu stolu, obnovit povrchovou úpravu,
2.ks – Dřev.rám je prasklý a značně poškozený, mramorová deska rozlomena na 2 části



RÁM S FOTOGRAFIÍ SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ				
Foto: D-07	š: 730 mm	v: 420 mm		2 kusy

D.07
Muzeum Cheb

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk
Povrchová úprava	fládr
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Odpočinkový salon	1.004
Odpočinkový salon	1.011
Foto: D-07-1a	

Popis: Obdélníkový hladký rámeček opatřený fládrovaným povrchem hnědého odstínu se zasklenou fotografií
Stav: Poškozená povrchová úprava.
Uloženo v depozitáři Muzea Cheb. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



RÁM S TEXTEM – ORIGINÁL		NENALEZENO		
Foto: D-08	š: 500 mm	v: 370 mm		4 kusy

D.08

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, smrk
Povrchová úprava	fládr
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Odpočinkový salon	1.004
Odpočinkový salon	1.011
Foto: D-08-1a	

Popis: Bukový obdélníkový profilovaný rámeček opatřený fládrovaným povrchem hnědého odstínu se zaskleným popisem fotografií, zadní stěna - smrk
Stav: Původně - poškozená povrchová úprava, nutno sklížit, obnovit povrchovou úpravu. Rámy nenalezeny.
Údaje převzaty z inventarizace r. 2009. Předměty nenalezeny.



SEKRETÁŘ - ORIGINÁL				
Foto: D-09	š: 1860 mm	v: 2300 mm	D/hl: 940 mm	1 kus

D.09
1.109

Nálezová zpráva	
Materiál	
smrk,ořech (masiv,dýha), mosazné kování, sklo	
Povrchová úprava	
černá politura /šelak,kalafuna/	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-09-1, 2a	

- Popis:

Bohatě zdobený sekretář je složen ze dvou částí. Horní část je prosklená, třídveřová. Obě krajní dvířka jsou členěna mřížkou. Po stranách prosklených dílů jsou soustružené sloupky zdobené řezbou a ukončené akantovými hlavicemi. Spodní část je členěna na tři díly – dvě krajní tvoří skříňky s plnými dvířky, střední část zásuvky. Pod horní deskou je řada tří zásuvek. Vše zdobeno řezbou, kování mosazné
- Stav:

Řezby olámané, uvolněné, neúplné mosazné kování, povrch odřený. Vyříznutá část zádového dílu. PŮ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem. Nábytek v současnosti uložen v jedné z před síní koupelí v rozloženém stavu, nutno doplnit chybějící části, obnovit povrchovou úpravu.



Spodní část sekretáře



Horní část sekretáře

PSACÍ STŮL ZÁSUVKOVÝ - ORIGINÁL				
Foto: D-10	š: 1760 mm	v: 870 mm	D/hl: 940 mm	1 kus

D.10
1.109

Nálezová zpráva	
Materiál	
smrk, ořech (masiv, dýha), mosazné kování	
Povrchová úprava	
černá politura /šelak,kalafuna/	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-10-1, 2, 3a	

- Popis:

Řezbou bohatě zdobený psací stůl. Horní deska je usazena na dvou skříňkách s dvířky, pod stolovou deskou je vodorovná řada tří zásuvek. Kování mosazné. Na stole leží psací souprava s kalamáři.
- Stav:

Na stolové desce chybí kůže - v současnosti lino. Černá povrchová úprava stolu opotřebená, původní povrch přírodní, šelak.



SKŘÍŇKA NA KLÍČE		NENALEZENA		
Foto: D-11	š: 660 mm	v: 620 mm	D/hl: 100 mm	1 kus

D.11

Nálezová zpráva	
Materiál	ořech (masiv,dýha), mosazný štítek
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-11-1a	

Popis: Skříňka s dvířky rámové konstrukce a výplní. Horní a dolní část- jednoduchá římsa. Mosazný štítek s přetěrem v barvě skříňky.

Stav: Původně - povrchová úprava poškozena. Stávající černá povrchová úprava je nepůvodní, dříve šelakované přírodní dřevo, skříňka nenalezena.

Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



SKŘÍŇKA S BAROMETREM				
Foto: D-12	š: 300 mm	v: 300 mm	D/hl: 150 mm	1 kus

D.12

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, ořech (masiv,dýha)
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-12-1a	

Popis: Osmiboká základová deska pro barometr /výrobce Optiker Teiner Carlsbad/ je smrková, oklizená ořechovým masivem a dýhou. Dýha je vyskládána do šachovnicové intarzie. Po obvodu je deska lemována řezbou s motivem vejcovce.

Stav: Původně - celkově dobrý, náklížky po obvodu odchlípené. PŮ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem. Po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



KRUHOVÝ STOLEK - ORIGINÁL					D.13
Foto: D-13	š: 550 mm	v: 770 mm		1 kus	
					3.002

Nálezová zpráva	
Materiál	ořech (mahagon)
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-13-1, 2	

Popis: Stolek s kruhovou deskou na čtyřech nožkách a základovém čtyřhranném soklu, který spočívá na podlaze na čtyřech kulových podporách. Lub stolové desky a nohy jsou po obvodě svisle kanelovány. Nohy na spodní straně ukončeny kruhovými paticemi s řezbou s motivem vejcovce.

Stav: Dobrý, narušená povrchová úprava. PÚ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem.



VĚŠÁKOVÁ STĚNA					D.14
Foto: D-14	š: 700 mm	v: 1940 mm	hl.	1 kus	
					1.107

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, smrk, látková výplň, kov
Povrchová úprava	černá politura /šelak, kalafuna
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-14	

Popis: Rámová konstrukce s látkovou výplní /na smrkovém podkladu/. Pod vrchní římsou tři větší a dva menší kovové věšáky. Na zadní straně úchyty k přichycení na zeď.

Stav: Věšák demontován a přemístěn. Boční strana rámu má výřez - nelze určit jeho důvod. PÚ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem.



SKŘÍŇKA NA KLÍČE		NENALEZENA		
Foto: D-11	š: 660 mm	v: 620 mm	D/hl: 100 mm	1 kus

D.11

Nálezová zpráva	
Materiál	ořech (masiv,dýha), mosazný štítek
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-11-1a	

Popis: Skříňka s dvířky rámové konstrukce a výplní. Horní a dolní část- jednoduchá římsa. Mosazný štítek s přetěrem v barvě skříňky.

Stav: Původně - povrchová úprava poškozena. Stávající černá povrchová úprava je nepůvodní, dříve šelakované přírodní dřevo, skříňka nenalezena.

Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



SKŘÍŇKA S BAROMETREM				
Foto: D-12	š: 300 mm	v: 300 mm	D/hl: 150 mm	1 kus

D.12

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, ořech (masiv,dýha)
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-12-1a	

Popis: Osmiboká základová deska pro barometr /výrobce Optiker Teiner Carlsbad/ je smrková, oklizená ořechovým masivem a dýhou. Dýha je vyskládána do šachovnicové intarzie. Po obvodu je deska lemována řezbou s motivem vejcovce.

Stav: Původně - celkově dobrý, nákližky po obvodu odchlípené. PÚ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem. Po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.




KRUHOVÝ STOLEK - ORIGINÁL				
Foto: D-13	š: 550 mm	v: 770 mm		1 kus

D.13
3.002

Nálezová zpráva	
Materiál	ořech (mahagon)
Povrchová úprava	černá politura /šelak,kalafuna/
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-13-1, 2	

Popis: Stolek s kruhovou deskou na čtyřech nožkách a základovém čtyřhranném soklu, který spočívá na podlaze na čtyřech kulových podporách. Lub stolové desky a nohy jsou po obvodě svisle kanelovány. Nohy na spodní straně ukončeny kruhovými paticemi s řezbou s motivem vejcovce.

Stav: Dobrý, narušená povrchová úprava. PÚ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem.

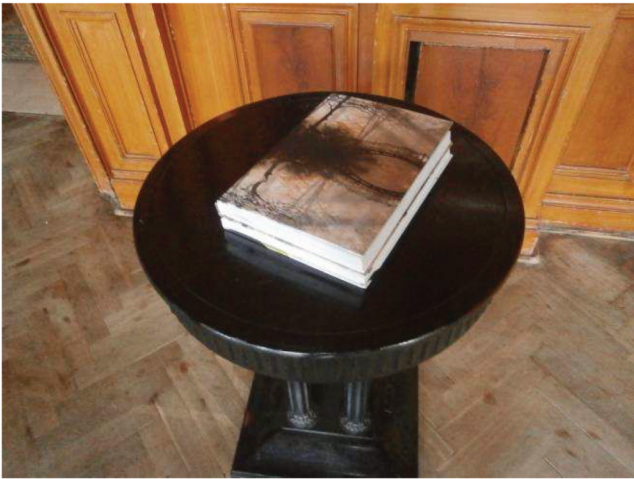

VĚŠÁKOVÁ STĚNA				
Foto: D-14	š: 700 mm	v: 1940 mm	hl.	1 kus

D.14
1.107

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, smrk, látková výplň, kov
Povrchová úprava	černá politura /šelak, kalafuna
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Vrátnice (ordinace lékaře)	1.006
Foto: D-14	

Popis: Rámová konstrukce s látkovou výplní /na smrkovém podkladu/. Pod vrchní římsou tři větší a dva menší kovové věšáky. Na zadní straně úchyty k přichycení na zeď.

Stav: Věšák demontován a přemístěn. Boční strana rámu má výřez - nelze určit jeho důvod. PÚ černá není původní, původně přírodní pouze pod šelakem.



ČALOUNĚNÁ LENOŠKA				
Foto: D-20	š: 1800 mm	v: 800 mm	D/hl: 700 mm	1 kus

D.20
3.103

Nálezová zpráva	
Materiál	
jasan /jilm/	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Předsíň císař. lázně	1.159
Foto: D-20-1, 2, 3a	

Popis: Čalouněná lenoška typu „chaise-longue“ Jednoduchá rámová konstrukce vybíhající do opěráku. Soustružené nohy, náběh opěráku zdobený soustruženým motivem. Lenoška očalouněná červeným potahem, v místě styku se dřevem lemování stuhou barvy zlata.

Stav: Nábytek byl poškozen vlhkostí při havárii požární vody v objektu. Rámová dřev. konstrukce vodorovná je dobrá, PÚ opotřebovaná, dřev. rám. konstrukce opěradla je na několika místech zlomená, části úlomků chybí, potah a čalounění je poškozené vlhkostí a plísní, opěrná část je zborcená.

aktuální stav



původní stav před havárií požární vody



KŘESLO				
Foto: D-21	š: 600 mm	v: 750 mm	D/hl: 600 mm	1 kus

D.21
1.109

Nálezová zpráva	
Materiál	
buk, jasan, (jilm)	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Předsíň císař. lázně	1.159
Foto: D-21-1, 2, 3	

Popis: Celočalouněné křeslo na kolečkách, se soustruženými předními nohami. Ve spodní části opěradla je mezi čalouněním sedáku a opěráku osazena balustráda se soustruženými mezičládky.

Stav: Konstrukce křesla je soudržná, v současnosti čalounění poškozeno, potah zcela chybí. Povrchová úprava dřeva opotřebovaná.



STOLEK				
Foto: D-22	š: 400 mm	v: 750 mm	D/hl: 500 mm	1 kus

D.22
3.005

Nálezová zpráva	
Materiál	jasan /jilm/ (masiv,dýha), mosazný plech
Povrchová úprava	mořeno, šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Předsíň císař. lázně	1.159
Foto: D-22-1, 2	

Popis: Stolová deska na čtyřech soustružených nohách spojená půlkruhovými luby zdobenými řezbou. Ve střední části jsou nohy svázané deskovou trnoží. Horní deska zadýhovaná jednoduchým obrazcem. Horní plátek, desková trnož a svislé drážky v nohou jsou zdobené mosaznými pásky.

Stav: Dobrý, uvolněná dýha na plátu.



VESTAVNÉ NÁSTĚNNÉ HODINY – POUZE DŘEV. RÁM			NENALEZENO	
Foto: D-23				1 kus

D.23
depozitář objektu

Nálezová zpráva	
Materiál	
Povrchová úprava	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Předsíň císař. lázně	1.159
Foto: D-23-1a	

Popis: Zdobený ciferník cizelovaný, stroj kovový vložený do profilovaného dřevěného rámu, který je součástí obložení interiéru předsíně císařské lázně

Stav: Ciferník s hodinovým strojkem uložen mimo rám – NENALEZEN, nevyskytuje se ani v depozitářích muzeí (Karlovy Vary, Kynžvart, Cheb) - bylo ověřeno a potvrzeno správcem budovy. Hodnocení stavu dřevěné části je součástí položky – truhlářské prvky (místnost č. 1.159). Dřev. rám hodin byl demontován vč. dřev. obložení po havárii požární vody a zatečení do místností císařské lázně a uložen dle informace správce přímo ve skladu objektu Císařských lázní. Stav rámu nezjištěn.

Umístění hodin v dřev. obložení nade dveřmi (bez ciferníku a hodinového stroje)
– stav před havárií pož. vody:



STOLEK K SEDACÍ SOUPRAVĚ - ORIGINÁL				
Foto: D-24	š: 770 mm	v: 750 mm	D/hl: 500 mm	1 kus

D.24
Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	
mahagon, dřevěná deska (SM s mramorováním)	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-24-1a	

Popis: Horní mramorová deska je osazena do rámu z měkkého dřeva odýhovaného mahagonovou dýhou. Esovitě prohnuté nohy přecházejí plynule do profilového lubu. Nohy i lub zdobeny zlacenou řezbou. Nohy svázané trnoží složenou ze dvou lyrovitých oblouků uprostřed spojených kruhem.

Stav: Původně dobrý, po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



SOFA				
Foto: D-25	š: 1300 mm	v: 750 mm	D/hl: 750 mm	1 kus

D.25
3.103

Nálezová zpráva	
Materiál	
buk, mahagon	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-25-1, 2, 3a	

Popis: Celočalouněné sofa na čtyřech esovitě prohnutých nohách s drobnou řezbou se zlatou linkou. Potah červený samet. Sofa je součástí sedací soupravy.

Stav: Nábytek byl poškozen vlhkostí při havárii požární vody v objektu. Dřevěná konstrukce sofa dobrá, PŮ opotřebovaná, potah a čalounění je poškozené opotřebováním a vlhkostí.

aktuální stav



původní stav před havárií požární vody



KŘESLO K SEDACÍ SOUPRAVĚ				
Foto: D-26	š: 800 mm	v: 850 mm	D/hl: 750 mm	2 kusy

D.26
1.109

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, mahagon
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-26-1, 2, 3	

Popis: Celočalouněné křeslo na čtyřech esovitě prohnutých nohách s drobnou řezbou se zlatou linkou. Potah červený samet.

Stav: Dřevěná konstrukce křesla uspokojivá, PÚ a čalounění opotřebené, potah zcela chybí



PODSTAVEC POD SOCHU				
Foto:D-27	š: 500 mm	v: 400 mm	D/hl: 500 mm	2 kusy

D.27
Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, mahagon (masiv, dýha)
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-27-1a, 2a	

Popis: Čtyřnohý kruhový stojan osazený ve čtvrtkruhovém podstavci, v jehož horní části je měděná vana na květiny. Čtvrtkruh je dělen kanelovanými mezičlásky na segmenty, v jejichž spodních částech je zlacená řezaná lišta. Nohy v horní části jsou taktéž zdobeny zlacenou řezbou, horní podstavcová část je soustružená, zdobená příčnou zlacenou řezbou

Stav: Původně dobrý, chybí část zlacených řezeb. Po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



STOLEK K SEDACÍ SOUPRAVĚ - ORIGINÁL					D.24
Foto: D-24	š: 770 mm	v: 750 mm	D/hl: 500 mm	1 kus	

Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	mahagon, dřevěná deska (SM s mramorováním)
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-24-1a	

Popis: Horní mramorová deska je osazena do rámu z měkkého dřeva odýhovaného mahagonovou dýhou. Esovitě prohnuté nohy přecházejí plynule do profilového lubu. Nohy i lub zdobeny zlacenou řezbou. Nohy svázaný trnoží složenou ze dvou lyrovitých oblouků uprostřed spojených kruhem.

Stav: Původně dobrý, po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



SOFA					D.25
Foto: D-25	š: 1300 mm	v: 750 mm	D/hl: 750 mm	1 kus	

3.103

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, mahagon
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-25-1, 2, 3a	

Popis: Celočalouněné sofa na čtyřech esovitě prohnutých nohách s drobnou řezbou se zlatou linkou. Potah červený samet. Sofa je součástí sedací soupravy.

Stav: Nábytek byl poškozen vlhkostí při havárii požární vody v objektu. Dřevěná konstrukce sofa dobrá, PŮ opotřebovaná, potah a čalounění je poškozené opotřebením a vlhkostí.

aktuální stav



původní stav před havárií požární vody



KŘESLO K SEDACÍ SOUPRAVĚ					D.26
Foto: D-26	š: 800 mm	v: 850 mm	D/hl: 750 mm	2 kusy	

Nálezová zpráva	
Materiál	buk, mahagon
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-26-1, 2, 3	

Popis: Celočalouněné křeslo na čtyřech esovitě prohnutých nohách s drobnou řezbou se zlatou linkou. Potah červený samet.

Stav: Dřevěná konstrukce křesla uspokojivá, PÚ a čalounění opotřebené, potah zcela chybí



PODSTAVEC POD SOCHU					D.27
Foto:D-27	š: 500 mm	v: 400 mm	D/hl: 500 mm	2 kusy	

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, mahagon (masiv, dýha)
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-27-1a, 2a	

Popis: Čtyřnohý kruhový stojan osazený ve čtvrtkruhovém podstavci, v jehož horní části je měděná vana na květiny. Čtvrtkruh je dělen kanelovanými mezičlásky na segmenty, v jejichž spodních částech je zlacená řezaná lišta. Nohy v horní části jsou taktéž zdobeny zlacenou řezbou, horní podstavcová část je soustružená, zdobená příčnou zlacenou řezbou

Stav: Původně dobrý, chybí část zlacených řezeb. Po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



POLICOVÁ ROHOVÁ SKŘÍŇKA				
Foto: D-28	š: 400 mm	v: 1130 mm	D/hl: 400 mm	1 kus

D.28
Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	
smrk, mahagon (masiv, dýha)	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-28-1a	

Popis: Čtvrtkruhová polička rámové konstrukce na pěti nohách. Boční díly zdobeny profilovým ornamentem. Zadní rámové výplně jsou zaskleny fazetovanými zrcadly. Tři půlkruhové poličky jsou skleněné. Horní polička je olemována nízkou soustruženou balustrádou. Drobné detaily na skříňce zlaceny.

Stav: Původně dobrý, po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



ŽIDLE ČALOUNĚNÁ				
Foto: D-29	š: 400 mm	v: 900 mm	D/hl: 400 mm	2 kusy

D.29
1.109

Nálezová zpráva	
Materiál	
buk, mahagon	
Povrchová úprava	
šelaková politura	
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Předsíní císař. lázně	1.159
Salonek císařské lázně	1.161
Foto: D-29-1, 2	

Popis: Židle s čalouněným sedákem a opěrákem, který má prohnutí ve tvaru lyry zdobené drobnou řezbou se zlatou linkou.

Stav: Konstrukce židle je soudržná, v současnosti čalounění poškozeno, potah zcela chybí. U jedné židle viditelné neodborné doplnění chybějící části u nohy. Povrchová úprava opotřebovaná.



SKŘÍŇKA S PROSKLENÝMI DVEŘMI				
Foto: D-31	š: 700 mm	v: 1400 mm	D/hl: 370 mm	2 kusy

D.31
Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	mahagon, sklo, mosazné kování
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-31-1a, 2a	

Popis: Skříňka s prosklenými dveřmi a zásuvkou v horní části. Nohy soustružené. Plocha dvířek je členěna skleněnými fazetovanými výplněmi do půlkruhu, ve střední části pevná výplň s řezbou. V horních rozích nad segmentem řezané trojúhelníkové mezičlánky. Nad dvířky je podlouhlá zásuvka se dvěma úchytkami a středovým zámečkem. Horní deska skříňky je vytažena do tvaru nízké prolomené stříšky. Štítky a úchytky jsou mosazné. Řezané části zdobeny zlacením. Uvnitř dřevěné police.

Stav: Původně dobrý, po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



STOLEK				
Foto: D-32	š: 770 mm	v: 800 mm	D/hl: 380 mm	1 kus

D.32
Muzeum KV

Nálezová zpráva	
Materiál	mahagon, smrková spárovka
Povrchová úprava	šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Salonek císař. lázně	1.161
Foto: D-32-1a	

Popis: Do stolové desky rámové konstrukce je vložena výplň ze smrkové spárovky s povrchovou úpravou imitující mramor. Řezbou a zlacením zdobené nohy jsou spojeny deskovou trnoží. Luby stolku jsou svisle i vodorovně drážkovány.

Stav: Původně - výplň stolové desky velmi poškozena. Po havárii vody prvek převezen do depozitáře, současný stav nezjištěn.

Uloženo v depozitáři Muzea Karlovy Vary. Údaje převzaty z inventarizace r. 2009.



WC PRKÉNKO				
Foto: D-33	š: 550 mm		D/hl: 600 mm	1 kus

D.33
1.160

Nálezová zpráva	
Materiál	ořech
Povrchová úprava	neurčeno
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Císař. lázeň	1.160
Foto: D-33-1, 2a	

Popis: Oválné záchodové prkénko s poklopem s krycí deskou v rohu. Rámová konstrukce.
Stav: Poničená povrchová úprava, uvolněná konstrukce



NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA PRO HODINY				
Foto: D-34	š: 720 mm	v: 1400 mm	D/hl: 240 mm	2 kusy

D.34
3.002

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, lípa, mahagon
Povrchová úprava	mořeno, šelaková politura
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Zanderův sál – hlavní prostor	3.002
Foto: D-34-1, 2	

Popis: Řezbou bohatě zdobená nástěnná hodinová skříňka s kruhovým výřezem pro ciferník
Stav: Dobrý, nepůvodní hodinový stroj



ZRCADLO V RÁMU - ORIGINÁL				
Foto: D-39	š: 1700 mm	v: 2700 mm	D/hl: 100 mm	2 kusy

D.39
3.010

Nálezová zpráva	
Materiál	masiv bor
Povrchová úprava	email bílý
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Foyer schodiště	3.010
Foto: D-39	

- Popis:

Na stěně upevněný rám s fazetovaným zrcadlem. Rámová profilovaná lišta s bílým emailovým povrchem a vyzlacenými linkami. Horní rohy rámu jsou projmuty.
- Stav:

Dobrý, povrch je na některých místech poškozen



KVĚTINOVÝ STOLEK SE ZRCADLEM				
Foto: D-40	š: 1700 mm	v: 700 mm	D/hl: 230 mm	1 kus

D.40
5.008

Nálezová zpráva	
Materiál	bor, zrcadlo
Povrchová úprava	fládr
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Chodba	5.008
Foto: D-40-1, 2a	

- Popis:

Oblouková rámová konstrukce v dolní části s deskovou výplní s předsazeným truhlíkem na dvou konzolových soustružených nohách. Truhlík je osazen kovovou vyjímatelnou nádobou. Okraje truhlíku jsou lemovány řezaným motivem vejcovce. Nohy jsou kanelovány a spojeny trnoží se zadní výplní. Rám zrcadla je zdoben řezbou. V horní části jsou přes plochu zrcadla zavěšeny vyřezávané girlandy
- Stav:

Dobrý, uvolněná konstrukce, fládrový povrch opotřeben



TOALETNÍ STOLEK				
Foto: D-41	š: 760 mm	v: 1770 mm	D/hl: 330 mm	22 kusů

D.41
5.114

Nálezová zpráva	
Materiál	smrk, buk, mramorová deska
Povrchová úprava	email slonová kost
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Koupel – 24 kusů	5.102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,120 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131
Foto: D-41	

- Popis:

Konzolový stůl se zásuvkou a horní mramorovou deskou, nad ní obdélníkový rám se zrcadlem v horní části zaobleným. Boční stojky a konzolové podpěry jsou profilovány a opatřeny jednoduchou řezbou. Rám zrcadla zakončen profilovou římsou.
- Stav:

Stolky byly původně umístěny v prostoru jednotlivých koupelí druhého patra. Při průzkumu byly nalezeny seskupené v místnosti 5.114. Rámy se zrcadly jsou uloženy odděleně od stolků. Dohledáno celkem 22 ks stolků, mramorové desky nebyly nalezeny žádné. Zásuvky mají polámané úchytky, chybí profilové lišty. Povrchová úprava poškozena, bylo zjištěno, že se jedná o nepůvodní přetěr. Původní povrchová úprava byla přiměřený buk se šelakovou politurou jako trojdílné toaletní skříň.



VĚŠÁKOVÉ KONZOLY		1 ks NENALEZEN		
Foto: D-42	š: 600 mm	v: 200 mm	D/hl: 220 mm	9 ks

D.42
5.114

Nálezová zpráva	
Materiál	buk
Povrchová úprava	email slonová kost
Všechny průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování	
Vyhodnocení průzkumu	
Lze restaurovat	
Původní umístění a označení	
Koupel – 9 ks	5.102,105,106,111,122,125,129,130,131
Foto: D-42	

- Popis:

Věšák se skládal ze dvou bukových esovitě prohnutých konzol zakončených na obou stranách volutou a mosazné tyče. Povrchová úprava email slonová kost
- Stav:

Věšáky byly původně umístěny v prostoru jednotlivých koupelí druhého patra. Při průzkumu bylo nalezeno pouze jejich torzo tzn. čtyři páry silně poškozených konzol, tyč žádná. Povrchová úprava poškozena, bylo zjištěno, že se jedná o nepůvodní přetěr. Původní povrchová úprava byla přiměřený buk se šelakovou politurou jako toaletní stolky ve stejných místnostech. pův. 9 ks, 1 kus nenalezen



