


Profily ocelových (Sk) a železobetonových (Sb) sloupků - detail

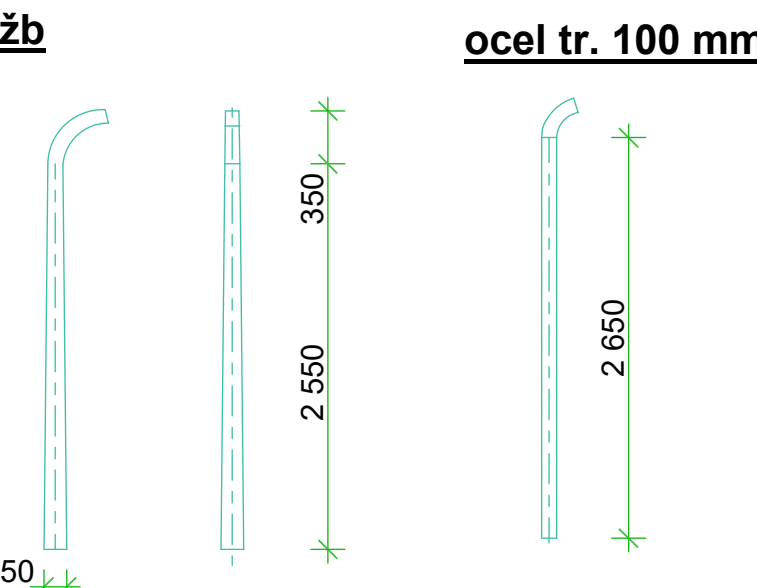



LEGENDA BOURACÍ PRÁCE:

- ÚSEK 1 - BEZRUCHOVÁ ULICE
- B1 - Demontáž ocelových výplní oplocení (ocelové rámy, sloupky, tyčová výplň)
- B2 - Rozsebrání žulových desek - římsy šířky 550 mm, tl. 150 mm, proměnlivé délky (uschování desek pro zpětnou montáž)
- B2b - Bourání betonových říms do úrovně původních desek žulových resp. do úrovně zapuštění ocelových sloupků (plošně či lokálně dle provedených sond)
- B3 - Demontáž reklamního zařízení vč. podpěného systému (před demontáží žulových desek) (je kotveno do oplocení!!) - ocelová konstrukce a reklamní plocha
- B4 - Demontáž reklamního zařízení - jeho kotev do oplocení, ocelové konstrukce táhel
- B5 - Demontáž ocelových výplní oplocení - ocelový ozdobný kovaný plot kotvený do žulových desek resp. betonu nebo do zděných pilířů
- B6 - Demontáž reklamní a informační tabule kotvené na výplň oplocení (uschování pro zpětné použití)

- ÚSEK 2 - AMERICKÁ ULICE
- B7 - Bourání stávající betonové hlavy - římsy tl. 40 mm proměnlivé šířky 300 - 700 mm dle tvaru podezdívky (celý úsek 2)
- B8 - Demontáž - odstranění ocelových sloupků Sk19-20 pod úrovní betonové římsy
- B9 - Ubourání - odřezání betonových sloupů pod úrovní betonové římsy (Sb1-S17) (profily u sloupků Sb2-4 jsou v soklové části atyp vel. 300, 200 mm, standardní průřez 150 -mm)
- B10 - Demontáž atyp pole ocelového oplocení - pro zpětné použití (dle možnosti)
- B11 - Demontáž ocelových polí (horní a dlní příčle se svislou výplní tyčovou) - 18 polí, výška 2,0 m
- B12 - Očištění betonových konstrukcí navazujícího odvodňovacího žlabu v souběhu s opěrnou zdí, dtt očištění náletů z hlavy zdi
- B13 - Odstranění náletů a přesypu zeminy v úseku pod svahem v upraveném terénu kolem oplocení na šířku cca 500 mm pod na úroveň kamenné podezdívky - soklu oplocení
- B14 - Dílčí rozebrání kamenného zdiva pro jeho zpětné uložení resp. doplnění zdiva - části úseku v souběhu s opěrnou zdí (odhad 15% pohledové plochy) v tl. zdiva soklu

- OSTATNÍ - OBA ÚSEKY
- O1 - Ponechaná část oplocení - novodobá ocelová konstrukce - sloupky + výplně jackle profily vč. branky (pro pěší vstup) - demontáž a zpětná montáž k navrženému oplocení obou křidel kolem branky
- O2 - bourání provádět s minimálním zásahem do přilehlého chodníku z betonové zámkové dlažby resp. jeho ohraničujícího obrubníku
- O3 - Oddělení bouraných částí od povrchu chodníku - svislé odřezání asfaltového povrchu na styku konstrukcí

ROZVINUTÝ POHLED - ULICE AMERICKÁ - ÚSEK - 2

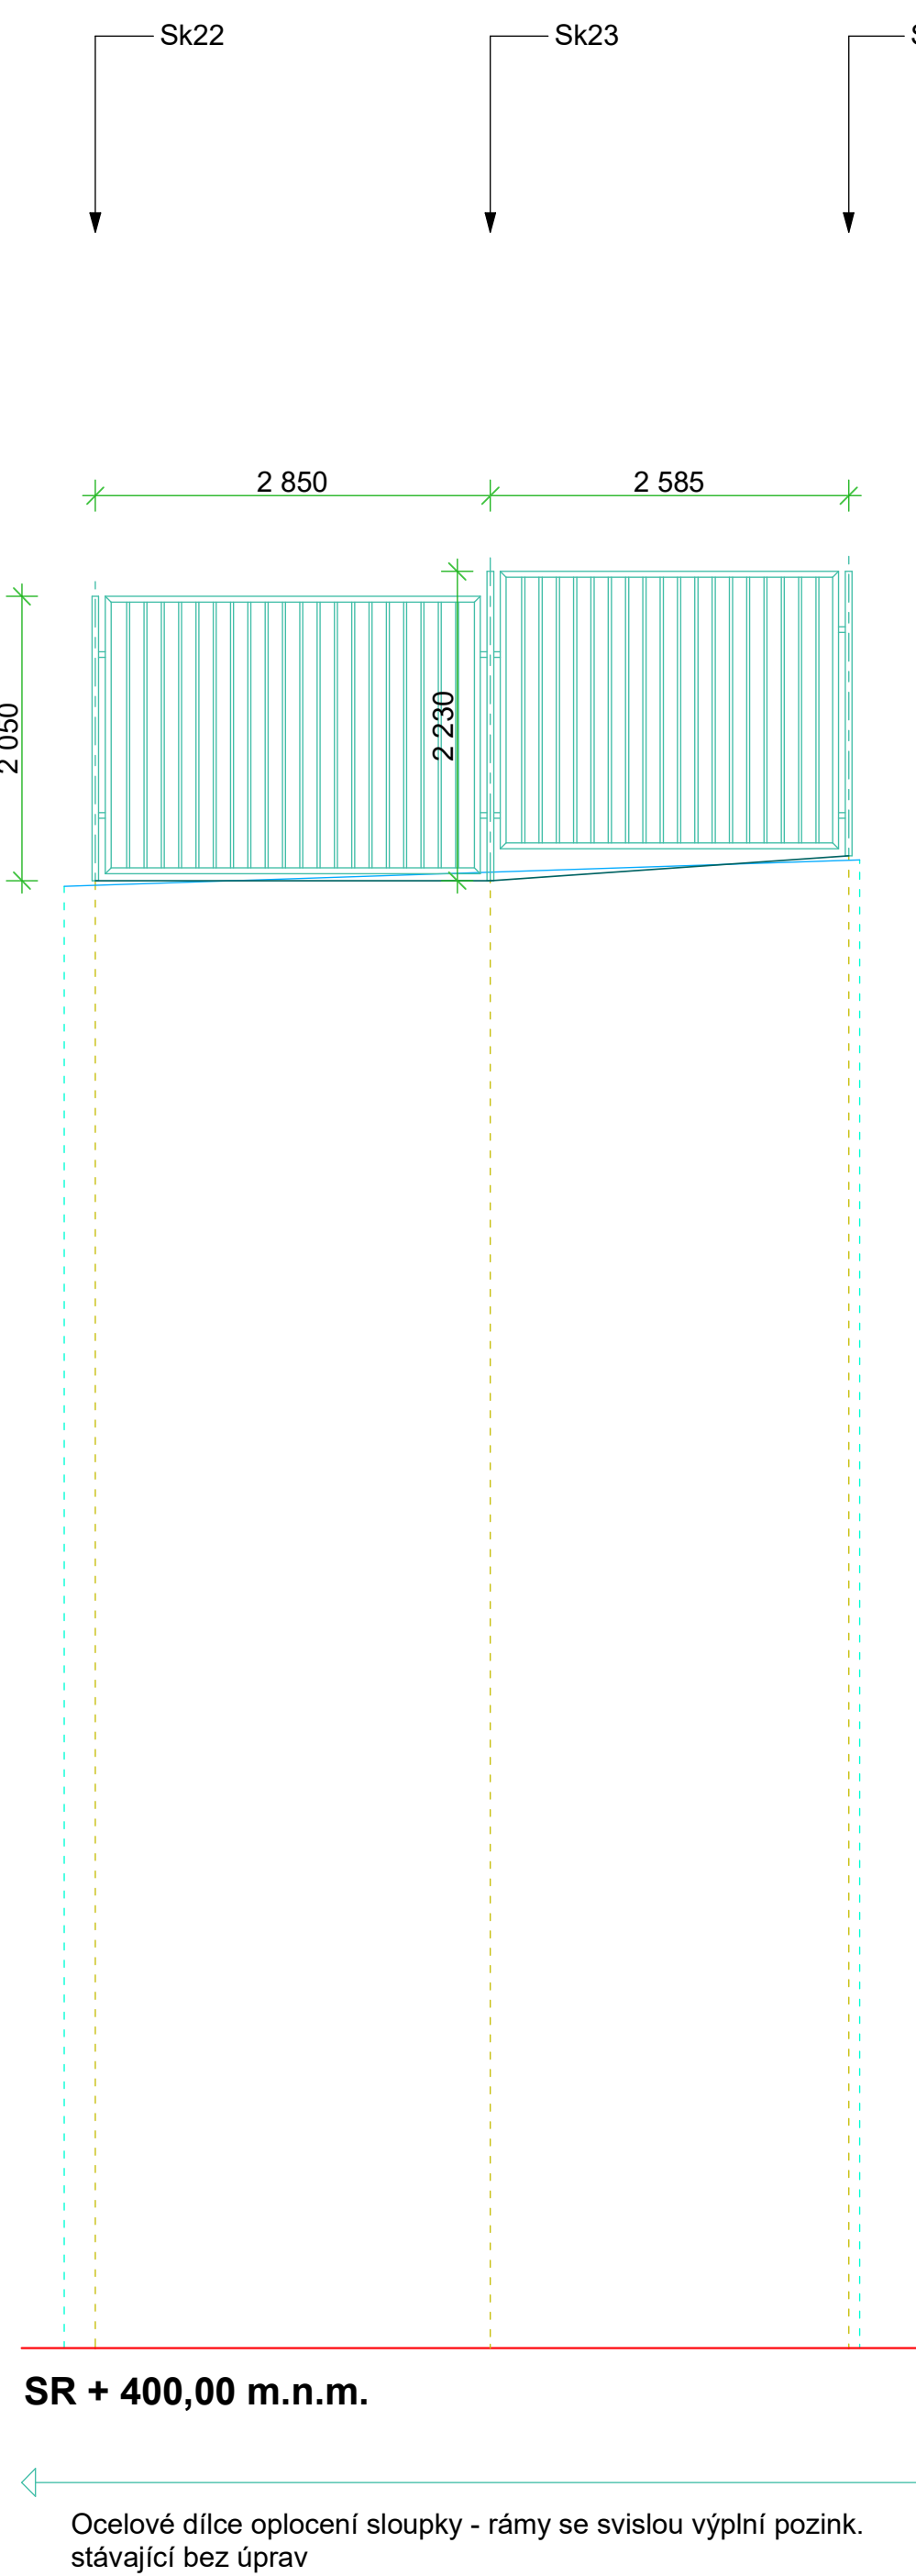

Vypracoval:	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka
Zodpovědný projektant:	Ing. Miloš Trnka	Vrchlického 16, Karlovy Vary tel. 777 152 514 ICO 04946898
Investor:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary,	
Projekt:	Stavební úpravy - oprava oplocení areálu Krajské nemocnice Karlovy Vary - dílní části na st.p.č. 2730/1, 2711/1, k.ú. Karlovy Vary	Datum: 02/2023 Měřítko: 1 : 50
Čtisk:	ÚSEK - 2 - ROZVINUTÝ POHLED - AMERICKÁ ULICE - ZSS - Bourání	Formát: 20 A4 Stupeň: DSP Výkres č.: D.03