



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 31 - 33

ZADAVATEL: Karlovarský kraj
Sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka
IČO: 708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 31

Dotaz č. 1:

Ve VV v části „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ jsou položky:

78	M	721R.11	Technologie zpětného využití dešťových vod	kus	1,000
	PP		Technologie zpětného využití dešťových vod		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000
79	M	721R.13	Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)	kus	1,000
	PP		Automatický závlahový systém pro závlahu zelené střechy - dodávka jako komplet (spínací hodiny, hadicový rozvod délky 20m, 4x kapková hadice)		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000

K těmto položkám jsme v PD nenašli žádnou specifikaci a není teda jasné, co má být v položkách oceněno a v jakém rozsahu. Žádáme o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Do soupisu prací u položek č. 78 a 79 na listu „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“ je doplněna bližší specifikace dodávky technologie zpětného využití dešťových vod a systému automatické kapénkové závlahy terasy. Technologie zpětného využití dešťových vod je zobrazena na výkresu „KVSUPS_DPS_ET01_SO-102_D.1.4_ZTI-301_SCHÉMA NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI“.

Nově vydáváme následující dokumenty:

Soupis prací (rozepsání pol. č. 78 a 79 na listu „ZTI.102.1 – Zdravotechnika SO 102 etapa I.“)

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích č.28 bylo opakovaně zodpovězeno na dotaz týkající se označení dveří. V této části se stále napravují chyby PD. Zanesení informace o materiálu dveří si zhotovitel PD zvolil zřejmě sám, má tedy chyby řádně napravovat. Jak zadavatel píše, pro něho je to pouze formální oprava. Pro účastníky zadávacího řízení to zdaleka není formální oprava. Změna materiálu znamená změnu výběru okruhu dodavatelů, kteří konkrétní dveře dodávají/vyrábějí, případně dodání nových podkladů. Zároveň zadavatel kontrolou opakovaně našel další chyby v PD, takže byly doplňovány další, nové výplně – dveře a prosklené stěny. Žádáme zadavatele, aby při těchto změnách dodržoval formát zvýrazňování provedených změn. Není v našich časových možnostech u tak rozsáhlého projektu porovnávat nově upravené tabulky a hledat, kde všude nastaly změny. Aktuálně se to tedy týká tabulek dveří u objektu SO 102 (konkrétně soubor „ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE“ a „ET02_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE“), kde nejsou zvýrazněny provedené změny. Proto žádáme:

- Zvýraznění provedených změn ve výše uvedených souborech
- Byly doplněny nové dveře (DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230, DD03.05.072, DD01.05.071), které jsme ve výpisu dveří nenašli a v soupisu prací také nejsou doplněné. Žádáme o doplnění.
- Byly odstraněny dveře DD01.02.071, které se ve výpise dveří stále vyskytují.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že materiálová charakteristika dveří je popsána v parametru Popis konstrukce dveří viz. obrázek.

Popis konstrukce dveří		Vedlejší křídlo aktivní
TYP02F 1kř s nadsvětlíkem, křídlo plné ocelové, zárubeň obložková ocelová		

Tento popis materiálové charakteristiky nebyl v rámci VZD č.28 upravován, upravována byla pouze první část kódu dveří, která byla upravena tak, aby odpovídala popisu v parametru Popis konstrukce dveří.

K bodu a)

Změny v kódu dveří byly vyznačené v soupisu prací. Z něj je jasné patrné, kde a jak se kód dveří změnil.

K bodu b)

Uchazeč má pravdu, v odpovědi VZD28 bylo napsáno, že byly doplněny dveře DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230, DD03.05.072, DD01.05.071, ale administrativní chybou se tak nestalo.

DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230 – nebyly doplněny do soupisu prací ani výpisu dveří (patří do ET01)

DD03.05.072 – nebyly doplněny do soupisu prací, ale ve výpise dveří se vyskytují (patří do ET01)

DD01.05.071 – nebyly doplněny do soupisu prací, ale ve výpise dveří se vyskytují (patří do ET02)

Výše uvedené tímto napravujeme, **všech 5 ks doplněných dveří je v nově vydaných výpisech označeno oranžově.**

K bodu c)

Dveře DD01.02.071 se ve výpise dveří nevyskytují viz. obrázek.

DD01	02	070	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	072	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	

Nově vydáváme následující dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění dveří DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230, doplnění podbarvení u dveří DD03.05.072. Úprava popisu konstrukce dveří u dveří DD01.02.032, DD01.02.033, DD01.02.134)
- KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE (doplnění podbarvení u dveří DD01.05.071)
- Soupis prací
(doplnění dveří DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230, DD03.05.072 na list „003.01.07.04 – Dveře SO 102 I. etapa“),
(doplnění dveří DD01.05.071 na list „003.02.05.04 – Dveře SO 102 II. etapa“).

Dotaz č.3:

Opakovaně vznášíme dotaz na restaurování historického mobiliáře. Ve vysvětlení ZD č. 29 bylo odpovězeno, že projektant nemá k dispozici podrobnější fotografie s lepší kvalitou a ani nejsou známy bližší údaje o rozsahu nutných restauračních zásahů. Jak může zadavatel chtít po uchazeči nacenit něco, když sám neví, jaký rozsah prací je požadován? Jestliže nevíme, co přesně a v jakém rozsahu bude potřeba zrestaurovat, není možné tyto prvky nacenit. Žádáme proto zadavatele, aby prvky, které jsou určeny k restaurování vyjmul a odstranil z VV. Bez specifikace není možné prvky ocenit.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Rozsah požadovaných restaurátorských prací skutečně není a ani nemůže být zcela zřejmý. Ani kvalitní fotografie nedokážou úplně postihnout skutečný stav prvků. Navíc některé závady se mohou zjistit až rozebráním, či při demontáži, fotografie nepostihnou materiálové/chemické složení politur, gramáž a materiál čalounění atp. Zadavatel se snaží ale účastníkům poskytnout maximum podkladů, pro představu stavu těchto prvků. Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje fotografie jako vodítko stavu prvků. **Tyto podklady však nelze považovat za dokumentaci defektů.**

Zároveň některé z historických prvků jsou nyní umístěny mimo objekt a není k nim umožněn přístup, některé pak vůbec nebyly dohledány.

Obecně tak lze konstatovat:

- U historických prvků určených k restaurování je třeba počítat s kompletním přecalouněním.
- U historických prvků el. zařízení je nutno počítat s kompletní výměnou vnitřní elektroinstalace (bezpečnostní požadavek – zdegradované materiály izolantů atp.)

Z důvodu srovnatelného nacenění rozsahu restaurátorských prací, prosíme uchazeče, aby vycházeli z následujících předpokladů rozsahu restaurátorských prací u jednotlivých prvků určených k restaurování:

NH07 / lampička stolní

- Kompletní výměna el.rozvodů
- Obnova zašlého (zčernalého) mosazného povrchu v celém rozsahu
- Bez konstrukčních defektů

NH26 / skříňová stěna

- Pouze drobné lokální povrchové defekty laku do 5% (viz foto)
- Bez konstrukčních defektů

HN28 / koš na smetí

- Nutná kompletní výměna textilní části
- Kompletní přebroušení a nová povrchová úprava v celém rozsahu (viz foto)
- Bez konstrukčních defektů

HN29 / hodiny stojací

- Prvek nenalezen. Předpokládají se pouze drobné povrchové opravy laku do 5%.

HN31 / obraz schránka pro drobnou plastiku

- Prvek nenalezen. Předpokládají se pouze drobné povrchové opravy laku do 5%.

HN33 / pohovka s modrým čalouněním

- Kompletní přečalounění
- Lokální opravy laku do 10%, vyčištění
- Bez konstrukčních defektů

HN35 / křesílka s modrým čalouněním, 6ks

- Kompletní přečalounění
- Lokální opravy laku do 10%, vyčištění
- Bez konstrukčních defektů

HN36 / stůl kulatý, 5ks

- Kompletní oprava laku (povrchové rýhy a skvrny)
- Bez konstrukčních defektů

HN37 / křesílka s modrým čalouněním, 2ks (v objektu nenalezena)

- Kompletní přečalounění
- kompletní oprava laku, vyčištění
- Bez konstrukčních defektů

HN39 / křesílko potažené kůží, 2ks (umístěna mimo objekt)

- Kompletní přečalounění
- kompletní oprava laku, vyčištění
- Bez konstrukčních defektů

Nově vydáváme následující dokumenty:

- Fotografie prvků historického mobiliáře HN07, 26, 28, 33, 34 a 35

Dotaz č. 4:

V kontrolním rozpočtu, který byl omylem zadavatelem uveřejněn, je uvedena jednotková cena za skleněnou fasádu 12 950 Kč/m². Celková cena fasády dle kontrolního rozpočtu je za obě etapy ve výši 52 022 182 Kč. Oslovili jsme odborného dodavatele této zcela atypické fasády ze skleněných šablon a jeho nabídka je **několikanásobně!** vyšší než stanovený předpoklad této fasády! Upozorňujeme zadavatele, že stanovená předpokládaná cena fasády absolutně neodpovídá reálné tržní ceně. Jednotková cena fasády v kontrolním rozpočtu odpovídá ceně za klasickou sloupkopříčkovou hliníkovou prosklenou fasádu, rozhodně se nejedná o cenu za atypické skleněné šablony vyráběné na zakázku, a to včetně ocelové podkonstrukce. Vzhledem k této chybě při stanovení předpokládané hodnoty celé zakázky žádáme zadavatele, aby zrušil maximální nepřekročitelnou cenu, neboť lze předpokládat, že při správném ocenění skleněné fasády se do limitní ceny nikdo z uchazečů nevejde.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že nacenění vychází z materiálového rozboru fasády. Skleněné šablony jsou vyrobeny z průmyslově vyráběného válcovaného reliéfního skla. Oproti běžnému vrstvenému bezpečnostnímu sklu to tak představuje pouze vícenásobek v podobě ceny za válcovou matici. (Viz odpověď na dotaz VZD č. 25 / otázka č. 11). Zadavatel je tak přesvědčen, že cena i předpokládaná byla stanovena správně, a to i na základě odborných odhadů.

Dále zadavatel uvádí, že maximální nepřekročitelná hodnota byla stanovena na základě odborného odhadu a také na základě finančních možností zadavatele, kdy limitace nabídkové ceny představuje i maximální výši investic, kterou zadavatel na tento projekt může mít alokovan. Z tohoto důvodu zadavatel nebude přistupovat ke zrušení maximální nepřekročitelné ceny.

Dotaz č. 5:

Žádáme o upřesnění ke dveřím, které se mají dle tabulky dveří repasovat:

TABULKA DVEŘÍ REPASE						DD CELKOVÝ PŘEHLED DVEŘÍ REPASE	
Podlaží	Kategorie	Rodina	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Popis konstrukce dveří	Typ
1.NP_SO-101	Dveře	Vstupní dveře_vychod_KVSUPS	DD01	00	004	TYP01L 2ř, křídlo repasované dřevěné	1800x2700 (840+840x2640), vstupní dveře repase stávajících, částečně prosklené, ozdobné prvky
1.NP_SO-101	Dveře	Vstupní dveře_vychod_INT_KVSUPS	DD01	00	005	TYP01L 2ř, křídlo repasované dřevěné	1900x2700 (890+890x2640), vstupní dveře křídla vestibul repase stávajících, částečně prosklené
1.NP_SO-101	Dveře	Vstupní dveře_jih_KVSUPS	DD01	00	006	TYP01L 2ř, křídlo repasované dřevěné	1200x2350 (540+540x2290), vstupní dveře repase stávajících, částečně prosklené, ozdobné prvky
1.NP_SO-101	Dveře	Vstupní dveře_vychod_INT_do_suterenu_KVSUPS	DD01	00	102	TYP02T, 1ř, křídlo repasované dřevěné	950x2345 (630x2265), vstupní dveře suterenu repase stávajících, částečně prosklené

Celkový součet: 4

V soupise prací je ale u těchto dveří uvedeno, že se jedná o repliky:

672	K	R05.A	R05.A Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.A Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
673	K	R05.B	R05. B Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05. B Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
674	K	R05.C	R05.C Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.C Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
675	K	R05.D	R05.D Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.D Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s těmito přidanými prvky - panikové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, požární odolnost EI 30DP3-C3S		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		

A v dokumentu specifikace je uvedena repase i replika.

SPDD	004	Dveře venkovní - dřevěné replika původních dveří včetně pantů a kování	Ud max 2,20 (W/m2K) Podrobný popis viz Technická Zpráva	
SPDD	007	Dveře venkovní - dřevěné - repase původních dveří	OBEČNÝ POSTUP REPASE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ - BUDE PROVEDEN PRO KAŽDOU DŘEVĚNOU VÝPLŇ OTVORU: - U POŠKOZENÝCH ZASKLENÍ BUDE VÝPLŇ VYMĚNĚNA U CELÝCH DVEŘÍ VČ. ZATMELENÍ SPÁRY - S TĚSNĚNÍM NA FUNKČNÍ SPÁRE. - REPASE SE BUDE TÝKAT I NEPŮVODNÍCH DOPLŇENÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ A RÁMŮ PO VZORU STARÝCH DVEŘÍ, DOPLNÍ O CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLA A REPLIKU PŮVODNÍHO KOVÁNÍ. REPLIKY DLE DOCHOVANÝCH ČÁSTÍ BUDOU LITÉ. - ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ A FUNKČNOST BUDE ZACHOVÁNA, TAK JAK JE TOMU U STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. DVEŘNÍ KŘÍDLA: 1) DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYVĚŠENA. 2) CHYBĚJÍCÍ PANTY BUDOU DOPLNĚNY REPLIKOU. PANTY BUDOU REPLIKOU DLE DOCHOVANÝCH ČÁSTÍ. 3) BUDE DEMONTOVÁNO KOVÁNÍ, KTERÉ BUDE REPASOVÁNO. REPLIKY KLÍČEK DLE DOCHOVANÝCH ČÁSTÍ 4) BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY NÁTĚRU V POŠKOZENÝCH ČÁSTECH DVEŘÍ. -PŘI SILNÉ DEGRADACI POMOČÍ OPÁLENÍ HORKÝM VZDUCHEM NA 100m2/POVRCHU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ -OBROUŠENÍM NA 50m2/ PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ PŘI LEHKÉM PONIČENÍ -PO ODSTRANĚNÍ VRSTEV NÁTĚRU BUDE ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV DŘEVA -SILNĚ DEGRADOVANÉ ČÁSTI BUDOU VYŘÍZNUTY A NAHRAZENY NOVÝM DŘEVEM.ŘEŽIVO, OPRAVY, DOPLNĚNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ. 5) PRASKLINY VE DŘEVĚ BUDOU ZATMELENY, BUDOU ZATMELENY OTVORY PO KOVÁNÍ A PANTECH, PŘÍPADNĚ PO VYPADLÝCH SÚCÍCH. 6) POVRCH DŘEVA BUDE PŘEBROUŠEN. 7) BUDE OSAZENO REPASOVANÉ KOVÁNÍ. 8) BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR (NAPUŠTĚN IMPREGNACÍ, NAMOŘEN A PROVEDEN ZÁKLADNÍ A 2X KRYCÍ NÁTĚR).	

Žádáme o vyjasnění rozporu mezi VV a PD a jasné specifikování, zda mají být oceněny repliky nebo repase a v případě, že budou repliky i repase, žádáme o upřesnění, kterých dveří se týká repase a kterých replika. Současně žádáme o sjednocení značení těchto dveří mezi VV a PD. Ve VV je značení R05.A-D, které jsme v PD nenašli. Žádáme o opravu.

Odpověď na Dotaz č. 5:

Značení R05.A-D je poznámkou na výkrese KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_103-PUD_1.NP u dveří DD01.00.004, DD01.00.005, DD01.00.006, DD01.00.102.

V soupisu prací opraveno na repase a odstraněny duplicity.

Nově vydáváme následující dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_102-PUD_1.PP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_103-PUD_1.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_104-PUD_2.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_105-PUD_3.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (položka SPDD.006 nově NEOBSAZENO)

Výkaz výměr:

- Na listu 002.01.02 - ARS bez výrobků odstraněny položky: 672,673,674,675

Dotaz č. 6:

List 003.01.05 - Dočasně kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny.

Žádáme o odstranění ocelové nosné konstrukce z položky 64 – sendvičového panelu. Neboť ocelová konstrukce je vykázána v položce 71.


64	K	767_SEDN.PANEL.OCELK	Sendvičový panel, včetně ocelové nosné konstrukce	m2	28,767
	PP		Sendvičový panel, včetně ocelové nosné konstrukce		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		% Str11%		
	VV		28,767		28,767

71	K	767_ZV03.01	ZV03.01 Schodiště dočasné v rámci etapy 1 vnitřní, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků	kpl	1,000
	PP		ZV03.01 Schodiště dočasné v rámci etapy 1 vnitřní, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků		

P	Poznámka	k	položce:_x000d_
	/stejná/		
W	"~Výměry získány z 3D modelu."		
W	% ZV03.01%		
W	1,0		1,000

Odpověď na Dotaz č. 5:

ZV03.01 je vnitřní dočasné únikové schodiště překonávající parapet (viz. zelený oblaček na obrázku níže). Toto schodiště žádné sendvičové panely neobsahuje. Jinak je tomu ale u venkovního dočasného únikového schodiště SH03.08.6040. Toto schodiště je opláštěno sendvičovými panely. Schodiště je vykázáno v rámci statiky – je patrné z výkresu KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.2_SKR-06_PUD_1PP". Opláštění sendvičovými panely je na obrázku níže naznačeno modrou barvou. Soupis je tedy v tomto ohledu v pořádku a není nutné jej upravovat.

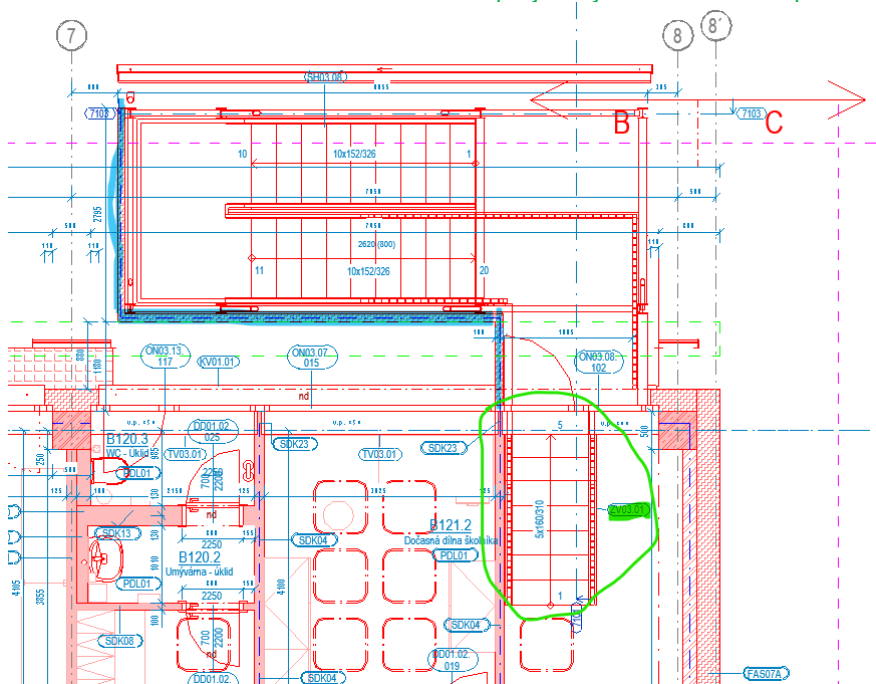

Vysvětlení č. 32

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o změnu tl. Tahokovu TR 16 x 8 mm v tl. plechu 1,0mm, který nelze žárově zinkovat. Oko se zalije zinkem a plech 1,0mm se na 99% zkroutí. Dle doporučení výrobce je vhodný Tahokov o tl. minimálně 1,5mm a oko ideálně 43x13mm, aby se oka nezalila a nezkroutila.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Architekt upřednostňuje drobnější oka tahokovu, proto upřednostňujeme alternativní tahokov s tl. plechu 1,5mm - velikost 22x13,5 - 2 x 1,5 mm. Před realizací však musí být tahokov vyzorkován.

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_SO-102_D.1.1_ASR-002_SKLADBY KCI (doplnění odkaz na specifikaci FAS005A)

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (doplnění specifikace SPF016)

Vysvětlení č. 33

Dotaz č. 1 - Repase dveří:



Domníváme se, že ve výkazu výměr se nachází duplicitní položky na repase dveří. Ve výkazu výměr na listě 002.01.04.03 - Dveře SO 101 I. etapa se nacházejí položky č.127–130, které dle knihy dveří mají být pro repasované dveře (viz níže výstřižek z výkazu výměr a knihy dveří).

127	K	DD01.00.004	DD01.00.004, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
128	K	DD01.00.005	DD01.00.005, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
129	K	DD01.00.006	DD01.00.006, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
130	K	DD01.00.102	DD01.00.102, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Popis konstrukce dveří
DD01	00	004	TYP01L 2kř, křídlo repasované dřevěné
DD01	00	005	TYP01L 2kř, křídlo repasované dřevěné
DD01	00	006	TYP01L 2kř, křídlo repasované dřevěné
DD01	00	102	TYP02T, 1kř, křídlo repasované dřevěné

Dále se ve výkaze výměr na listu 002.01.02 - ARS bez výrobků SO 101 etapa I. nacházejí položky 672–672 pro repliky vchodových dveří. V půdorysu KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_103-PUD_1.NP je při dveřích označených jako: R05.A uvedeno i označení DD01.00.004, R05.B uvedeno i označení DD01.00.005, R05.C uvedeno i označení DD01.00.006, R05.D uvedeno i označení DD01.00.102 (viz níže výstřížek z výkazu výměr a z půdorysu). Žádáme o kontrolu, popřípadě o odstranění duplicity z výkazu výměr.

672	K	R05.A	R05.A Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.A Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s Měrito přídavnými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
673	K	R05.B	R05. B Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05. B Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s Měrito přídavnými prvky - EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
674	K	R05.C	R05.C Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.C Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s Měrito přídavnými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, koordinátor		
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		
675	K	R05.D	R05.D Replika vchodových dveří	kpl	1,000
	PP		R05.D Replika vchodových dveří. Zaměření, odstranění pantů a kování (případná repase - podle stavu), bude provedena přesná replika dveří s Měrito přídavnými prvky - paníkové kování, el zámek - čtečka, EPS, samozavírač, požární odolnost EI 30DP3-C3S		
	P		Poznámka k položce_x000d_ /ručněmodelována		

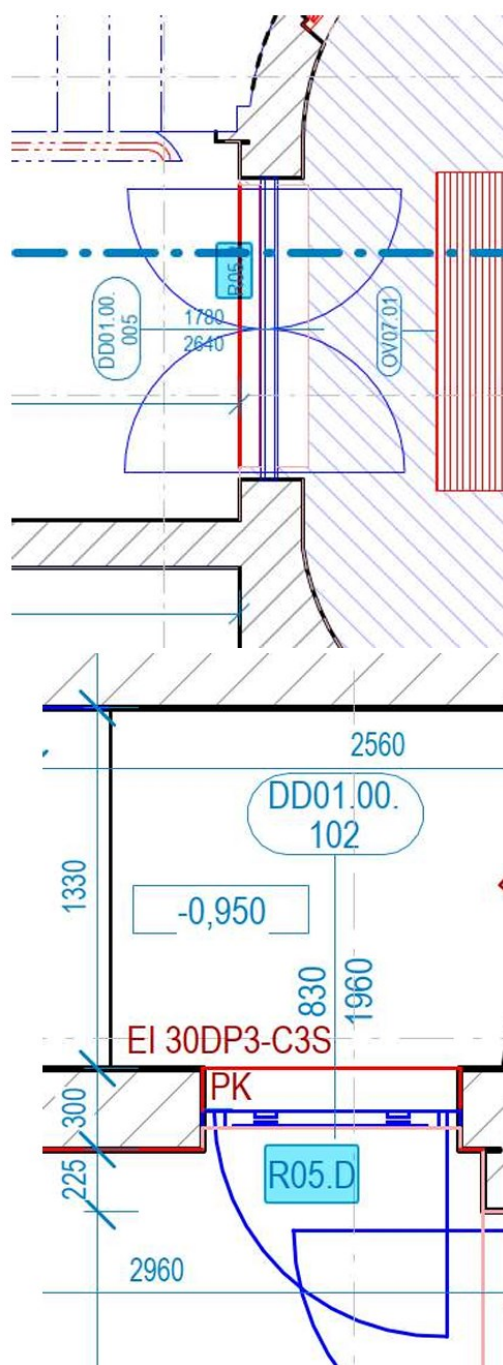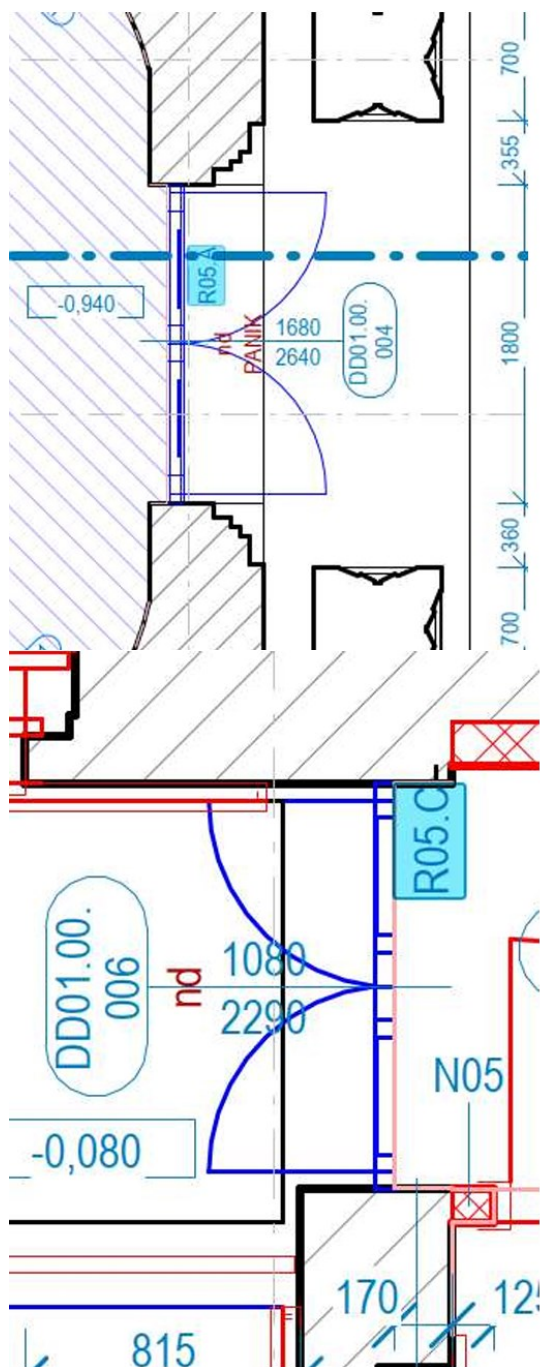

Odpověď na Dotaz č. 1:

Stejný dotaz byl vznesen v rámci VZD 31/ otázka č. 5.

Značení R05.A-D je poznámkou na výkrese KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_103-PUD_1.NP u dveří DD01.00.004, DD01.00.005, DD01.00.006, DD01.00.102.

V soupisu prací opraveno na repase a odstraněny duplicity.

Nově vydáváme následující dokumenty:

- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_102-PUD_1.PP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_103-PUD_1.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_104-PUD_2.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_105-PUD_3.NP (poznámky repase)
- KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (položka SPDD.006 nově NEOBSAZENO)

Výkaz výměr:

- Na listu 002.01.02 - ARS bez výrobků odstraněny položky: 672,673,674,675

Dotaz č. 2 - Slaboproud:

Na všech třech listech slaboproudých elektroinstalací se nachází vždy dvě položky se stejným názvem, ale rozdílným počtem, viz. obrázek. Dle blokového schématu sedí počet vždy u první položky. Prosíme o kontrolu na všech třech listech SLB, zda vždy druhá položka není navíc a případnou opravu VV.

19	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000
PP Montáž panelu pro 24 x optický konektor					
20	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický konektor					

Odpověď na Dotaz č. 2:

Jedná se o následující položky:

V listu VV „SLB.101.1 - Slaboproud SO101 etapa I.“:

21	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000
PP Montáž panelu pro 24 x optický konektor					
22	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický konektor					

V listu VV „SLB.102.1 - Slaboproud SO102 etapa I.“:

32	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	7,000
PP Montáž panelu pro 24 x optický konektor					
33	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	28,000
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický konektor					

V listu VV „SLB.102.2 - Slaboproud SO102 etapa II.“:

19	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000
PP Montáž panelu pro 24 x optický konektor					
20	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický konektor					

Položky uvedené na 1. pozici jsou v pořádku. Položky na 2. pozici jsou však nesprávně popsány. Namísto „Montáž panelu pro 24 x optický konektor“ u nich má být uveden popis „Montáž modulu 6 x optický konektor“.

Chybu napravujeme a vydáváme aktualizovaný soupis prací.

Nově vydáváme následující dokumenty:

Soupis prací (oprava pol.č. 22 na listu „SLB.101.1 - Slaboproud SO101 etapa I.“)
 (oprava pol.č. 33 na listu „SLB.102.1 – Slaboproud SO102 etapa I.“)
 (oprava pol.č. 20 na listu „SLB.102.2 – Slaboproud SO102 etapa II.“)

Dotaz č. 3 - Slaboproud:

Ve výkazu výměr na listě SLB.102.2 jsou uvedeny položky č.126 ,129 o celkové výměře 300 m a následuje položka č.135 o výměře pouze 150 m. Správně by dle našeho pochopení, ale tedy položek č.135 měla mít výměru 300 m. Položky č.125, 128 jsou pak tedy navíc a chybně uvedeny, protože se jedná o montáž žlabů bez víka (jsou ale požadovány žlaby s víkem) a nahrazuje je položka č.135 montáž žlabů se zakrytím víkem.

Prosíme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Výměra u pol. č. 135 je špatně. Má být 150+150+15 = 315m.


Nově vydáváme následující dokumenty:

Soupis prací (oprava pol.č. 135 na listu „SLB.102.2 – Slaboproud SO102 etapa II.“)

Dotaz č. 4 - Stávající sedimentační jímky:

Ve výkaze výměr na listě 002.01.02 - ARS bez výrobků SO 101 etapa I. se nacházejí dvě položky pro repasi stávající sedimentační jímky. Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5, 6 a 7 – 1. část (dotaz č. 23) bylo odpovězeno, že položky jsou pro dvě sedimentační jímky, ale v aktuálním výkrese KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_AS_R_102-PUD_1.PP jsou vyznačené 4 ks jímek pod označením R08 (viz níže výstřížek z výkazu výměr a výkresu).

670	K	R08	Repase stávající sedimentační jímky	kpl	1,000
PP			Repase sedimentační jímky zahrnuje odstranění usazenin, čištění vysokotlakým vodním paprskem a opravu poškozených částí stěn a dna pomocí cementové malty třídy R4 (31m2). Povrchy se následně ošetří hydroizolační stěrkou pro zvýšení odolnosti proti prosakování a chemickému zatížení (31m2). Na závěr se obnoví těsnění vstupů a výstupů více v detailech.		
P			Poznámka k položce_x000d_ Iručněnemodelovaná		
678	K	R08.1	R08 Repase stávající sedimentační jímky	kpl	1,000
PP			R08 Repase sedimentační jímky zahrnuje odstranění usazenin, čištění vysokotlakým vodním paprskem a opravu poškozených částí stěn a dna pomocí cementové malty třídy R4 (31m2). Povrchy se následně ošetří hydroizolační stěrkou pro zvýšení odolnosti proti prosakování a chemickému zatížení (31m2). Na závěr se obnoví těsnění vstupů a výstupů více v detailech.		
P			Poznámka k položce_x000d_ Iručněnemodelovaná		

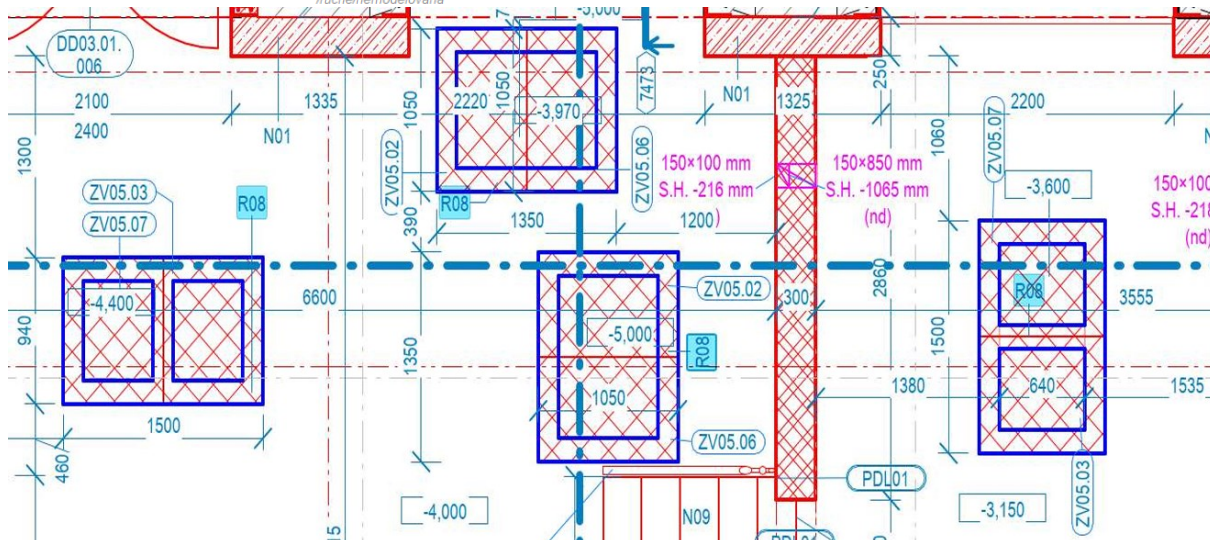

Zároveň se ve výkaze výměr na listě DREN.STUDNA - Drenážní studny pro objekt SO 101 nachází položka pro 4 ks drenážní studny. Domníváme se, že se jedná o duplicitu k výše zmíněným položkám pro repasi sedimentačních jímek, jelikož nikde ve výkresech nemůžeme dohledat kde se tyto drenážní studny nachází. Žádáme o kontrolu duplicity. V případě, že se nejedná o duplicitu žádáme o informaci, kde v projektu se nacházejí 4 ks drenážních studen.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 / dotaz č. 10 bylo uvedeno:

Jímky se nachází na výkrese KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR_102-PUD_1.PP v objektu SO101, místnosti č. A0120, A0121. Pro lepší viditelnost zvýrazněny modrou čarou jako všechny repasované objekty, na každé jímce výšková kóta pro určení dna jímky a podrobněji okótována.

Dle výkresu se tak jedná se o 4ks.

Upravujeme nyní výkaz výměr – opraven počet jednotek.

Ohledně 2. části dotazu, tj. potenciální duplicitě drenážních studní a drenážních jímek, se o duplicitu nejedná. Drenážní studny jsou navrženy pro odvádění vod z podzákladí budovy, kdežto sedimentační jímky jsou jinými objekty, sloužícími k usazení splavenin z dílen, před následným zaústěním potrubí do domovní kanalizace. Drenážní studny jsou zakreslené na výkrese KVSUPS_DPS_ET01_C_SIT-02_KOO.

Nově vydáváme následující dokumenty:

Výkaz výměr:

- Na listu 002.01.02 - ARS bez výrobků k položkám 670 a 678 přidány 2 položky = jímky k repasi jsou celkově 4.

Informace o prodloužení lhůty

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **18. 6. 2025 do 12:00 hodin**.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností